

Resistance thermometer TR12 and thermocouple TC12

EN

Widerstandsthermometer TR12 und Thermoelement TC12

DE

Sonde à résistance TR12 et thermocouple TC12

FR

Termoresistencia TR12 y termopar TC12

ES

CE



Models TR12-A, TC12-A

Models TR12-B, TC12-B

Models TR12-M, TC12-M

EN	Operating instructions models TR12 and TC12	Page	3 - 28
DE	Betriebsanleitung Typen TR12 und TC12	Seite	29 - 54
FR	Mode d'emploi types TR12 et TC12	Page	55 - 82
ES	Manual de instrucciones modelos TR12 y TC12	Página	83 - 107

© 08/2013 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
 All rights reserved. / Alle Rechte vorbehalten.
 WIKA® is a registered trademark in various countries.
 WIKA® ist eine geschützte Marke in verschiedenen Ländern.

Prior to starting any work, read the operating instructions!
 Keep for later use!

Vor Beginn aller Arbeiten Betriebsanleitung lesen!
 Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Lire le mode d'emploi avant de commencer toute opération !
 A conserver pour une utilisation ultérieure !

¡Leer el manual de instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo!
 ¡Guardar el manual para una eventual consulta!

Contents

1. General information	4
2. Design and function	5
3. Safety	7
4. Transport, packaging and storage	10
5. Commissioning, operation	11
6. Faults	17
7. Maintenance, cleaning and calibration	19
8. Dismounting, return and disposal	20
9. Specifications	21
10. Accessories	27

1. General information

- The instrument described in the operating instructions has been designed and manufactured using state-of-the-art technology. All components are subject to stringent quality and environmental criteria during production. Our management systems are certified in accordance with ISO 9001 and ISO 14001.
- These operating instructions contain important information on handling the instrument. Working safely requires that all safety instructions and work instructions are observed.
- Observe the relevant local accident prevention regulations and general safety regulations for the instrument's range of use.
- The operating instructions are part of the product and must be kept in the immediate vicinity of the instrument and readily accessible to skilled personnel at any time. Pass the operating instructions on to the next operator or owner of the instrument.
- Skilled personnel must have carefully read and understood the operating instructions prior to beginning any work.
- In case of a different interpretation of the translated and the English operating instructions, the English wording shall prevail.
- If available, the provided supplier documentation is also considered to be part of the product in addition to these operating instructions.
- The general terms and conditions contained in the sales documentation shall apply.
- Subject to technical modifications.
- Further information:
 - Internet address: www.wika.de / www.wika.com
 - Relevant data sheet: TE 60.16 (TR12-A)
TE 60.17 (TR12-B, TR12-M)
TE 65.16 (TC12-A)
TE 65.17 (TC12-B, TC12-M)
 - Contact: Tel.: +49 9372 132-0
info@wika.com

2. Design and function

2.1 Description

The model TR12-B (resistance thermometer) and model TC12-B (thermocouple) electrical thermometers consist of a module (TR12-M, TC12-M) which is built into a case. The module is made up of a spring-loaded measuring insert (TR12-A, TC12-A) built into a neck tube. The measuring insert (TR12-A, TC12-A) is replaceable.

The active measuring component of the measuring insert is manufactured from a welded tube or from mineral-insulated cable, optionally in combination with ceramic-insulated thermocouple wires. The sensor is embedded in ceramic powder, heat-resistant potting compound, cement compound or thermally conductive paste.

If the temperature sensor is designed as a grounded thermocouple, the thermocouple is joined directly to the sheath. Versions with a diameter smaller than 3 mm and with grounded thermocouples should be considered as galvanically connected with earth potential.

The connection side of the measuring insert consists of a transition sleeve with connected bare wires.

This document describes standard versions of instruments. For applications in hazardous areas special instrument designs are required.

For further information for operation in hazardous areas, see the additional information for the corresponding ignition protection type (separate document).



CAUTION!

Damage to the instrument

To avoid damage to the instrument, thermometers of this model range must be installed with a thermowell.

- ▶ Select a suitable thermowell (any type of thermowell can be selected) and take the operational process data (temperature, pressure, density and flow velocity) into account.
- ▶ The use of special designs without thermowell is possible, but is the responsibility of the operator.

Possible sensor measuring ranges:


Model TR12: -196 ... +600 °C [-321 ... +1,112 °F]

Model TC12: -40 ... +1,200 °C [-40 ... +2,192 °F]


The following mounting and operating information has been compiled with care. However, it is not possible to consider all potential usage cases.

2. Design and function

2.2 Technical description of the three variants

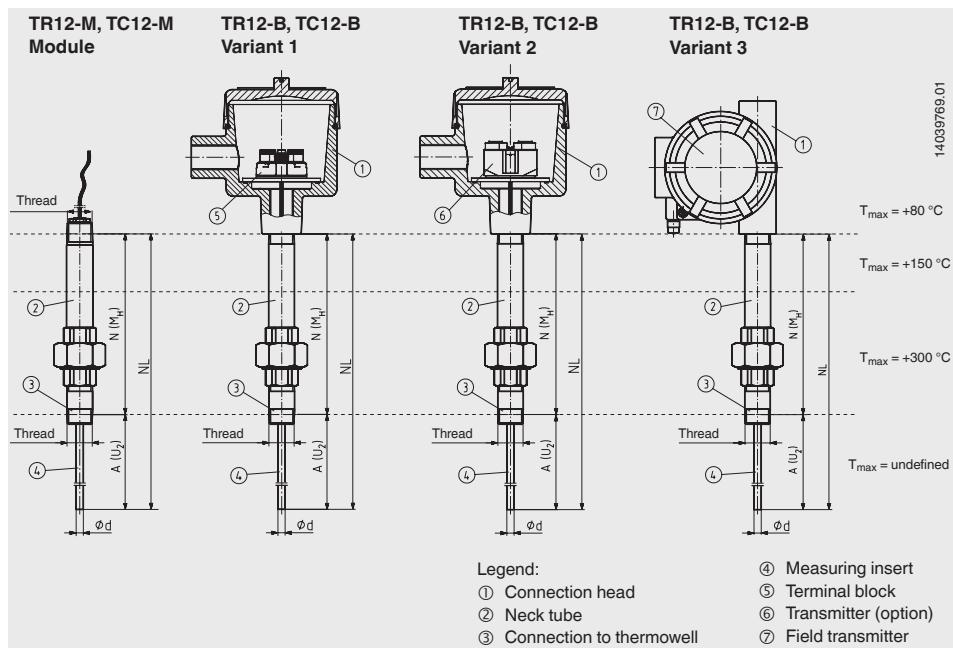

2.3 Neck tube versions

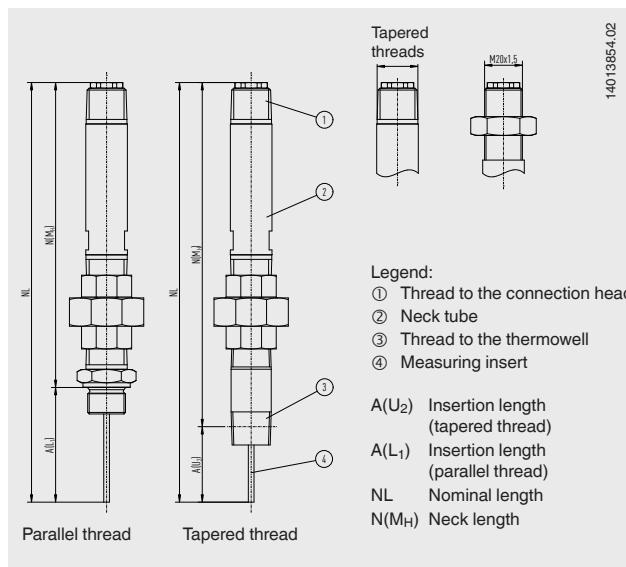

2.4 Case- and connection heads

The dimensions of the case- and connection heads are given in the respective data sheet.

2.5 Scope of delivery

Cross-check scope of delivery with delivery note.

EN

3. Safety

3.1 Explanation of symbols



WARNING!

... indicates a potentially dangerous situation that can result in serious injury or death, if not avoided.



CAUTION!

... indicates a potentially dangerous situation that can result in light injuries or damage to property or the environment, if not avoided.



WARNING!

... indicates a potentially dangerous situation that can result in burns, caused by hot surfaces or liquids, if not avoided.



Information

... points out useful tips, recommendations and information for efficient and trouble-free operation.

3.2 Intended use

These resistance thermometers and thermocouples are used for temperature measurement in industrial applications. They can be combined with a variety of thermowell designs, but the operational process data (temperature, pressure, density and flow velocity) must be taken into account. Operation without thermowell is only recommended in certain applications. The replaceable, centrally spring-loaded measuring insert and its extended spring travel enable combination with the widest range of connection head designs.

Neither repairs nor structural modifications are permitted, and any would void the guarantee and the respective certification. The manufacturer shall not be responsible for constructional modifications after delivery of the instruments.

3. Safety

The instrument has been designed and built solely for the intended use described here, and may only be used accordingly.

The technical specifications contained in these operating instructions must be observed.

EN

The manufacturer shall not be liable for claims of any type based on operation contrary to the intended use.

3.3 Personnel qualification



WARNING!

Risk of injury should qualification be insufficient

Improper handling can result in considerable injury and damage to equipment.

- ▶ The activities described in these operating instructions may only be carried out by skilled electrical personnel who have the qualifications described below.

Skilled electrical personnel

Skilled electrical personnel are understood to be personnel who, based on their technical training, know-how and experience as well as their knowledge of country-specific regulations, current standards and directives, are capable of carrying out work on electrical systems and independently recognising and avoiding potential hazards. The skilled electrical personnel have been specifically trained for the work environment they are working in and know the relevant standards and regulations. The skilled electrical personnel must comply with current legal accident prevention regulations.


Operating personnel

The personnel trained by the operator are understood to be personnel who, based on their education, knowledge and experience, are capable of carrying out the work described and independently recognising potential hazards.

Special operating conditions require further appropriate knowledge, e.g. of aggressive media.

3.4 Labelling, safety marks

Product label (example)

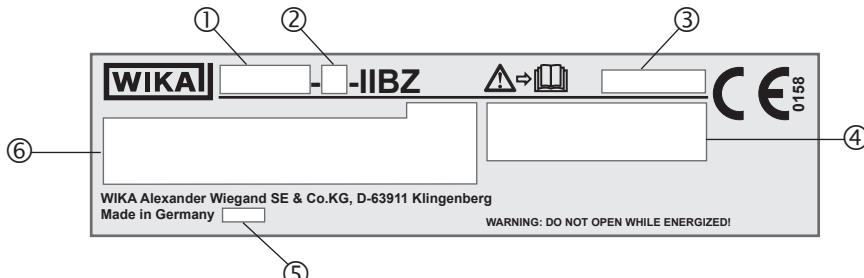

- (1) Model
- (2) A = measuring insert
B = process thermometer
M = basic module
- (3) Serial number
- (4) Approval-related data
- (5) Year of manufacture
- (6) ■ Information on version (measuring element, measuring range...)

Sensor in accordance with standard (resistance thermometer)

- F = Thin-film measuring resistor
- W = Wire-wound measuring resistor

Sensor in accordance with standard (thermocouple)

- ungrounded = ungrounded welded
- grounded = welded to the sheath (grounded)
- quasi grounded = The thermometer is, due to its low insulation clearances between resistance sensor and sheath, to be considered as grounded.

- Transmitter model (only for design with transmitter)



Before mounting and commissioning the instrument, ensure you read the operating instructions!

4. Transport, packaging and storage

4.1 Transport

Check the instrument for any damage that may have been caused by transport. Obvious damage must be reported immediately.



CAUTION!

Damage through improper transport

With improper transport, a high level of damage to property can occur.

- ▶ When unloading packed goods upon delivery as well as during internal transport, proceed carefully and observe the symbols on the packaging.
- ▶ With internal transport, observe the instructions in chapter 4.2 "Packaging and storage".

If the instrument is transported from a cold into a warm environment, the formation of condensation may result in instrument malfunction. Before putting it back into operation, wait for the instrument temperature and the room temperature to equalise.

4.2 Packaging and storage

Do not remove packaging until just before mounting.

Permissible conditions at the place of storage:

■ Storage temperature:

Instruments **without** built-in transmitter: -60¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76¹⁾ / -40 ... +176 °F]

Instruments **with** built-in transmitter: see operating instructions of the transmitter in question

■ Humidity: 35 ... 85 % relative humidity (non-condensing)

1) Special version on request (only available with selected approvals), other ambient and storage temperature on request

Avoid exposure to the following factors:

- Direct sunlight or proximity to hot objects
- Mechanical vibration, mechanical shock (putting it down hard)
- Soot, vapour, dust and corrosive gases
- Hazardous environments, flammable atmospheres

Store the instrument in its original packaging in a location that fulfils the conditions listed above. If the original packaging is not available, pack and store the instrument as described below:

1. Place the instrument, along with shock-absorbent material, in the packaging.
2. If stored for a prolonged period of time (more than 30 days), place a bag containing a desiccant inside the packaging.



WARNING!

Damage to the measuring instrument by operation outside the upper or lower limits of the operating temperature

Failure to observe the permissible operating temperature, also taking into account convection and radiation, can even cause damage to the thermometer during mounting.

- ▶ The upper and lower limits of the specified operating temperature range must not be exceeded.

During installation, take care to

- Avoid distorting the cable sheath when tightening the pressure screw.
- Avoid cutting too deep into the cable sheath.
- Use suitable cable.
- Be careful of the clamping area of the cable gland.
- Thermometers must be earthed if dangerous voltages could be expected at the connection wires (caused, for example, by mechanical damage, electrostatic charge or induction!).
- The protection class is not valid with armoured cables (stainless steel sheathed).
- Seals should be checked for signs of brittleness and, if necessary, replaced.

5.1 Removal and installation of the measuring insert

The bare wires have a cross-section of approx. 0.22 mm², are 150 mm [5,906 in] long and are colour-coded dependent upon the sensor type. The measuring insert is secured against twisting.

Before removing the measuring insert, fully disconnect the electrical connections to the terminal block or transmitter.



After that, the neck tube can be loosened and unscrewed from the head.



5. Commissioning, operation

EN


Removed measuring insert with neck tube:



To disconnect the measuring insert from the neck tube, loosen the M16 bolt at the top end of the neck tube



and unscrew it.

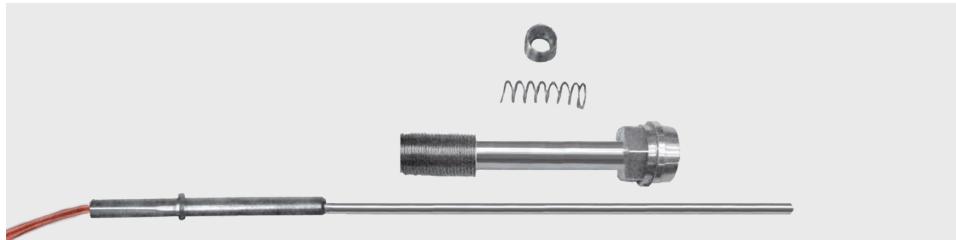

14064370.05 10/2024 EN/DE/FR/ES



The installation of the measuring insert is carried out in the reverse order (clean the measuring insert prior to installation).

The hexagonal crimped tip of the measuring insert is guided by the screw-in of the hexagonal socket screw. Tightening torque of the screw: 12 ... 14 Nm

5.2 Electrical mounting

Cable glands

Requirements for meeting ingress protection:

- Only use cable glands within their indicated clamping area (cable diameter suitable for the cable gland).
- Do not use the lower clamping area with very soft cable types.
- Only use round cables (if necessary, slightly oval in cross-section).
- Do not twist the cable.
- Repeated opening/closing is possible; however only if necessary, as it might have a detrimental effect on the ingress protection
- For cables with a pronounced cold-flow behaviour the screw connection must be fully tightened.

5.3 Electrical connection



CAUTION!

Danger of short circuit

Damage to cables, wires and connection points can lead to malfunction of the instrument.


- ▶ Avoid damaging the cables and wires.
- ▶ Fine-stranded leads with bare ends must be finished with end splices (cable preparation).
- ▶ For grounding the shields, follow the specifications of IEC/EN 60079-14.

The electrical connection is to be made according to the following sensor connections/pin assignments.

5. Commissioning, operation


5.3.1 Resistance thermometers

With terminal block

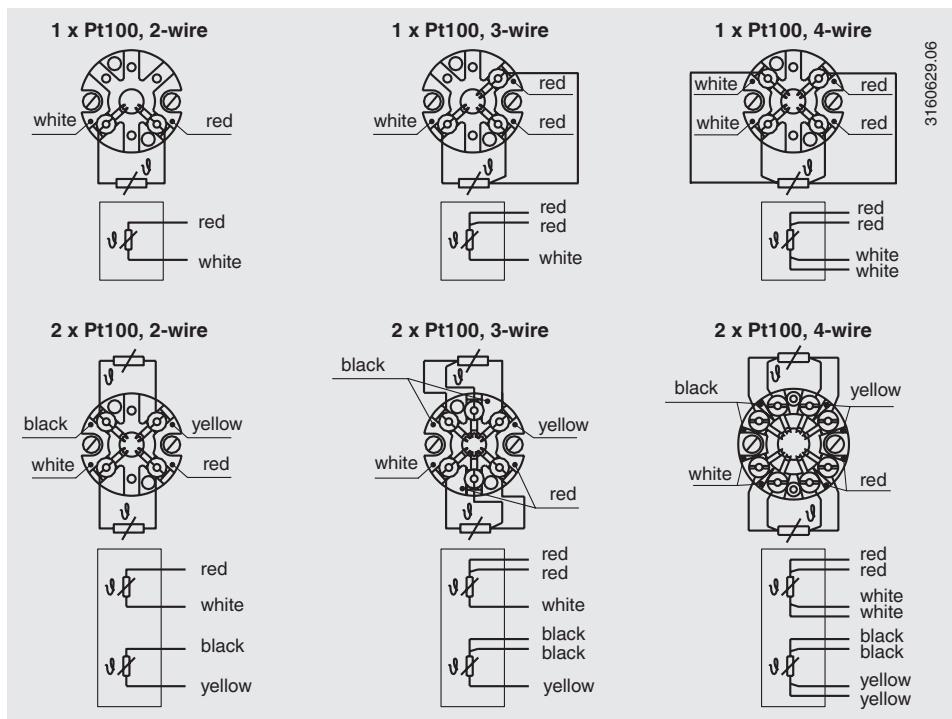

Assignment and colour coding for Pt1000 as well as for Pt100
Pt1000 only available as single elements


Without connector

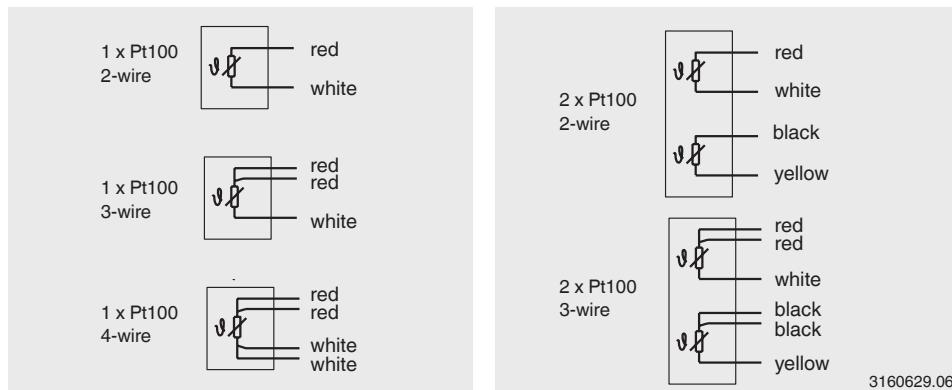


5. Commissioning, operation

5.3.2 Thermocouples

With terminal block

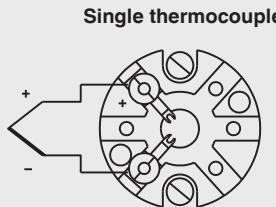

Single thermocouple

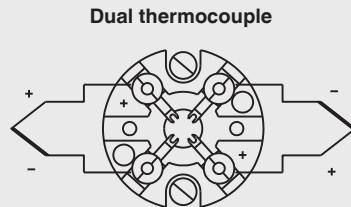


Dual thermocouple


The colour coding at the positive poles of the instrument decides the correlation of polarity and terminal.

With connection cable

 Single thermocouple



Dual thermocouple

 

Colour coding of cable strands

Sensor type	Standard	Positive	Negative
K	IEC 60584	Green	White
J	IEC 60584	Black	White
E	IEC 60584	Violet	White
N	IEC 60584	Pink	White

Variant 1

For the electrical specifications (e.g. connection diagrams, tolerance values, etc.) see chapter 6.1 "Electrical connection" or the data sheets TE 60.17 (for TR12) and TE 65.17 (for TC12).

Variant 2

For the electrical specifications (e.g. connection diagrams, tolerance values, etc.) please refer to the relevant operating instructions and/or data sheet for the built-in head-mounted transmitter.

Variant 3

For the electrical specifications (e.g. connection diagrams, tolerance values, etc.) please refer to the relevant operating instructions and/or the relevant data sheet for the built-in field transmitter.

5. Commissioning, operation

5.4 Tightening torques



Connection head, selectable (example)

The connection between connection head and cable gland must not be disconnected by the user.
For cable glands mounted by the user, the instruction manual of the cable gland manufacturer must be observed.

The connection between connection head and neck tube must not be disconnected by the user.

The connection head may only be aligned via the nipple-union-nipple threaded connection.
As-delivered condition: Hand-tightened (approx. 5 Nm)
After aligning the connection head, the connection must be secured using 50 ... 60 Nm

Thread	Tightening torques
1/2 NPT	30 Nm
3/4 NPT	40 Nm
G 1½ B	35 Nm
G ¾ B	40 Nm
M14 x 1.5	27 Nm
M18 x 1.5	35 Nm
M20 x 1.5	37 Nm
M27 x 2	42 Nm

- Only ever screw in, or unscrew, the instrument via the spanner flats and to the prescribed torque using an appropriate tool.
- The correct torque depends on the dimensions of the connection thread and the seal used (form/material).
- NPT (tapered) threads are marked with "NPT" on the thread. Parallel threads do not have any marking.
- Screwing or unscrewing the connection head is not permitted.
- When screwing in the instrument, please observe that the threads are not skewed.
- If M20 x 1.5 threads are loosened to the head with a counter nut, the IP degree of protection can no longer be guaranteed.
- NPT threads to the head must not be loosened.
- A PTFE/PFA lubricant is applied at the NPT threads to the thermowell/protection tube. This must be renewed when the thread has been loosened.

5. Commissioning, operation / 6. Faults

For fitting, the following permissible thread gap for electrical equipment for gas hazardous areas must be maintained:

- Thread gap for parallel threads (IEC/EN 60079-1, table 4):

Screw-in depth:

Housing volume $\leq 100 \text{ cm}^3$: $\geq 5 \text{ mm}$ [0.20 in]

Housing volume $> 100 \text{ cm}^3$: $\geq 8 \text{ mm}$ [0.32 in]

At least 5 threads engaged

EN

- Thread gap for tapered threads (IEC/EN 60079-1, table 5):

Threads present on each part ≥ 5

At least 5 threads engaged

6. Faults



CAUTION!

Physical injuries and damage to property and the environment

If faults cannot be eliminated by means of the listed measures, the instrument must be taken out of operation immediately.

- ▶ Ensure that there is no longer any signal present and protect against being put into operation accidentally.
- ▶ Contact the manufacturer.
- ▶ If a return is needed, please follow the instructions given in chapter 8.2 "Return".



WARNING!

Physical injuries and damage to property and the environment caused by hazardous media

Upon contact with hazardous media (e.g. oxygen, acetylene, flammable or toxic substances), harmful media (e.g. corrosive, toxic, carcinogenic, radioactive), and also with refrigeration plants and compressors, there is a danger of physical injuries and damage to property and the environment.

Should a failure occur, aggressive media with extremely high temperature and under high pressure or vacuum may be present at the instrument.

- ▶ For these media, in addition to all standard regulations, the appropriate existing codes or regulations must also be followed.
- ▶ Wear the required protective equipment (depending on the application; the thermometer itself is basically not dangerous).



For contact details see chapter 1 "General information" or the back page of the operating instructions.

6. Faults

EN

Faults	Causes	Measures
No signal/cable break	Mechanical load too high or overtemperature	Replace probe or measuring insert with one of a suitable design
Erroneous measured values	Sensor drift caused by overtemperature	Replace probe or measuring insert with one of a suitable design
	Sensor drift caused by chemical attack	Use a suitable thermowell.
Erroneous measured values (too low)	Entry of moisture into cable or measuring insert	Replace probe or measuring insert with one of a suitable design
Erroneous measured values and response times too long	Wrong mounting geometry, for example mounting depth too deep or heat dissipation too high	The temperature-sensitive area of the sensor must be inside the medium, and surface measurements must be ungrounded
	Deposits on the sensor or thermowell	Remove deposits
Erroneous measured values (of thermocouples)	Parasitic voltages (thermal voltages, galvanic voltage) or wrong equalisation line	Use suitable compensating cable
Temporary or sporadic interruptions of the measured value signal	Cable break in connection cable or loose contact caused by mechanical overload	Replace probe or measuring insert with a suitable design, for example equipped with a bend protection spring or a thicker conductor cross-section
Corrosion	Composition of the medium not as expected or modified or wrong thermowell material selected	Analyse medium and then select a more suitable material or replace thermowell regularly
Signal interference	Stray currents caused by electric fields or earth circuits	Use shielded connection leads, and increase the distance to motors and power cables
	Earth circuits	Eliminate potential differences by using galvanically isolated barriers or transmitters

7. Maintenance, cleaning and calibration



For contact details see chapter 1 "General information" or the back page of the operating instructions.

7.1 Maintenance

The thermometers described here are maintenance-free.

Repairs must only be carried out by the manufacturer.

7.2 Cleaning



CAUTION!

Physical injuries and damage to property and the environment

Improper cleaning may lead to physical injuries and damage to property and the environment. Residual media in the dismounted instrument can result in a risk to persons, the environment and equipment.

- ▶ Carry out the cleaning process as described below.



CAUTION!

Damage to the instrument

Improper cleaning may lead to damage to the instrument!

- ▶ Do not use any aggressive cleaning agents.
- ▶ Do not use any hard or pointed objects for cleaning.

1. Prior to cleaning, disconnect the electrical connections properly.
2. Use the required protective equipment (depending on the application; the thermometer itself is basically not dangerous).
3. Clean the instrument with a moist cloth.
This applies in particular to thermometers with a case made of plastic to ensure that any risk of electrostatic charge is avoided.
Electrical connections must not come into contact with moisture!
4. Wash or clean the dismounted instrument, in order to protect persons and the environment from exposure to residual media.

7.3 Calibration, recalibration

It is recommended that the measuring insert is recalibrated at regular intervals (resistance thermometers: approx. 24 months, thermocouples: approx. 12 months). This period can reduce, depending on the particular application. The calibration can be carried out by the manufacturer, as well as on site by qualified skilled personnel with calibration instruments.

For calibration, the measuring insert is removed from the thermometer.

The minimum length (metal part of the probe) for carrying out a measurement accuracy test 3.1 or DAkkS is 100 mm.

8. Dismounting, return and disposal

8. Dismounting, return and disposal

8.1 Dismounting



WARNING!

Physical injuries and damage to property and the environment through residual media

Upon contact with hazardous media (e.g. oxygen, acetylene, flammable or toxic substances), harmful media (e.g. corrosive, toxic, carcinogenic, radioactive), and also with refrigeration plants and compressors, there is a danger of physical injuries and damage to property and the environment.

- ▶ Before storage of the dismounted instrument (following use) wash or clean it, in order to protect persons and the environment from exposure to residual media.
- ▶ Use the required protective equipment (depending on the application; the thermometer itself is basically not dangerous).
- ▶ Observe the information in the material safety data sheet for the corresponding medium.

Only disconnect the thermometer once the system has been depressurised.



WARNING!

Risk of burns

During dismantling there is a risk of dangerously hot media escaping.

- ▶ Let the instrument cool down sufficiently before dismantling it!

8.2 Return

Strictly observe the following when shipping the instrument:

All instruments delivered to WIKA must be free from any kind of hazardous substances (acids, bases, solutions, etc.) and must therefore be cleaned before being returned.



WARNING!

Physical injuries and damage to property and the environment through residual media

Residual media in the dismounted instrument can result in a risk to persons, the environment and equipment.

- ▶ With hazardous substances, include the material safety data sheet for the corresponding medium.
- ▶ Clean the instrument, see chapter 7.2 "Cleaning".

When returning the instrument, use the original packaging or a suitable transport packaging.

To avoid damage:

1. Place the instrument, along with shock-absorbent material, in the packaging.
Place shock-absorbent material evenly on all sides of the transport packaging.
2. If possible, place a bag containing a desiccant inside the packaging.
3. Label the shipment as carriage of a highly sensitive measuring instrument.



Information on returns can be found under the heading "Service" on our local website.

EN

8.3 Disposal

Incorrect disposal can put the environment at risk.

Dispose of instrument components and packaging materials in an environmentally compatible way and in accordance with the country-specific waste disposal regulations.



Do not dispose of with household waste. Ensure a proper disposal in accordance with national regulations.

9. Specifications

9.1 Models TR12-A, TR12-M

Output signal Pt100			
Temperature range	Measuring range -196 ... +600 °C [-321 ... +1,112 °F]		
Measuring element (measuring current: 0.1 ... 1.0 mA) ¹⁾	Pt100 measuring resistor		
Connection method	1 x 2-wire, 1 x 3-wire, 1 x 4-wire, 2 x 2-wire, 2 x 3-wire, 2 x 4-wire ²⁾		
Tolerance value of the measuring element per EN 60751	Class B Class A Class AA	Wire-wound -196 ... +600 °C [-321 ... +1,112 °F] -100 ... +450 °C [-148 ... +842 °F] -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]	Thin film -50 ... +500 °C [-58 ... +932 °F] -30 ... +300 °C [-22 ... +572 °F] 0 ... 150 °C [32 ... 302 °F]

Measuring insert (replaceable)	
Material	Stainless steel 1.4571, 316L
Diameter	Standard: 3 mm [0.118 in] ³⁾ , 6 mm [0.236 in], 8 mm [0.315 in] (with sleeve) Option (on request): 1/8 in ³⁾ [3.17 mm], 1/4 in [6.35 mm], 3/8 in [9.53 mm]
Spring travel	approx. 20 mm [0.787 in]
Response time (in water, per EN 60751)	t ₅₀ < 10 s t ₉₀ < 20 s (measuring insert diameter 6 mm [0.236 in]: The thermowell required for operation increases the response time dependent upon the actual parameters for the thermowell and the process.)

Use resistance thermometers with shielded cable, and, if the lines are longer than 30 m or leave the building, ground the shield on at least one end of the lead. For a correct determination of the overall measuring deviation, both sensor and transmitter measuring deviations have to be considered.

1) For detailed specifications for Pt100 sensors, see Technical information IN 00.17 at www.wika.com.

2) Not for 3 mm [0.118 in] diameter

3) Not for 2 x 4-wire connection method

9. Specifications

EN

Neck tube (only model TR12-M)		
Material		Stainless steel 1.4571, 316, 316L
Connection thread to the thermowell		G ½ B, G ¾ B, ½ NPT, ¾ NPT, M14 x 1.5, M18 x 1.5, M20 x 1.5, M27 x 2
Connection thread to the head		<ul style="list-style-type: none"> ■ M20 x 1.5 with counter nut ■ ½ NPT ■ ¾ NPT
Neck length		<ul style="list-style-type: none"> ■ 150 mm [5.906 in], standard neck length ■ 200 mm [7.874 in] ■ 250 mm [9.843 in] <p>other neck lengths on request</p>

Ambient conditions	
Ambient and storage temperature	-60 ¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76 ⁴⁾ / -40 ... +176 °F]
Ingress protection	IP00 per IEC/EN 60529
Vibration resistance	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6 g peak-to-peak, wire-wound measuring resistor or thin film (standard) ■ 20 g peak-to-peak, thin-film measuring resistor (option) ■ 50 g peak-to-peak, thin-film measuring resistor (option)²⁾

1) Special version on request (only available with selected approvals), other ambient and storage temperature on request

2) For measuring insert diameter < 8 mm [< 0.315 in]

For further specifications see WIKA data sheets TE 60.16, TE 60.17 and the order documentation.

9.2 Model TR12-B

Output signal Pt100			
Temperature range		Measuring range -196 ... +600 °C [-321 ... +1,112 °F]	
Measuring element (measuring current: 0.1 ... 1.0 mA)¹⁾		Pt100 measuring resistor	
Connection method		1 x 2-wire, 1 x 3-wire, 1 x 4-wire, 2 x 2-wire, 2 x 3-wire, 2 x 4-wire	
Tolerance value of the measuring element per EN 60751		Class B	Wire-wound -196 ... +600 °C [-321 ... +1,112 °F]
		Class A	-100 ... +450 °C [-148 ... +842 °F]
		Class AA	-50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]
			Thin film -50 ... +500 °C [-58 ... +932 °F]
			-30 ... +300 °C [-22 ... +572 °F]
			0 ... 150 °C [32 ... 302 °F]

1) For detailed specifications for Pt100 sensors, see Technical information IN 00.17 at www.wika.com.

Use resistance thermometers with shielded cable, and, if the lines are longer than 30 m [98.4 ft] or leave the building, ground the shield on at least one end of the lead. For a correct determination of the overall measuring deviation, both sensor and transmitter measuring deviations have to be considered.

9. Specifications

EN

Output signal 4 ... 20 mA and HART® protocol ¹⁾				
Transmitter model (selectable versions)	T15	T32	T38	TIF50, TIF52
Data sheet	TE 15.01	TE 32.04	TE 38.01	TE 62.01
Output				
4 ... 20 mA	x	x	x	x
HART® protocol	-	x	x	x
Connection method				
1 x 2-wire, 3-wire or 4-wire	x	x	x	x
Measuring current	< 0.2 mA	< 0.3 mA	0.33 mA	< 0.3 mA

1) Protect the temperature transmitter from temperatures > 85 °C [185 °F].

Measuring insert (replaceable)	
Material	Stainless steel 1.4571, 316L
Diameter	Standard: 3 mm [0.118 in] ¹⁾ , 6 mm [0.236 in], 8 mm [0.315 in] (with sleeve) Option (on request): $\frac{1}{8}$ in ¹⁾ [3.17 mm], $\frac{1}{4}$ in [6.35 mm], $\frac{3}{8}$ in [9.53 mm]
Spring travel	approx. 20 mm [0.787 in]
Response time (in water, per EN 60751)	$t_{50} < 10 \text{ s}$ $t_{90} < 20 \text{ s}$ (measuring insert diameter 6 mm [0.236 in]: The thermowell required for operation increases the response time dependent upon the actual parameters for the thermowell and the process.)

1) Not for 2 x 4-wire connection method

Neck tube	
Material	Stainless steel 1.4571, 316, 316L
Connection thread to the thermowell	G $\frac{1}{2}$ B, G $\frac{3}{4}$ B, $\frac{1}{2}$ NPT, $\frac{3}{4}$ NPT, M14 x 1.5, M18 x 1.5, M20 x 1.5, M27 x 2
Connection thread to the head	<ul style="list-style-type: none"> ■ M20 x 1.5 with counter nut ■ $\frac{1}{2}$ NPT ■ $\frac{3}{4}$ NPT
Neck length	<ul style="list-style-type: none"> ■ 150 mm [5.906 in], standard neck length ■ 200 mm [7.874 in] ■ 250 mm [9.843 in] other neck lengths on request

9. Specifications

EN

Ambient conditions

Ambient and storage temperature	-60 ¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76 ¹⁾ / -40 ... +176 °F]
Ingress protection	IP66 per IEC/EN 60529 The specified ingress protection only applies with corresponding thermowell, connection head, cable gland and appropriate cable dimensions
Vibration resistance	<ul style="list-style-type: none">■ 6 g peak-to-peak, wire-wound measuring resistor or thin film (standard)■ 20 g peak-to-peak, thin-film measuring resistor (option)■ 50 g peak-to-peak, thin-film measuring resistor (option)²⁾

1) Special version on request (only available with selected approvals), other ambient and storage temperature on request

2) For measuring insert diameter < 8 mm (< 0.315 in)

For further specifications see WIKA data sheet TE 60.17 and the order documentation.

9.3 Models TC12-A, TC12-M

Output signal thermocouple

Recommended max. operating temperature

Type K	1,200 °C [2,192 °F]
Type J	800 °C [1,472 °F]
Type E	800 °C [1,472 °F]
Type N	1,200 °C [2,192 °F]
Thermocouple per DIN EN 60584-1¹⁾	Types K, J, E, N
Measuring point	<ul style="list-style-type: none">■ Ungrounded welded (ungrounded)■ Grounded

Tolerance value of the measuring element

Per EN 60584-1	Class 1 and 2
Per ASTM E230 (only for types K and J)	Standard and special

1) For detailed specifications for thermocouples, see Technical information IN 00.23 at www.wika.com.

Measuring insert (replaceable)

Material	Inconel 600, others on request
Diameter	Standard: 3 mm [0.118 in], 4.5 mm [0.177 in], 6 mm [0.236 in], 8 mm [0.315 in] Option (on request): ¼ in [3.17 mm], ½ in [6.35 mm], ¾ in [9.53 mm]
Spring travel	approx. 20 mm [0.787 in]
Response time (in water, per EN 60751)	$t_{50} < 5 \text{ s}$ $t_{90} < 10 \text{ s}$ (measuring insert diameter 6 mm [0.236 in]; The thermowell required for operation increases the response time dependent upon the actual parameters for the thermowell and the process.)

9. Specifications

EN

Neck tube (only model TC12-M)

Material	Stainless steel 1.4571, 316, 316L		
Connection thread to the thermowell	G ½ B, G ¾ B, ½ NPT, ¾ NPT, M14 x 1.5, M18 x 1.5, M20 x 1.5, M27 x 2		
Connection thread to the head	M20 x 1.5 with counter nut	½ NPT	¾ NPT
Neck length	<ul style="list-style-type: none">■ 150 mm [5.906 in], standard neck length■ 200 mm [7.874 in]■ 250 mm [9.843 in]other neck lengths on request		

Ambient conditions

Ambient and storage temperature	-60 ¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76 ¹⁾ / -40 ... +176 °F]
Ingress protection	IP00 per IEC/EN 60529
Vibration resistance	50 g, peak-to-peak

1) Special version on request (only available with selected approvals), other ambient and storage temperature on request

For further specifications see WIKA data sheets TE 65.16, TE 65.17 and the order documentation.

9.4 Model TC12-B

Output signal thermocouple

Recommended max. operating temperature	
Type K	1,200 °C [2,192 °F]
Type J	800 °C [1,472 °F]
Type E	800 °C [1,472 °F]
Type N	1,200 °C [2,192 °F]
Thermocouple per DIN EN 60584-1¹⁾	Types K, J, E, N
Measuring point	<ul style="list-style-type: none">■ Ungrounded welded (ungrounded)■ Grounded

Tolerance value of the measuring element

Per EN 60584-1	Class 1 and 2
Per ASTM E230 (only for types K and J)	Standard and special

1) For detailed specifications for thermocouples, see Technical information IN 00.23 at www.wika.com.

9. Specifications

EN

Output signal 4 ... 20 mA et HART® protocol¹⁾

Transmitter model (selectable versions)	T16	T32	T38	TIF50, TIF52
Data sheet	TE 16.01	TE 32.04	TE 38.01	TE 62.01
Output				
4 ... 20 mA	x	x	x	x
HART® protocol	-	x	x	x
Galvanic isolation	x	x	x	x

1) Protect the temperature transmitter from temperatures > 85 °C [185°F].

Measuring insert (replaceable)

Material	Ni alloy 2.4816 (Inconel 600), others on request
Diameter	Standard: 3 mm [0.118 in], 4.5 mm [0.177 in], 6 mm [0.236 in], 8 mm [0.315 in] Option (on request): $\frac{1}{8}$ in [3.17 mm], $\frac{1}{4}$ in [6.35 mm], $\frac{3}{8}$ in [9.53 mm]
Spring travel	approx. 20 mm [0.787 in]
Response time (in water, per EN 60751)	$t_{50} < 5$ s $t_{90} < 10$ s (measuring insert diameter 6 mm: The thermowell required for operation increases the response time dependent upon the actual parameters for the thermowell and the process.)

Neck tube

Material	Stainless steel 1.4571, 316, 316L		
Connection thread to the thermowell	G $\frac{1}{2}$ B, G $\frac{3}{4}$ B, $\frac{1}{2}$ NPT, $\frac{3}{4}$ NPT, M14 x 1.5, M18 x 1.5, M20 x 1.5, M27 x 2		
Connection thread to the head	<ul style="list-style-type: none">■ M20 x 1.5 with counter nut■ $\frac{1}{2}$ NPT■ $\frac{3}{4}$ NPT		
Neck length	<ul style="list-style-type: none">■ 150 mm [5.906 in], standard neck length■ 200 mm [7.874 in]■ 250 mm [9.843 in] <p>other neck lengths on request</p>		

Ambient conditions

Ambient and storage temperature	-60 ¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76 ¹⁾ / -40 ... +176 °F]
Ingress protection	IP66 per IEC/EN 60529 The specified ingress protection only applies with corresponding thermowell, connection head, cable gland and appropriate cable dimensions
Vibration resistance	50 g, peak-to-peak

1) Special version on request (only available with selected approvals), other ambient and storage temperature on request

For further specifications see WIKA data sheet TE 65.17 and the order documentation.

10. Accessories



The seals can be ordered from WIKA, indicating the WIKA order number and/or the designation (see table).

WIKA order number	Designation	Suitable for threads
11349981	per DIN 7603 form C 14 x 18 x 2 -CuFA	G 1/4, M14 x 1.5
11349990	per DIN 7603 form C 18 x 22 x 2 -CuFA	G 3/8, M18 x 1.5
11350008	per DIN 7603 form C 21 x 26 x 2 -CuFA	G 1/2, M20 x 1.5
11350016	per DIN 7603 form C 27 x 32 x 2.5 -CuFA	G 3/4, M27 x 2

Legend:

CuFA = Copper, max. 45HB^a; filled with asbestos-free sealing material

1. Allgemeines	30
2. Aufbau und Funktion	31
3. Sicherheit	33
4. Transport, Verpackung und Lagerung	36
5. Inbetriebnahme, Betrieb	37
6. Störungen	43
7. Wartung, Reinigung und Kalibrierung	45
8. Demontage, Rücksendung und Entsorgung	46
9. Technische Daten	47
10. Zubehör	53

1. Allgemeines

- Das in der Betriebsanleitung beschriebene Gerät wird nach dem aktuellen Stand der Technik konstruiert und gefertigt. Alle Bauteile unterliegen während der Herstellung strengen Qualitäts- und Umweltkriterien. Unsere Managementsysteme sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.
- Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.
- Die für den Einsatzbereich des Geräts geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einhalten.
- Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts für das Fachpersonal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Betriebsanleitung an nachfolgende Bediener oder Besitzer des Geräts weitergeben.
- Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.
- Bei unterschiedlicher Auslegung der übersetzten und der englischen Betriebsanleitung ist der englische Wortlaut maßgebend.
- In diesem Dokument wird zur besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich eingeschlossen.
- Falls vorhanden, gilt neben dieser Betriebsanleitung auch die mitgelieferte Zulieferer dokumentation als Produktbestandteil.
- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Verkaufsunterlagen.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Weitere Informationen:
- Internet-Adresse: [www.wika.de / www.wika.com](http://www.wika.de)
 - Zugehöriges Datenblatt:
 - TE 60.16 (TR12-A)
 - TE 60.17 (TR12-B, TR12-M)
 - TE 65.16 (TC12-A)
 - TE 65.17 (TC12-B, TC12-M)
 - Kontakt:
 - Tel.: +49 9372 132-0
 - info@wika.de

2. Aufbau und Funktion

2.1 Beschreibung

Die elektrischen Thermometer Typ TR12-B (Widerstandsthermometer) bzw. Typ TC12-B (Thermoelement) bestehen aus einem Modul (TR12-M, TC12-M) welches an ein Gehäuse angebaut ist. Das Modul besteht aus einem federnd gelagerten Messeinsatz (TR12-A, TC12-A) eingebaut in ein Halsrohr. Der Messeinsatz (TR12-A, TC12-A) ist auswechselbar.

Der messaktive Teil des Messeinsatzes ist hergestellt aus einem angeschweißten Röhrchen oder aus einer mineralisierten Leitung, optional in Kombination mit keramik-isolierten Thermodrähten. Der Sensor ist eingebettet in Keramikpulver, hitzebeständiger Vergussmasse, Zementkitt oder Wärmeleitpaste.

Wenn der Temperatursensor als geerdetes Thermoelement ausgeführt ist, ist das Thermo-paar direkt mit dem Mantel verbunden. Ausführungen mit Durchmesser kleiner 3 mm und geerdete Thermoelemente sind als galvanisch mit Erdpotential verbunden zu betrachten.

Die Anschlussseite des Messeinsatzes besteht aus einer Übergangshülse mit verbundenen Anschlusslitzen.

Dieses Dokument beschreibt Geräte in Standardausführung. Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen sind spezielle Geräteausführungen erforderlich.

Weitere Informationen für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich siehe Zusatzinformation für die entsprechende Zündschutzart (separates Dokument).



VORSICHT!

Beschädigung des Geräts

Um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden müssen Thermometer dieser Typenreihen mit einem Schutzrohr verbaut werden.

- ▶ Geeignetes Schutzrohr auswählen (Schutzrohrbaufom beliebig wählbar) und die operativen Prozessdaten (Temperatur, Druck, Dichte und Strömungsgeschwindigkeit) berücksichtigen.
- ▶ Der Einsatz von Sonderbauformen ohne Schutzrohr ist möglich, unterliegt aber der Verantwortung des Betreibers.

Mögliche Sensormessbereiche:


Typ TR12: -196 ... +600 °C [-321 ... +1.112 °F]

Typ TC12: -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]


Die nachfolgenden Einbau- und Betriebshinweise haben wir mit Sorgfalt zusammengestellt. Es ist jedoch nicht möglich, alle erdenklichen Anwendungsfälle zu berücksichtigen.

2. Aufbau und Funktion

2.2 Technische Beschreibung der drei Varianten

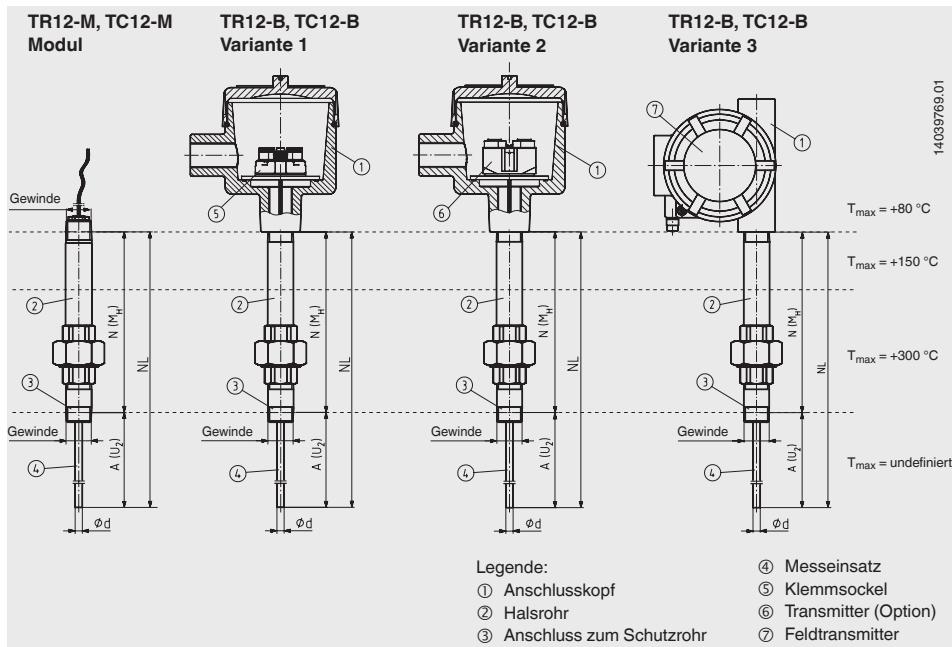

2.3 Halsrohrausführungen

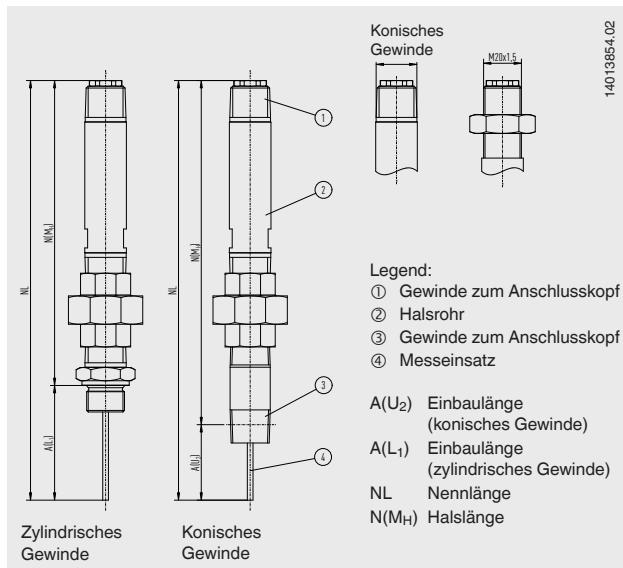

2. Aufbau und Funktion

2.4 Gehäuse- und Anschlussköpfe

Die Abmessungen der Gehäuse- bzw. Anschlussköpfe dem jeweiligen Datenblatt entnehmen.

2.5 Lieferumfang

Lieferumfang mit dem Lieferschein abgleichen.

DE

3. Sicherheit

3.1 Symbolerklärung



WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen bzw. Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die durch heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten zu Verbrennungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



Information

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Widerstandsthermometer und Thermoelemente dienen zur Temperaturmessung in industriellen Anwendungen. Sie können mit einer Vielzahl von Schutzrohrbaufomren kombiniert werden, jedoch müssen die operativen Prozessdaten (Temperatur, Druck, Dichte und Strömungsgeschwindigkeit) berücksichtigt werden. Ein Betrieb ohne Schutzrohr ist nur in speziellen Fällen zweckmäßig. Der auswechselbare, zentrisch gefederte Messeinsatz und sein erweiterter Federweg ermöglichen die Kombination mit den verschiedensten Anschlusskopfvarianten.

Reparaturen sowie bauliche Veränderungen sind nicht zulässig und führen zur Erlösung der Garantie und der jeweiligen Zulassung. Bauliche Veränderungen nach Auslieferung der Geräte obliegen nicht in der Verantwortung des Herstellers.

3. Sicherheit

Das Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäß Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden. Die technischen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten.

Ansprüche jeglicher Art aufgrund von nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

DE

3.3 Personalqualifikation



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation

Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

- ▶ Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten nur durch Elektrofachpersonal nachfolgend beschriebener Qualifikation durchführen lassen.

Elektrofachpersonal

Das Elektrofachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschriften, geltenden Normen und Richtlinien in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden. Das Elektrofachpersonal ist speziell für das Arbeitsumfeld, in dem es tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen. Das Elektrofachpersonal muss die Bestimmungen der geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung erfüllen.


Bedienspersonal

Das vom Betreiber geschulte Personal ist aufgrund seiner Bildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, die beschriebenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.

Spezielle Einsatzbedingungen verlangen weiteres entsprechendes Wissen, z. B. über aggressive Medien.

3.4 Beschilderung, Sicherheitskennzeichnungen

Typenschild (Beispiel)

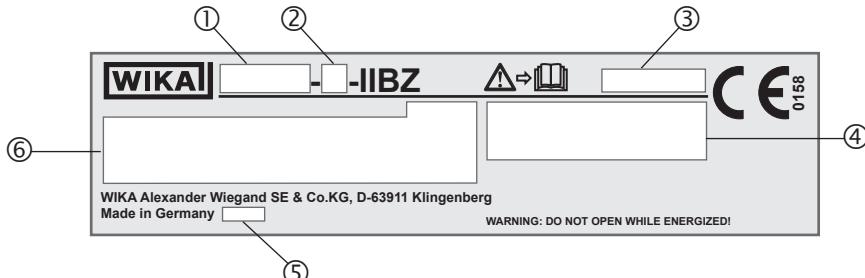

- ① Typ
 - A = Messeinsatz
 - B = Prozess-Thermometer
 - M = Basismodul
- ③ Seriennummer
- ④ Zulassungsrelevante Daten
- ⑤ Herstellungsjahr
- ⑥ ■ Angaben zur Ausführung (Messelement, Messbereich...)

Sensor gemäß Norm (Widerstandsthermometer)

- F = Dünnfilm-Messwiderstand
- W = Drahtgewickelter Messwiderstand

Sensor gemäß Norm (Thermoelement)

- ungrounded
- = isoliert verschweißt
- grounded
- = mit dem Mantel verschweißt (geerdet)
- quasi geerdet
- = Das Thermometer ist, aufgrund geringer Isolationsabstände zwischen Widerstandssensor und Mantel, als geerdet zu betrachten.

- Transmittertyp (nur bei Ausführung mit Transmitter)



Vor Montage und Inbetriebnahme des Geräts unbedingt die Betriebsanleitung lesen!

4. Transport, Verpackung und Lagerung

4.1 Transport

Gerät auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen.
Offensichtliche Schäden unverzüglich mitteilen.

DE



VORSICHT!

Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport

Bei unsachgemäßem Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

- ▶ Beim Abladen der Packstücke bei Anlieferung sowie innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole auf der Verpackung beachten.
- ▶ Bei innerbetrieblichem Transport die Hinweise unter Kapitel 4.2 „Verpackung und Lagerung“ beachten.

Wird das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung transportiert, so kann durch Kondensatbildung eine Störung der Gerätefunktion eintreten. Vor einer erneuten Inbetriebnahme die Angleichung der Gerätetemperatur an die Raumtemperatur abwarten.

4.2 Verpackung und Lagerung

Verpackung erst unmittelbar vor der Montage entfernen.

Zulässige Bedingungen am Lagerort:

■ Lagertemperatur:

Geräte **ohne** eingebauten Transmitter: -60¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76¹⁾ / -40 ... +176 °F]

Geräte **mit** eingebautem Transmitter: siehe Betriebsanleitung des entsprechenden Transmitters

■ Feuchtigkeit: 35 ... 85 % relative Feuchte (nicht kondensierend)

1) Sonderausführung auf Anfrage (nur mit ausgewählten Zulassungen verfügbar), andere Umgebungs- und Lagertemperatur auf Anfrage

Folgende Einflüsse vermeiden:

- Direktes Sonnenlicht oder Nähe zu heißen Gegenständen
- Mechanische Vibration, mechanischer Schock (hartes Aufstellen)
- Ruß, Dampf, Staub und korrosive Gase
- Explosionsgefährdete Umgebung, entzündliche Atmosphären

Das Gerät in der Originalverpackung an einem Ort lagern, der die oben gelisteten Bedingungen erfüllt. Wenn die Originalverpackung nicht vorhanden ist, dann das Gerät wie folgt verpacken und lagern:

1. Das Gerät mit dem Dämmmaterial in der Verpackung platzieren.
2. Bei längerer Einlagerung (mehr als 30 Tage) einen Beutel mit Trocknungsmittel der Verpackung beilegen.



WARNUNG!

Beschädigung des Messgeräts durch Unter- oder Überschreiten der zulässigen Betriebstemperatur

Bei Missachtung der zulässigen Betriebstemperatur, auch unter Berücksichtigung von Konvektion und Wärmestrahlung, kann das Thermometer bereits während der Montage beschädigt werden.

- ▶ Spezifizierten Betriebstemperaturbereich nicht unter- oder überschreiten.

Bei der Montage beachten

- Wegfließen des Kabelmantels bei fest angezogener Druckschraube vermeiden.
- Übermäßig tiefe Einschneidungen im Kabelmantel vermeiden.
- Geeignete Kabel verwenden.
- Klemmbereich der Kabelverschraubung beachten.
- Thermometer müssen geerdet sein, wenn an den Anschlussdrähten mit gefährlichen Spannungen zu rechnen ist (hervorgerufen durch z. B. mechanische Beschädigung, elektrostatische Aufladung oder Induktion)!
- Schutzart ist bei armierten Kabeln (VA-Geflecht) nicht gegeben.
- Dichtungen auf Versprödungen überprüfen und ggf. ersetzen.

5.1 Aus- und Einbau des Messeinsatzes

Die Anschlusslitzen haben einen Querschnitt von ca. $0,22 \text{ mm}^2$, sind 150 mm [5,906 in] lang und sind je nach Sensortyp farblich gekennzeichnet. Der Messeinsatz ist gegen Verdrehen gesichert.

Vor dem Ausbau des Messeinsatzes die elektrischen Verbindungen zum Anschlusssockel oder Transmitter vollständig lösen.



Danach kann das Halsrohr vom Kopf gelöst und herausgeschraubt werden.




5. Inbetriebnahme, Betrieb

DE

Ausgebauter Messeinsatz mit Halsrohr:



Zum Ausbau des Messeinsatzes aus dem Halsrohr die M16-Schraube am oberen Ende des Halsrohres

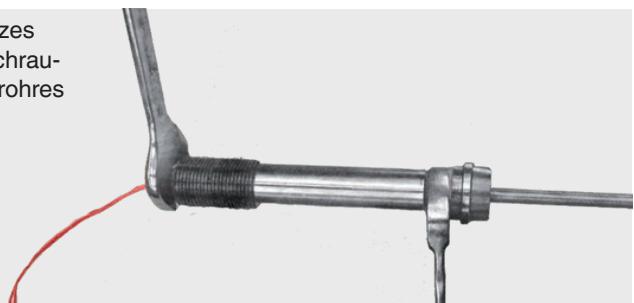

lösen und herausschrauben.





Der Einbau des Messeinsatzes wird in umgekehrter Reihenfolge vorgenommen (Messeinsatz vor der Montage reinigen).

Das sechseckig gecrimpte Ende des Messeinsatzes wird beim Einschrauben der Innensechskantschraube geführt.

Anzugsdrehmoment der Schraube: 12 ... 14 Nm

DE

5.2 Elektrische Montage

Kabelverschraubungen

Voraussetzungen zur Erreichung der Schutzart:

- Kabelverschraubung nur im angegebenen Klemmbereich (Kabeldurchmesser passend zur Kabelverschraubung) verwenden.
- Bei Verwendung sehr weicher Kabeltypen nicht den unteren Klemmbereich verwenden.
- Nur Rundkabel verwenden (ggf. leicht ovaler Querschnitt).
- Kabel nicht verdrillen.
- Mehrmaliges Öffnen/Schließen möglich; hat ggf. jedoch negative Auswirkung auf die Schutzart
- Bei Kabeln mit ausgeprägtem Kaltfließverhalten Verschraubung nachziehen.

5.3 Elektrischer Anschluss



VORSICHT!

Kurzschlussgefahr

Beschädigung an Kabeln und Leitungen, sowie Verbindungsstellen können zu Fehlfunktion des Geräts führen.

- ▶ Beschädigungen an Kabeln und Leitungen vermeiden.
- ▶ Feindrähtige Leiterenden mit Aderendhülsen versehen (Kabelkonfektionierung).
- ▶ Für die Erdung von Schirmen die Bedingungen nach IEC/EN 60079-14 beachten.

Elektrischen Anschluss gemäß nachfolgend aufgezeigter Sensoranschlüsse/Klemmenbelegungen durchführen.


5. Inbetriebnahme, Betrieb

5.3.1 Widerstandsthermometer


Mit Anschlusssockel

DE


1 x Pt100, 2-Leiter

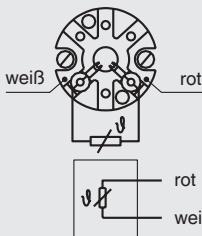

1 x Pt100, 3-Leiter

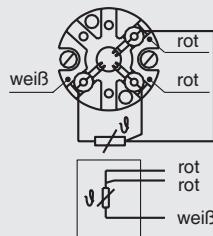


1 x Pt100, 4-Leiter

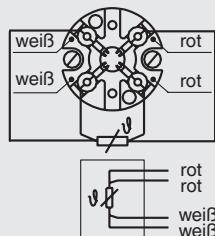


3160629.06


2 x Pt100, 2-Leiter

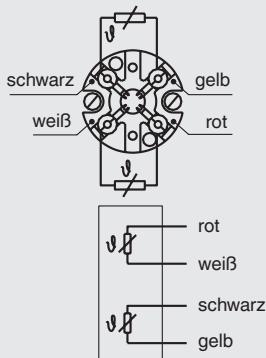

2 x Pt100, 3-Leiter

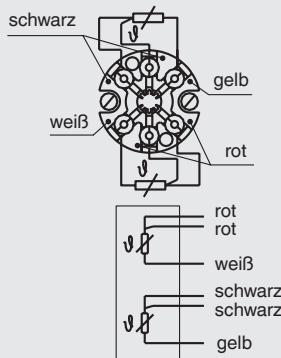


2 x Pt100, 4-Leiter

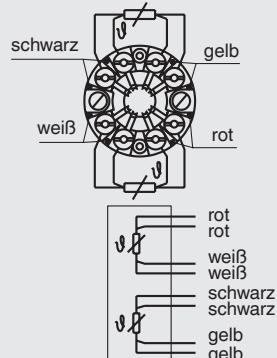


Belegung und Farbcodierung für Pt1000 wie für Pt100
Pt1000 nur als Einfachelemente verfügbar

Ohne Stecker

 
1 x Pt100
2-Leiter




1 x Pt100
3-Leiter

 


1 x Pt100
4-Leiter

 

2 x Pt100
2-Leiter

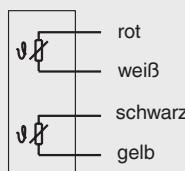

2 x Pt100
3-Leiter

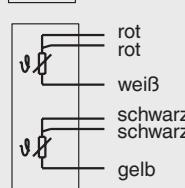


3160629.06

14064370.05 10/2024 EN/DE/FR/ES

5.3.2 Thermoelemente


Mit Anschlusssockel

Einfach-Thermoelement

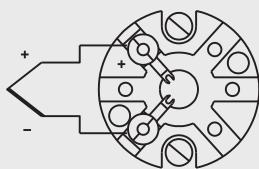

Für die Zuordnung
Polarität - Klemme
gilt die farbliche
Kennzeichnung der
Plus-Pole am Gerät

Doppel-Thermoelement

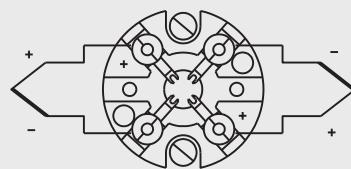


3166822.08


DE

Mit Anschlusskabel

 Einfach-Thermoelement



Doppel-Thermoelement

 

Farbkennzeichnung der Kabellitzen

Sensortyp	Norm	Plus-Pol	Minus-Pol
K	IEC 60584	Grün	Weiß
J	IEC 60584	Schwarz	Weiß
E	IEC 60584	Violett	Weiß
N	IEC 60584	Rosa	Weiß

Variante 1

Die elektrischen Daten (z. B. Anschlusssschaltbilder, Grenzabweichungen etc.) siehe Kapitel 6.1 „Elektrischer Anschluss“ bzw. Datenblatt TE 60.17 (für TR12) und TE 65.17 (für TC12).

Variante 2

Die elektrischen Daten (z. B. Anschlusssschaltbilder, Grenzabweichungen etc.) der jeweiligen Betriebsanleitung bzw. dem jeweiligen Datenblatt des eingebauten Kopftransmitters entnehmen.

Variante 3

Die elektrischen Daten (z. B. Anschlusssschaltbilder, Grenzabweichungen etc.) der jeweiligen Betriebsanleitung bzw. dem jeweiligen Datenblatt des angebauten Feldtransmitters entnehmen.

5.4 Anzugsdrehmomente



Anschlusskopf, wählbar (Beispiel)

Die Verbindung zwischen Anschlusskopf und Kabelverschraubung darf vom Anwender nicht gelöst werden. Bei vom Anwender montierten Kabelverschraubungen ist die Bedienungsanleitung des Kabelverschraubungsherstellers zu beachten.

Die Verbindung zwischen Anschlusskopf und Halsrohr darf vom Anwender nicht gelöst werden.

Ausrichtung des Anschlusskopfs darf nur über die Nipple-Union-Nipple-Verschraubung erfolgen.

Auslieferungszustand: Handfest angezogen (ca. 5 Nm)
Nach der Ausrichtung des Anschlusskopfs muss die Verbindung mit 50 ... 60 Nm fixiert werden

Gewinde	Anzugsdrehmomente
1/2 NPT	30 Nm
3/4 NPT	40 Nm
G 1 1/2 B	35 Nm
G 3/4 B	40 Nm
M14 x 1,5	27 Nm
M18 x 1,5	35 Nm
M20 x 1,5	37 Nm
M27 x 2	42 Nm

- Das Gerät nur über die Schlüsselflächen mit einem geeigneten Werkzeug und dem vorgeschriebenen Drehmoment ein- bzw. ausschrauben.
- Das richtige Drehmoment ist abhängig von der Dimension des Anschlussgewindes sowie der verwendeten Dichtung (Form/Werkstoff).
- NPT-Gewinde (konisch) sind am Gewinde mit „NPT“ gekennzeichnet. Zylindrische Gewinde haben keine Kennzeichnung.
- Das Ein- bzw. Ausschrauben des Anschlusskopfs ist nicht zulässig.
- Beim Einschrauben beachten, dass die Gewindegänge nicht verkantet werden.
- Werden M20 x 1,5 Gewinde mit Kontermutter zum Kopf gelöst, kann der IP-Schutzgrad nicht mehr garantiert werden.
- NPT-Gewinde zum Kopf dürfen nicht gelöst werden.
- An NPT-Gewinden zum Schutzrohr ist werkseitig ein PTFE/PFA-Schmiermittel aufgebracht. Diese muss erneuert werden, wenn das Gewinde gelöst wurde.

Für die Montage die nachfolgenden zulässigen Gewindespalte für elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche einhalten:

- Gewindespalte für zylindrische Gewinde (IEC/EN 60079-1, Tabelle 4):

Einschraubtiefe:

Gehäusevolumen $\leq 100 \text{ cm}^3$: $\geq 5 \text{ mm}$ [0,20 in]

Gehäusevolumen $> 100 \text{ cm}^3$: $\geq 8 \text{ mm}$ [0,32 in]

Mindestens 5 Gewindegänge im Eingriff

- Gewindespalte für kegelige Gewinde (IEC/EN 60079-1, Tabelle 5):

An jedem Teil vorhandene Gewindegänge ≥ 5

Mindestens 5 Gewindegänge im Eingriff

DE

6. Störungen



VORSICHT!

Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden

Können Störungen mit Hilfe der aufgeführten Maßnahmen nicht beseitigt werden, Gerät unverzüglich außer Betrieb setzen.

- ▶ Sicherstellen, dass kein Signal mehr anliegt und gegen versehentliche Inbetriebnahme schützen.
- ▶ Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.
- ▶ Bei notwendiger Rücksendung die Hinweise unter Kapitel 8.2 „Rücksendung“ beachten.



WARNUNG!

Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden durch gefährliche Messstoffe

Bei Kontakt mit gefährlichen Messstoffen (z. B. Sauerstoff, Acetylen, brennbaren oder giftigen Stoffen), gesundheitsgefährdenden Messstoffen (z. B. ätzend, giftig, krebserregend, radioaktiv) sowie bei Kälteanlagen, Kompressoren besteht die Gefahr von Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden.

Am Gerät können im Fehlerfall aggressive Medien mit extremer Temperatur und unter hohem Druck oder Vakuum anliegen.

- ▶ Bei diesen Messstoffen müssen über die gesamten allgemeinen Regeln hinaus die einschlägigen Vorschriften beachtet werden.
- ▶ Notwendige Schutzausrüstung tragen (abhängig von der jeweiligen Applikation; Das Thermometer selbst ist prinzipiell ungefährlich.).



Kontaktdaten siehe Kapitel 1 „Allgemeines“ oder Rückseite der Betriebsanleitung.

6. Störungen

DE

Störungen	Ursachen	Maßnahmen
Kein Signal/ Leitungsbruch	Zu hohe mechanische Belastung oder Übertemperatur	Fühler oder Messeinsatz durch eine geeignete Ausführung ersetzen
Fehlerhafte Messwerte	Sensordrift durch Übertemperatur	Fühler oder Messeinsatz durch eine geeignete Ausführung ersetzen
	Sensordrift durch chemischen Angriff	Geeignetes Schutzrohr verwenden
Fehlerhafte Messwerte (zu gering)	Feuchtigkeitseintritt an Kabel oder Messeinsatz	Fühler oder Messeinsatz durch eine geeignete Ausführung ersetzen
Fehlerhafte Messwerte und zu lange Ansprechzeiten	Falsche Einbaugeometrie, z. B. zu geringe Einbautiefe oder zu hohe Wärmeableitung	Der temperaturempfindliche Bereich des Sensors muss innerhalb des Mediums liegen, Oberflächenmessungen müssen isoliert sein
	Ablagerungen auf dem Sensor oder Schutzrohr	Ablagerungen entfernen
Fehlerhafte Messwerte (bei Thermoelementen)	Parasitäre Spannungen (Thermospannungen, galvanische Spannung) oder falsche Ausgleichsleitung	Geeignete Ausgleichsleitung verwenden
Zeitweise oder sporadische Unterbrechungen des Messwertsignals	Leitungsbruch im Anschlusskabel oder Wackelkontakt durch mechanische Überbelastung	Fühler oder Messeinsatz durch eine geeignete Ausführung ersetzen z. B. mit Knickschutzfeder oder dickerem Leitungsquerschnitt
Korrosion	Zusammensetzung des Mediums nicht wie angenommen oder geändert oder falsches Schutzrohrmaterial gewählt	Medium analysieren und danach besser geeignetes Material wählen oder Schutzrohr regelmäßig erneuern
Signal gestört	Einstreuung durch elektrische Felder oder Erdschleifen	Geschirmte Anschlussleitungen verwenden, Abstand zu Motoren und leistungsführenden Leitungen erhöhen
	Erdschleifen	Potentiale beseitigen, galvanisch getrennte Trennbarrieren oder Transmitter verwenden

7. Wartung, Reinigung und Kalibrierung



Kontaktdaten siehe Kapitel 1 „Allgemeines“ oder Rückseite der Betriebsanleitung.

DE

7.1 Wartung

Die hier beschriebenen Thermometer sind wartungsfrei.

Reparaturen sind ausschließlich vom Hersteller durchzuführen.

7.2 Reinigung



VORSICHT!

Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden

Eine unsachgemäße Reinigung führt zu Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden. Messstoffreste im ausgebauten Gerät können zur Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen.

- ▶ Reinigungsvorgang wie folgt beschrieben durchführen.



VORSICHT!

Beschädigung des Geräts

Eine unsachgemäße Reinigung führt zur Beschädigung des Geräts!

- ▶ Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine harten und spitzen Gegenstände zur Reinigung verwenden.

1. Vor der Reinigung die elektrischen Verbindungen ordnungsgemäß trennen.
2. Notwendige Schutzausrüstung verwenden (abhängig von der jeweiligen Applikation; Das Thermometer selbst ist prinzipiell ungefährlich).
3. Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.
Dies gilt insbesondere für Thermometer mit Gehäusen aus Kunststoff um die Gefahr von elektrostatischen Aufladungen zu vermeiden.
Elektrische Anschlüsse nicht mit Feuchtigkeit in Berührung bringen!
4. Ausgebautes Gerät spülen bzw. säubern, um Personen und Umwelt vor Gefährdung durch anhaftende Messstoffreste zu schützen.

7.3 Kalibrierung

Es wird empfohlen, den Messeinsatz in regelmäßigen Zeitabständen zu kalibrieren (Widerstandsthermometer: ca. 24 Monate, Thermoelemente: ca. 12 Monate). Dieser Zeitraum verringert sich abhängig vom Einsatzfall. Die Kalibrierung kann durch den Hersteller sowie mit Kalibriergeräten vor Ort durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Zur Kalibrierung wird der Messeinsatz aus dem Thermometer entnommen.

Die Mindestlänge (metallischer Teil des Fühlers) zur Durchführung einer Messgenauigkeitsprüfung 3.1 oder DAkkS beträgt 100 mm.

8. Demontage, Rücksendung und Entsorgung

8.1 Demontage



WARNUNG!

Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden durch Messstoffreste

Bei Kontakt mit gefährlichen Messstoffen (z. B. Sauerstoff, Acetylen, brennbaren oder giftigen Stoffen), gesundheitsgefährdenden Messstoffen (z. B. ätzend, giftig, krebserregend, radioaktiv) sowie bei Kälteanlagen, Kompressoren besteht die Gefahr von Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden.

- ▶ Vor der Einlagerung das ausgebaute Gerät (nach Betrieb) spülen bzw. säubern, um Personen und Umwelt vor Gefährdung durch anhaftende Messstoffreste zu schützen.
- ▶ Notwendige Schutzausrüstung verwenden (abhängig von der jeweiligen Applikation; Das Thermometer selbst ist prinzipiell ungefährlich.).
- ▶ Angaben im Sicherheitsdatenblatt für den entsprechenden Messstoff beachten.

Thermometer nur im drucklosen Zustand demontieren.



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr

Beim Ausbau besteht Gefahr durch austretende, gefährlich heiße Messstoffe.

- ▶ Vor dem Ausbau das Gerät ausreichend abkühlen lassen!

8.2 Rücksendung

Beim Versand des Geräts unbedingt beachten:

Alle an WIKA gelieferten Geräte müssen frei von Gefahrstoffen (Säuren, Laugen, Lösungen, etc.) sein und sind daher vor der Rücksendung zu reinigen.



WARNUNG!

Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden durch Messstoffreste

Messstoffreste im ausgebauten Gerät können zur Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen.

- ▶ Bei Gefahrenstoffen das Sicherheitsdatenblatt für den entsprechenden Messstoff beilegen.
- ▶ Gerät reinigen, siehe Kapitel 7.2 „Reinigung“.

Zur Rücksendung des Geräts die Originalverpackung oder eine geeignete Transportverpackung verwenden.

Um Schäden zu vermeiden:

1. Das Gerät mit dem Dämmmaterial in der Verpackung platzieren.
Zu allen Seiten der Transportverpackung gleichmäßig dämmen.
2. Wenn möglich einen Beutel mit Trocknungsmittel der Verpackung beifügen.
3. Sendung als Transport eines hochempfindlichen Messgeräts kennzeichnen.



Hinweise zur Rücksendung befinden sich in der Rubrik „Service“ auf unserer lokalen Internetseite.

8.3 Entsorgung

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen.

Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgen.



Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Für eine geordnete Entsorgung gemäß nationaler Vorgaben sorgen.

DE

9. Technische Daten

9.1 Typen TR12-A, TR12-M

Ausgangssignal Pt100			
Temperaturbereich		Messbereich -196 ... +600 °C [-321 ... +1.112 °F]	
Messelement (Messstrom: 0,1 ... 1,0 mA) ¹⁾		Pt100-Messwiderstand	
Schaltungsart		1 x 2-Leiter, 1 x 3-Leiter, 1 x 4-Leiter, 2 x 2-Leiter, 2 x 3-Leiter, 2 x 4-Leiter ²⁾	
Grenzabweichung des Messelementes nach EN 60751	Klasse B	Drahtgewickelt -196 ... +600 °C [-321 ... +1.112 °F]	Dünnpfilm -50 ... +500 °C [-58 ... +932 °F]
	Klasse A	-100 ... +450 °C [-148 ... +842 °F]	-30 ... +300 °C [-22 ... +572 °F]
	Klasse AA	-50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]	0 ... 150 °C [32 ... 302 °F]

Messeinsatz (auswechselbar)	
Werkstoff	CrNi-Stahl 1.4571, 316L
Durchmesser	Standard: 3 mm [0,118 in] ³⁾ , 6 mm [0,236 in], 8 mm [0,315 in] (mit Hülse) Option (auf Anfrage): ½ in ³⁾ [3,17 mm], ¼ in [6,35 mm], ¾ in [9,53 mm]
Federweg	ca. 20 mm [0,787 in]
Ansprechzeit (in Wasser, nach EN 60751)	t ₅₀ < 10 s t ₉₀ < 20 s (Messeinsatzdurchmesser 6 mm [0,236 in]: Das zum Betrieb notwendige Schutzrohr erhöht die Ansprechzeit abhängig von den tatsächlichen Schutzrohr- und Prozessparametern.)

Widerstandsthermometer mit geschirmter Leitung betreiben und den Schirm auf mindestens einer Leitungsseite erden, wenn die Leitungen länger als 30 m sind oder das Gebäude verlassen. Bei der Ermittlung der Gesamtmessabweichung sowohl die Sensor- als auch die Transmittermessabweichung berücksichtigen.

1) Detaillierte Angaben zu Pt100-Sensoren siehe Technische Information IN 00.17 unter www.wika.de.

2) Nicht bei Durchmesser 3 mm [0,118 in]

3) Nicht bei Schaltungsart 2 x 4-Leiter

9. Technische Daten

DE

Halsrohr (nur Typ TR12-M)

Werkstoff	CrNi-Stahl 1.4571, 316, 316L
Anschlussgewinde zum Schutzrohr	G ½ B, G ¾ B, ½ NPT, ¾ NPT, M14 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,5, M27 x 2
Anschlussgewinde zum Kopf	<ul style="list-style-type: none"> ■ M20 x 1,5 mit Kontermutter ■ ½ NPT ■ ¾ NPT
Halslänge	<ul style="list-style-type: none"> ■ 150 mm [5,906 in], Standardhalslänge ■ 200 mm [7,874 in] ■ 250 mm [9,842 in] <p>andere Halslängen auf Anfrage</p>

Umgebungsbedingungen

Umgebungs- und Lagertemperatur	-60 ¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76 ¹⁾ / -40 ... +176 °F]
Schutzart	IP00 nach IEC/EN 60529
Vibrationsfestigkeit	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6 g Spitze-Spitze, Messwiderstand drahtgewickelt oder Dünnfilm (Standard) ■ 20 g Spitze-Spitze, Messwiderstand Dünnfilm (Option) ■ 50 g Spitze-Spitze, Messwiderstand Dünnfilm (Option)²⁾

1) Sonderausführung auf Anfrage (nur mit ausgewählten Zulassungen verfügbar), andere Umgebungs- und Lagertemperatur auf Anfrage

2) Für Messeinsatzdurchmesser < 8 mm [<0,315 in]

Weitere technische Daten siehe WIKA-Datenblätter TE 60.16, TE 60.17 und Bestellunterlagen.

9.2 Typ TR12-B

Ausgangssignal Pt100			
Temperaturbereich	Messbereich -196 ... +600 °C [-321 ... +1.112 °F]		
Messelement (Messstrom: 0,1 ... 1,0 mA)¹⁾	Pt100-Messwiderstand		
Schaltungsart	1 x 2-Leiter, 1 x 3-Leiter, 1 x 4-Leiter, 2 x 2-Leiter, 2 x 3-Leiter, 2 x 4-Leiter		
Grenzabweichung des Messelementes nach EN 60751	Klasse B	Drahtgewickelt -196 ... +600 °C [-321 ... +1.112 °F]	Dünnfilm -50 ... +500 °C [-58 ... +932 °F]
	Klasse A	-100 ... +450 °C [-148 ... +842 °F]	-30 ... +300 °C [-22 ... +572 °F]
	Klasse AA	-50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]	0 ... 150 °C [32 ... 302 °F]

1) Detaillierte Angaben zu Pt100-Sensoren siehe Technische Information IN 00.17 unter www.wika.de.

Widerstandsthermometer mit geschirmter Leitung betreiben und den Schirm auf mindestens einer Leitungsseite erden, wenn die Leitungen länger als 30 m [98,4 ft] sind oder das Gebäude verlassen. Bei der Ermittlung der Gesamtmessabweichung sowohl die Sensor- als auch die Transmittermessabweichung berücksichtigen.

9. Technische Daten

DE

Ausgangssignal 4 ... 20 mA und HART®-Protokoll ¹⁾				
Transmittertyp (auswählbare Ausführungen)	T15	T32	T38	TIF50, TIF52
Datenblatt	TE 15.01	TE 32.04	TE 38.01	TE 62.01
Ausgang				
4 ... 20 mA	x	x	x	x
HART®-Protokoll	-	x	x	x
Schaltungsart				
1 x 2-Leiter, 3-Leiter oder 4-Leiter	x	x	x	x
Messstrom	< 0,2 mA	< 0,3 mA	0,33 mA	< 0,3 mA

1) Den Temperaturtransmitter dabei vor Temperaturen > 85 °C [185 °F] schützen.

Messeinsatz (auswechselbar)	
Werkstoff	CrNi-Stahl 1.4571, 316L
Durchmesser	Standard: 3 mm [0,118 in] ¹⁾ , 6 mm [0,236 in], 8 mm [0,315 in] (mit Hülse) Option (auf Anfrage): 1/8 in ¹⁾ [3,17 mm], 1/4 in [6,35 mm], 3/8 in [9,53 mm]
Federweg	ca. 20 mm [0,787 in]
Ansprechzeit (in Wasser, nach EN 60751)	t ₅₀ < 10 s t ₉₀ < 20 s (Messeinsatzdurchmesser 6 mm [0,236 in]: Das zum Betrieb notwendige Schutzrohr erhöht die Ansprechzeit abhängig von den tatsächlichen Schutzrohr- und Prozessparametern.)

1) Nicht bei Schaltungsart 2 x 4-Leiter

Halsrohr	
Werkstoff	CrNi-Stahl 1.4571, 316, 316L
Anschlussgewinde zum Schutzrohr	G 1/2 B, G 3/4 B, 1/2 NPT, 3/4 NPT, M14 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,5, M27 x 2
Anschlussgewinde zum Kopf	■ M20 x 1,5 mit Kontermutter ■ 1/2 NPT ■ 3/4 NPT
Halslänge	■ 150 mm [5,906 in], Standardhalslänge ■ 200 mm [7,874 in] ■ 250 mm [9,843 in] andere Halslängen auf Anfrage

9. Technische Daten

DE

Umgebungsbedingungen

Umgebungs- und Lagertemperatur	-60 ¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76 ¹⁾ / -40 ... +176 °F]
Schutzart	IP66 nach IEC/EN 60529 Die angegebene Schutzart gilt nur mit entsprechendem Schutzrohr, Anschlusskopf, Kabelverschraubung und passenden Kabeldimensionen
Vibrationsfestigkeit	<ul style="list-style-type: none">■ 6 g Spitze-Spitze, Messwiderstand drahtgewickelt oder Dünnfilm (Standard)■ 20 g Spitze-Spitze, Messwiderstand Dünnfilm (Option)■ 50 g Spitze-Spitze, Messwiderstand Dünnfilm (Option)²⁾

1) Sonderausführung auf Anfrage (nur mit ausgewählten Zulassungen verfügbar), andere Umgebungs- und Lagertemperatur auf Anfrage

2) Für Messeinsatzdurchmesser < 8 mm [<0,315 in]

Weitere technische Daten siehe WIKA-Datenblatt TE 60.17 und Bestellunterlagen.

9.3 Typen TC12-A, TC12-M

Ausgangssignal Thermoelement

Empfohlene max. Betriebstemperatur

Typ K	1.200 °C [2.192 °F]
Typ J	800 °C [1.472 °F]
Typ E	800 °C [1.472 °F]
Typ N	1.200 °C [2.192 °F]

Thermoelement nach DIN EN 60584-1¹⁾

Typen K, J, E, N

Messstelle

- Isoliert verschweißt (ungrounded)
- Mit dem Boden verschweißt (grounded)

Grenzabweichung des Messelements

Nach EN 60584-1	Klasse 1 und 2
Nach ASTM E230 (nur für Typen K und J)	Standard und Spezial

1) Detaillierte Angaben zu Thermoelementen siehe Technische Information IN 00.23 unter www.wika.de.

Messeinsatz (auswechselbar)

Werkstoff	Inconel 600, andere auf Anfrage
Durchmesser	Standard: 3 mm [0,118 in], 4,5 mm [0,177 in], 6 mm [0,236 in], 8 mm [0,315 in] Option (auf Anfrage): $\frac{1}{8}$ in [3,17 mm], $\frac{1}{4}$ in [6,35 mm], $\frac{3}{8}$ in [9,53 mm]
Federweg	ca. 20 mm [2,677 in]
Ansprechzeit (in Wasser, nach EN 60751)	$t_{50} < 5$ s $t_{90} < 10$ s (Messeinsatzdurchmesser 6 mm: Das zum Betrieb notwendige Schutzrohr erhöht die Ansprechzeit abhängig von den tatsächlichen Schutzrohr- und Prozessparametern.)

9. Technische Daten

DE

Halsrohr (nur Typ TC12-M)

Werkstoff	CrNi-Stahl 1.4571, 316, 316L		
Anschlussgewinde zum Schutzrohr	G ½ B, G ¾ B, ½ NPT, ¾ NPT, M14 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,5, M27 x 2		
Anschlussgewinde zum Kopf	■ M20 x 1,5 mit Kontermutter	■ ½ NPT	■ ¾ NPT
Halslänge	<ul style="list-style-type: none">■ 150 mm [5,906 in], Standardhalslänge■ 200 mm [7,874 in]■ 250 mm [9,843 in] <p>andere Halslängen auf Anfrage</p>		

Umgebungsbedingungen

Umgebungs- und Lagertemperatur	-60 ¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76 ¹⁾ / -40 ... +176 °F]
Schutzart	IP00 nach IEC/EN 60529
Vibrationsfestigkeit	50 g Spitze-Spitze

1) Sonderausführung auf Anfrage (nur mit ausgewählten Zulassungen verfügbar), andere Umgebungs- und Lagertemperatur auf Anfrage

Weitere technische Daten siehe WIKA-Datenblätter TE 65.16, TE 65.17 und Bestellunterlagen.

9.4 Typ TC12-B

Ausgangssignal Thermoelement

Empfohlene max. Betriebstemperatur

Typ K	1.200 °C [2.192 °F]
Typ J	800 °C [1.472 °F]
Typ E	800 °C [1.472 °F]
Typ N	1.200 °C [2.192 °F]

Thermoelement nach DIN EN 60584-1¹⁾

Typen K, J, E, N

Messstelle

- Isoliert verschweißt (ungrounded)
- Mit dem Boden verschweißt (grounded)

Grenzabweichung des Messelements

Nach EN 60584-1	Klasse 1 und 2
Nach ASTM E230 (nur für Typen K und J)	Standard und Spezial

1) Detaillierte Angaben zu Thermoelementen siehe Technische Information IN 00.23 unter www.wika.de.

9. Technische Daten

DE

Ausgangssignal 4 ... 20 mA und HART®-Protokoll¹⁾

Transmittertyp (auswählbare Ausführungen)	T16	T32	T38	TIF50, TIF52
Datenblatt	TE 16.01	TE 32.04	TE 38.01	TE 62.01
Ausgang				
4 ... 20 mA	x	x	x	x
HART®-Protokoll	-	x	x	x
Galvanische Trennung	x	x	x	x

1) Den Temperaturtransmitter dabei vor Temperaturen > 85 °C [185 °F] schützen.

Messeinsatz (auswechselbar)

Werkstoff	Ni-Legierung 2.4816 (Inconel 600), andere auf Anfrage
Durchmesser	Standard: 3 mm [0,118 in], 4,5 mm [0,177 in], 6 mm [0,236 in], 8 mm [0,315 in] Option (auf Anfrage): $\frac{1}{8}$ in [3,17 mm], $\frac{1}{4}$ in [6,35 mm], $\frac{3}{8}$ in [9,53 mm]
Federweg	ca. 20 mm [0,787 in]
Ansprechzeit (in Wasser, nach EN 60751)	$t_{50} < 5$ s $t_{90} < 10$ s (Messeinsatzdurchmesser 6 mm: Das zum Betrieb notwendige Schutzrohr erhöht die Ansprechzeit abhängig von den tatsächlichen Schutzrohr- und Prozessparametern.)

Halsrohr

Werkstoff	CrNi-Stahl 1.4571, 316, 316L
Anschlussgewinde zum Schutzrohr	G $\frac{1}{2}$ B, G $\frac{3}{4}$ B, $\frac{1}{2}$ NPT, $\frac{3}{4}$ NPT, M14 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,5, M27 x 2
Anschlussgewinde zum Kopf	■ M20 x 1,5 mit Kontermutter ■ $\frac{1}{2}$ NPT ■ $\frac{3}{4}$ NPT
Halslänge	■ 150 mm [5,906 in], Standardhalslänge ■ 200 mm [7,874 in] ■ 250 mm [9,843 in] andere Halslängen auf Anfrage

Umgebungsbedingungen

Umgebungs- und Lagertemperatur	-60 ¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76 ¹⁾ / -40 ... +176 °F]
Schutzzart	IP66 nach IEC/EN 60529 Die angegebene Schutzzart gilt nur mit entsprechendem Schutzrohr, Anschlusskopf, Kabelverschraubung und passenden Kabeldimensionen
Vibrationsfestigkeit	50 g Spitze-Spitze

1) Sonderausführung auf Anfrage (nur mit ausgewählten Zulassungen verfügbar), andere Umgebungs- und Lagertemperatur auf Anfrage

Weitere technische Daten siehe WIKA-Datenblatt TE 65.17 und Bestellunterlagen.

10. Zubehör



Dichtungen können unter Angabe der Gewinde mit WIKA-Bestellnummer und/oder Bezeichnung (siehe Tabelle) bei WIKA bezogen werden.

WIKA-Bestellnummer	Bezeichnung	Geeignet für Gewinde
11349981	nach DIN 7603 Form C 14 x 18 x 2 -CuFA	G 1/4, M14 x 1,5
11349990	nach DIN 7603 Form C 18 x 22 x 2 -CuFA	G 3/8, M18 x 1,5
11350008	nach DIN 7603 Form C 21 x 26 x 2 -CuFA	G 1/2, M20 x 1,5
11350016	nach DIN 7603 Form C 27 x 32 x 2,5 -CuFA	G 5/8, M27 x 2

Legende:

CuFA = Kupfer, max. 45HB^a; mit einer Füllung aus asbestfreiem Dichtungsmaterial

DE

Sommaire

FR

1. Généralités	56
2. Conception et fonction	57
3. Sécurité	59
4. Transport, emballage et stockage	62
5. Mise en service, utilisation	63
6. Dysfonctionnements	69
7. Entretien, nettoyage et étalonnage	71
8. Démontage, retour et mise au rebut	73
9. Spécifications	74
10. Accessoires	81

1. Généralités

- The instrument described in the operating instructions has been designed and manufactured using state-of-the-art technology. Tous les composants sont soumis à des critères de qualité et de respect de l'environnement stricts durant la fabrication. Nos systèmes de management sont certifiés selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.
- Ce mode d'emploi donne des indications importantes concernant l'utilisation de l'instrument. Il est possible de travailler en toute sécurité avec ce produit en respectant toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.
- Respecter les prescriptions locales de prévention contre les accidents et les prescriptions générales de sécurité en vigueur pour le domaine d'application de l'instrument.
- Le mode d'emploi fait partie de l'instrument ; il doit être conservé à proximité immédiate de celui-ci et accessible à tout moment pour le personnel qualifié. Confier le mode d'emploi à l'utilisateur ou au propriétaire ultérieur de l'instrument.
- Le personnel qualifié doit, avant de commencer toute opération, avoir lu soigneusement et compris le mode d'emploi.
- En cas d'interprétation différente de la version traduite et de la version anglaise du mode d'emploi, c'est la version anglaise qui prévaut.
- Dans ce document, le masculin générique est utilisé à des fins de lisibilité. Les identités féminines et les autres identités de genre sont explicitement incluses.
- Le cas échéant, la documentation fournie par le fournisseur est également considérée comme faisant partie du produit, en plus du présent mode d'emploi.
- Les conditions générales de vente mentionnées dans les documents de vente s'appliquent.
- Sous réserve de modifications techniques.
- Pour obtenir d'autres informations :
 - Consulter notre site Internet : www.wika.fr
 - Fiche technique correspondante : TE 60.16 (TR12-A)
TE 60.17 (TR12-B, TR12-M)
TE 65.16 (TC12-A)
TE 65.17 (TC12-B, TC12-M)
- Contact :
Tel. : 01 71 68 10 00
info@wika.fr

FR

2. Conception et fonction

2.1 Description

Les thermomètres électriques type TR12-B (sonde à résistance) et type TC12-B (thermocouple) sont composés d'un module (TR12-M, TC12-M) monté dans un boîtier. Le module est composé d'un insert de mesure monté sur ressort (TR12-A, TC12-A) monté dans une extension. L'insert de mesure (TR12-A, TC12-A) est remplaçable.

Le composant de mesure actif de l'élément de mesure est fabriqué à partir d'un tube soudé ou d'un câble à isolation minérale, en option en combinaison avec des câbles de thermocouple à isolation céramique. Le capteur est incorporé dans une poudre de céramique, une masse de scellement résistante à la chaleur ou une pâte thermoconductrice.

FR

Si le capteur de température est conçu comme un thermocouple mis à la terre, le thermocouple est directement connecté à la tige. Les versions équipées d'un diamètre inférieur à 3 mm et de thermocouples mis à la terre doivent être considérées comme galvaniquement connectées avec le potentiel terrestre.

Le côté du raccordement de l'élément de mesure consiste en un manchon de liaison avec des fils de raccordement dénudés connectés.

Ce document décrit des versions standard d'instruments. Pour des applications en zone explosive, des versions spéciales d'instrument sont requises.

Pour plus de renseignements concernant le fonctionnement en zone explosive, voir les informations complémentaires pour le type de protection contre l'ignition correspondant (document séparé).



ATTENTION !

Dommages à l'instrument

Pour éviter d'endommager l'instrument, les thermomètres de cette gamme doivent être installés avec un doigt de gant.

- ▶ Choisir un doigt de gant adéquat (il est possible de sélectionner tout type de doigt de gant) et prendre en considération les données du processus opérationnel (température, pression, densité et débit).
- ▶ Il est possible d'utiliser certaines versions sans doigt de gant, mais cela reste de la responsabilité de l'opérateur.

Etendues de mesure du capteur possible :


Type TR12 : -196 ... +600 °C [-321 ... +1.112 °F]

Type TC12 : -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]


Les informations d'installation et de fonctionnement suivantes ont été établies avec soin. Il n'est cependant pas possible de prendre en considération toutes les situations d'utilisation potentielles.

2. Conception et fonction

2.2 Description technique des trois variantes

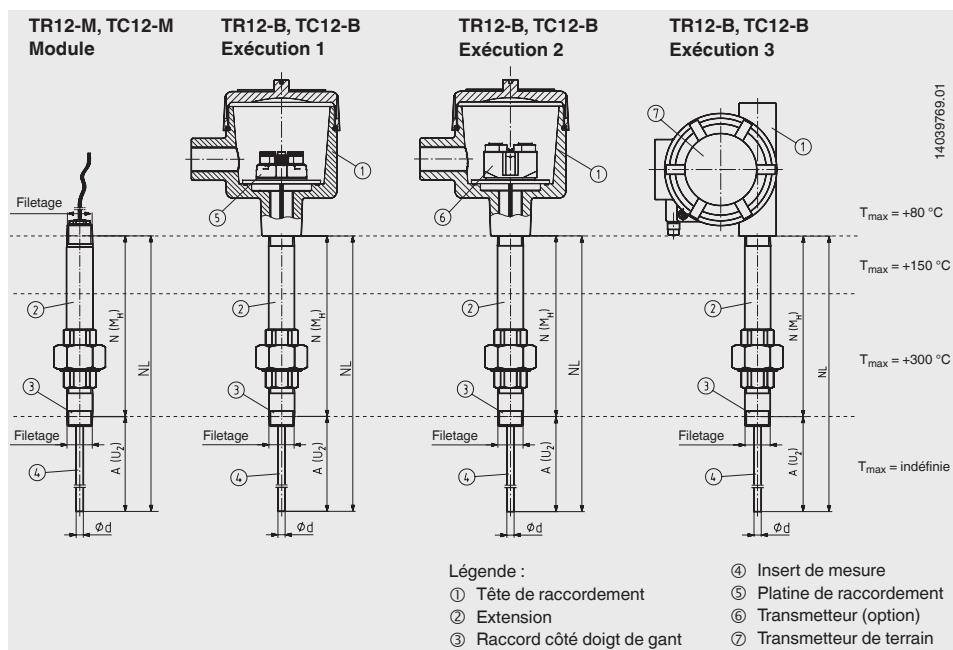

2.3 Versions avec extension

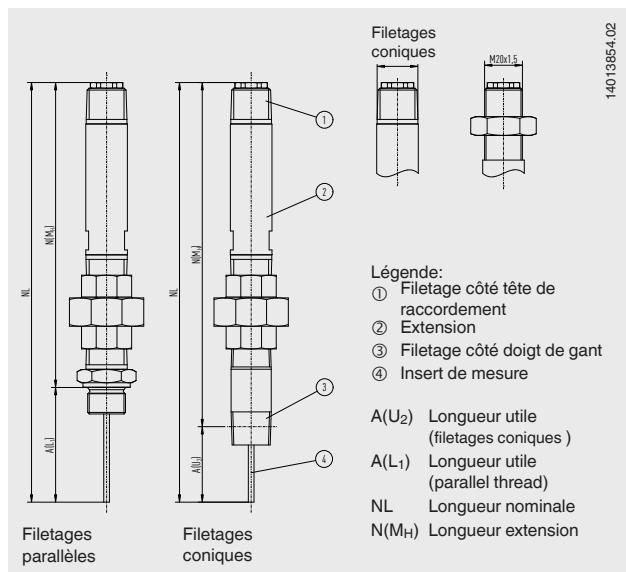

2.4 Têtes de boîtier et de raccordement

Les dimensions des têtes de boîtier et de raccordement sont données dans chaque fiche technique.

2.5 Détail de la livraison

Comparer le détail de la livraison avec le bordereau de livraison.

FR

3. Sécurité

3.1 Explication des symboles



AVERTISSEMENT !

... indique une situation présentant des risques susceptibles de provoquer la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.



ATTENTION !

... indique une situation potentiellement dangereuse et susceptible de provoquer de légères blessures ou des dommages pour le matériel et pour l'environnement si elle n'est pas évitée.



AVERTISSEMENT !

... indique une situation présentant des risques susceptibles de provoquer des brûlures dues à des surfaces ou liquides chauds si elle n'est pas évitée.



Information

... met en exergue les conseils et recommandations utiles de même que les informations permettant d'assurer un fonctionnement efficace et normal.

3.2 Utilisation conforme à l'usage prévu

Les sondes à résistance et les thermocouples sont utilisés à des fins de mesure de la température dans le cadre d'applications industrielles. Ils peuvent être combinés avec une grande variété de doigt de gant, mais il faut prendre en considération les données du procédé (température, pression, densité et débit). L'utilisation sans doigt de gant n'est recommandée que dans certaines applications. L'insert de mesure remplaçable, monté sur ressort, permet la combinaison avec une large gamme de têtes de raccordement.

D'éventuelles réparations ou des modifications structurelles ne sont pas autorisées et entraînent l'extinction de la garantie et de l'agrément respective. Le fabricant n'est pas tenu pour responsable en cas de modifications de construction après la livraison des appareils.

3. Sécurité

Ces instruments sont conçus et construits exclusivement pour une utilisation conforme à l'usage prévu décrit ici, et ne doivent être utilisés qu'à cet effet.

Les spécifications techniques mentionnées dans ce mode d'emploi doivent être respectées.

Aucune réclamation ne peut être recevable en cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu.

FR

3.3 Qualification du personnel



AVERTISSEMENT !

Danger de blessure en cas de qualification insuffisante

Une utilisation non conforme peut entraîner d'importants dommages corporels et matériels.

- ▶ Les opérations décrites dans ce mode d'emploi ne doivent être effectuées que par un personnel électricien ayant la qualification décrite ci-après.

Personnel qualifié en électricité

L'électricien qualifié est, en raison de sa formation spécialisée, de ses connaissances et de ses expériences de même que de sa connaissance des prescriptions nationales, des normes et directives en vigueur, en mesure d'effectuer les travaux sur les montages électriques, de reconnaître automatiquement les dangers potentiels et de les éviter. L'électricien qualifié est formé spécialement pour le domaine d'action dans lequel il est formé et connaît les normes et dispositions importantes. L'électricien qualifié doit satisfaire aux dispositions des prescriptions juridiques en vigueur relatives à la protection contre les accidents.

Personnel opérationnel


Le personnel formé par l'opérateur est, en raison de sa formation et de son expérience en mesure d'effectuer les travaux décrits et de reconnaître de façon autonome les dangers potentiels.

Les conditions d'utilisation spéciales exigent également une connaissance adéquate, par ex. des liquides agressifs.

3. Sécurité

3.4 Etiquetage, marquages de sécurité

Plaque signalétique (exemple)

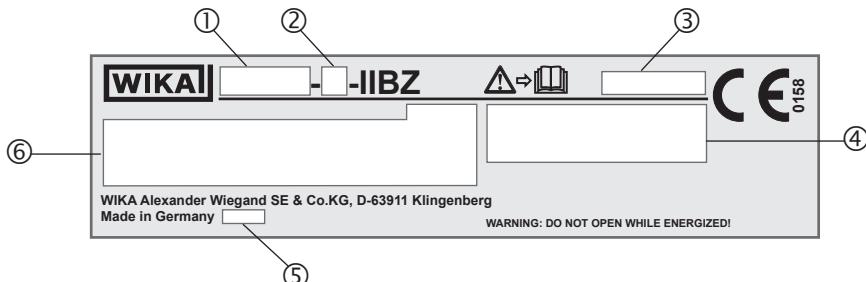

- ① Type
- ② A = insert de mesure
B = thermomètre de process
M = module de base
- ③ Numéro de série
- ④ Données relatives à l'agrément
- ⑤ Année de fabrication
- ⑥ ■ Informations concernant la version (élément de mesure, étendue de mesure ...)

Capteur conforme à la norme (sonde à résistance)

- F = Résistance de mesure à couche mince
- W = Résistance de mesure bobinée

Capteur conforme à la norme (thermocouple)

- isolé = soudure isolée
- non-isolé = soudé à la tige (non isolé)
- quasi non isolé = Le thermomètre doit, en raison de ses faibles distances d'isolement entre le capteur de résistance et la gaine, être considéré comme mis à la terre.

- Type de transmetteur (uniquement pour version avec transmetteur)



Lire impérativement le mode d'emploi avant le montage et la mise en service de l'instrument !

4. Transport, emballage et stockage

4.1 Transport

Vérifier s'il existe des dégâts sur l'instrument liés au transport.
Communiquer immédiatement les dégâts constatés.



ATTENTION !

Dommages liés à un transport inapproprié

Un transport inapproprié peut donner lieu à des dommages importants.

- ▶ Lors du déchargement des colis à la livraison comme lors du transport des colis en interne après réception, il faut procéder avec soin et observer les consignes liées aux symboles figurant sur les emballages.
- ▶ Lors du transport en interne, observer les instructions du chapitre 4.2 "Emballage et stockage".

Si l'instrument est transporté d'un environnement froid dans un environnement chaud, la formation de condensation peut provoquer un dysfonctionnement fonctionnel de l'instrument. Il est nécessaire d'attendre que la température de l'instrument se soit adaptée à la température ambiante avant une nouvelle mise en service.

4.2 Emballage et stockage

N'enlever l'emballage qu'avant le montage.

Conditions admissibles sur le lieu de stockage :

- Température de stockage :
 - Appareils **sans** transmetteur intégré : -60¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76¹⁾ / -40 ... +176 °F]
 - Appareils **avec** transmetteur intégré : voir le mode d'emploi du transmetteur en question
- Humidité : de 35 ... 85 % d'humidité relative (pas de formation de rosée)

1) Version spéciale version sur demande (disponible seulement avec les homologations sélectionnées), autre température ambiante et de stockage sur demande

Eviter les influences suivantes :

- Lumière solaire directe ou proximité d'objets chauds
- Vibrations mécaniques, chocs mécaniques (mouvements brusques en le posant)
- Suie, vapeur, poussière et gaz corrosifs
- Environnements dangereux, atmosphères inflammables

Conserver l'instrument dans l'emballage original dans un endroit qui satisfait aux conditions susmentionnées. Si l'emballage d'origine n'est pas disponible, emballer et stocker l'instrument comme suit :

1. Placer l'instrument avec le matériau isolant dans l'emballage.
2. En cas de stockage prolongé (plus de 30 jours), mettre également un sachet absorbeur d'humidité dans l'emballage.



AVERTISSEMENT !

Dommages sur l'instrument de mesure dus à un fonctionnement en-dehors des limites supérieures ou inférieures de la température de fonctionnement

Une impossibilité d'observer la température de fonctionnement admissible, prenant également en compte la convection et la radiation, peut même causer des dommages au thermomètre lors de l'installation.

- Il ne faut pas dépasser les limites supérieures et inférieures de la plage de température d'exploitation spécifiée.

FR

Durant l'installation, prenez garde à

- Eviter de tordre la gaine du câble lorsque vous serrez le raccord tournant.
- Eviter de couper trop profondément dans la gaine du câble.
- Utiliser le câble adéquat.
- Etre prudent avec la zone de blocage du presse-étoupe.
- Les thermomètres doivent être mis à la terre s'il existe un danger dû à des tensions élevées au niveau des câbles de raccordement (en raison, par exemple, d'un stress mécanique, d'une décharge ou induction électrostatique) !
- Pour les câbles blindés (avec gaine en inox), l'indice de protection n'est pas réalisable.
- Vérifier l'état des joints en recherchant des signes de fragilisation, et remplacer les joints si nécessaire.

5.1 Enlèvement et installation de l'élément de mesure

Les fils dénudés ont une section de 0,22 mm², ont 150 mm [5,906 in] de long et sont codés par des couleurs qui dépendent du type de capteur. L'élément de mesure est protégé contre la torsion.

Avant de retirer l'élément de mesure, déconnectez complètement les raccordements électriques allant vers le bloc terminal ou le transmetteur.



Après cela, l'extension peut être détendue et dévissée de la tête.



5. Mise en service, utilisation

Elément de mesure enlevé avec extension :




FR

Pour déconnecter l'insert de mesure de l'extension, défaire le boulon M16 qui se trouve à l'extrémité supérieure de l'extension



et le dévisser.

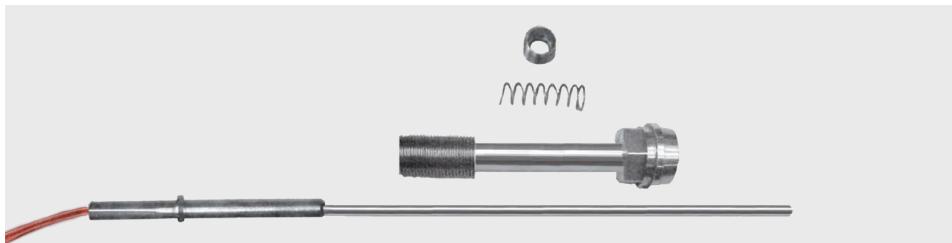



L'installation de l'insert de mesure s'effectue dans l'ordre inverse (nettoyez l'insert de mesure avant l'installation).

L'extrémité hexagonale sertie de l'insert de mesure est guidée en vissant la vis à six pans creux.

Couple de serrage de la vis : 12 ... 14 Nm

FR

5.2 Montage électrique

Passe-câbles

Conditions requises pour satisfaire à l'indice de protection :

- Utiliser les presse-étoupes uniquement dans leur zone de serrage indiquée (le diamètre de câble doit être adapté au presse-étoupe).
- En cas d'utilisation de câbles très mous, ne pas utiliser la zone de serrage inférieure.
- Utiliser seulement des câbles ronds (si nécessaire, ayant une section transversale légèrement ovale).
- Ne pas torsader le câble.
- Une ouverture/fermeture répétée est possible ; mais toutefois seulement si c'est nécessaire, car cela pourrait se produire au détriment de l'indice de protection
- Pour les câbles avec un comportement de flux froid prononcé, la connexion vissée doit être bien serrée.

5.3 Raccordement électrique



ATTENTION !

Danger de court-circuit

Des dommages aux câbles, fils et points de connexion peuvent conduire à un mauvais fonctionnement de l'instrument.


- ▶ Eviter d'endommager les câbles et les fils.
- ▶ Les liaisons souples dont l'extrémité est dénudée doivent être terminées par des embouts (confection de câbles).
- ▶ Pour la mise à la terre des blindages, suivre les spécifications de la norme CEI/EN 60079-14.

Le raccordement électrique doit être effectué en fonction des connexions de capteur et de la configuration du raccordement suivantes.

5. Mise en service, utilisation


5.3.1 Sondes à résistance

Avec platine de raccordement

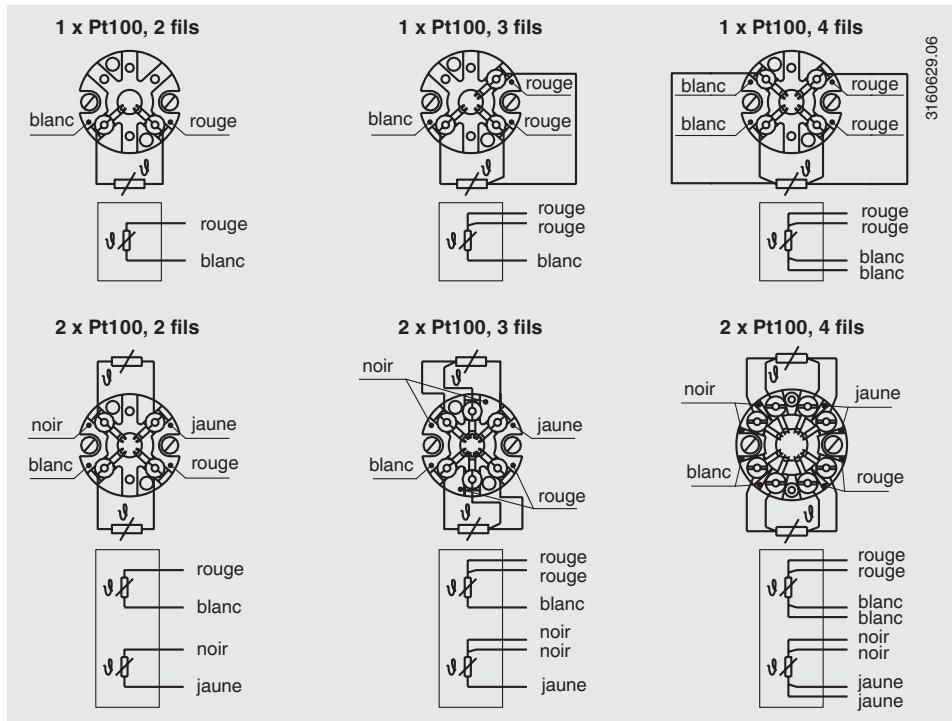

Configuration et code couleur pour Pt1000 et Pt100
Pt1000 n'est disponible que comme élément simple

Sans connecteur

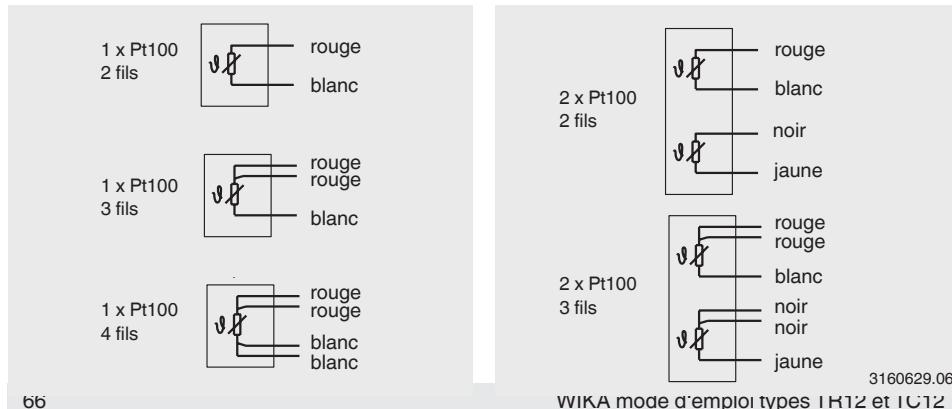


5. Mise en service, utilisation

5.3.2 Thermocouples


Avec platine de raccordement

Thermocouple unique

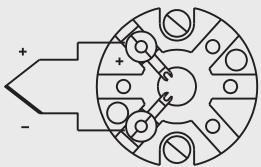

Le code couleur à la borne plus de l'appareil déterminent la corrélation entre polarité et borne de raccordement.

Thermocouple double

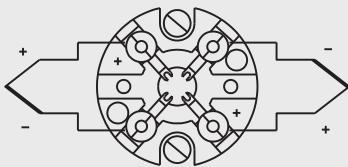


3166822.08


FR

Avec câble de raccordement

 Thermocouple simple



Thermocouple double

 

Code couleur des torons de câble

Type de capteur	Standard	Positif	Négatif
K	CEI 60584	Vert	Blanc
J	CEI 60584	Noir	Blanc
E	CEI 60584	Violet	Blanc
N	CEI 60584	Rose	Blanc

Exécution 1

Pour les spécifications électriques (par exemple diagramme du circuit de raccordement, valeurs de tolérance, etc.), veuillez vous référer au chapitre 6.1 "Raccordement électrique" ou aux fiches techniques TE 60.17 (pour TR12) et TE 65.17 (pour TC12).

Exécution 2

Pour les spécifications électriques (par exemple diagramme du circuit de raccordement, valeurs de tolérance, etc.), veuillez vous référer au mode d'emploi en question et/ou aux fiches techniques pour le transmetteur incorporé monté en tête.

Exécution 3

Pour les spécifications électriques (par exemple diagramme du circuit de raccordement, valeurs de tolérance, etc.), veuillez vous référer au mode d'emploi en question et/ou aux fiches techniques correspondantes pour le transmetteur de terrain incorporé.

5. Mise en service, utilisation

5.4 Couples de serrage



Tête de raccordement, sélectionnable (exemple)

L'utilisateur ne doit pas débrancher le raccordement entre la tête de raccordement et presse-étoupe.
Pour les presse-étoupes installés par l'utilisateur, il faut observer le mode d'emploi du fabricant du presse-étoupe.

L'utilisateur ne doit pas débrancher le raccordement entre la tête de raccordement et l'extension.

La tête de raccordement ne peut être alignée qu'avec le raccord fileté réducteur-manchon-réducteur.
Etat de livraison : serré à la main (environ 5 Nm)
Après l'alignement la tête de raccordement, la connexion doit être fixée en utilisant 50 ... 60 Nm

Filetage	Couples de serrage
1/2 NPT	30 Nm
3/4 NPT	40 Nm
G 1½ B	35 Nm
G ¾ B	40 Nm
M14 x 1,5	27 Nm
M18 x 1,5	35 Nm
M20 x 1,5	37 Nm
M27 x 2	42 Nm

- Ne vissez ou ne dévissez l'instrument qu'avec les pans de la clé et avec le couple prescrit en utilisant un outil approprié.
- Le couple approprié dépend des dimensions du filetage de raccord et du joint utilisés (forme/matiériel).
- Les filetages coniques (NPT) comportent le marquage "NPT". Les filetages parallèles ne comportent aucun marquage.
- Il n'est pas permis de visser ou de dévisser la tête de raccordement.
- Evitez tout coincement du pas de filet lorsque vous vissez l'instrument.
- Si les filetages M20 x 1,5 sont desserrés de la tête à l'aide d'un contre-écrou, le degré de protection IP ne peut plus être garanti.
- Les filetages NPT de la tête ne doivent pas être desserrés.
- Un lubrifiant au PTFE/PFA est appliqué au niveau des filetages NPT sur le doigt de gant/tube de protection. Il doit être à nouveau appliqué si le filetage est desserré.

Pour l'installation, les écarts de filetage autorisés suivants pour l'équipement électrique dans des zones explosives de gaz doivent être maintenus.

■ Ecart de filetage pour filetages parallèles (CEI/EN 60079-1, tableau 4) :

Profondeur de vissage :

Volume du boîtier $\leq 100 \text{ cm}^3$: $\geq 5 \text{ mm}$ [0,20 po]

Volume du boîtier $> 100 \text{ cm}^3$: $\geq 8 \text{ mm}$ [0,32 po]

Au moins 5 filetages engagés

■ Ecart de filetage pour filetages coniques (CEI/EN 60079-1, tableau 5) :

Filetages présents sur chaque partie ≥ 5

Au moins 5 filetages engagés

FR

6. Dysfonctionnements



ATTENTION !

Blessures physiques, dommages aux équipements et à l'environnement

Si les défauts ne peuvent pas être éliminés au moyen des mesures listées, l'instrument doit être mis hors service immédiatement.

- ▶ Assurez-vous qu'il n'y a plus aucun signal présent et empêchez toute remise en marche accidentelle.
- ▶ Contacter le fabricant.
- ▶ S'il est nécessaire de retourner l'instrument au fabricant, prière de respecter les indications mentionnées au chapitre 8.2 "Retour".



AVERTISSEMENT !

Blessures physiques et dommages aux équipements et à l'environnement causés par un fluide dangereux

Lors du contact avec un fluide dangereux (par ex. oxygène, acétylène, substances inflammables ou toxiques), un fluide nocif (par ex. corrosif,毒性的, cancérigène, radioactif), et également avec des installations de réfrigération et des compresseurs, il y a un danger de blessures physiques et de dommages aux équipements et à l'environnement.

En cas d'erreur, des fluides agressifs peuvent être présents à une température extrême et sous une pression élevée ou sous vide au niveau de l'instrument.

- ▶ Pour ces fluides, les codes et directives appropriés existants doivent être observés en plus des régulations standard.
- ▶ Porter l'équipement de protection requis (en fonction de l'application ; le thermomètre lui-même n'est en principe pas dangereux).



Pour le détail des contacts, merci de consulter le chapitre 1 "Généralités" ou le dos du mode d'emploi.

6. Dysfonctionnements

FR

Dysfonctionnements	Raisons	Mesures
Aucun signal/Rupture de câble	Charge mécanique trop élevée ou température excessive	Remplacer le capteur ou l'insert de mesure par un autre ayant une conception adaptée
Valeurs mesurées erronées	Dérive du capteur causée par une température excessive	Remplacer le capteur ou l'insert de mesure par un autre ayant une conception adaptée
	Dérive du capteur causée par une attaque chimique	Utiliser un doigt de gant adéquat.
Valeurs mesurées erronées (trop basses)	Pénétration d'humidité dans le câble ou l'élément de mesure	Remplacer le capteur ou l'insert de mesure par un autre ayant une conception adaptée
Valeurs mesurées erronées et temps de réponse trop longs	Géométrie de montage incorrecte, par exemple profondeur de montage trop profonde ou dissipation thermique trop élevée	La zone thermosensible du capteur doit se trouver dans le fluide et les mesures de surface doivent être isolées
	Dépôts sur le capteur ou le doigt de gant	Eliminer les dépôts
Valeurs mesurées erronées (de thermocouples)	Tensions parasites (tensions thermiques, tension galvanique) ou ligne de compensation non-adaptée	Utilisation d'une ligne de compensation adaptée
Interruptions temporaires ou intermittentes du signal de valeur mesurée	Rupture de câble dans le câble de raccordement ou contact lâche causé par une surcharge mécanique	Remplacer le capteur ou l'insert de mesure par une version adaptée, par exemple équipée d'un ressort de protection contre les courbures ou d'une section de câble plus épaisse
Corrosion	La composition du fluide n'est pas celle exigée ou est modifiée ou un matériau de doigt de gant incorrect est sélectionné	Analyser le fluide et sélectionner ensuite un matériau mieux adapté ou remplacer régulièrement le doigt de gant

7. Entretien, nettoyage et étalonnage

Dysfonctionnements	Raisons	Mesures
Interférence du signal	Courants vagabonds provoqués par des champs électriques ou des boucles de terre	Utiliser des lignes de raccordement blindées et augmenter la distance par rapport aux moteurs et aux câbles d'alimentation
	Circuits de terre	Éliminer les différences de potentiel en utilisant des barrières isolées galvaniquement ou des transmetteurs

FR

7. Entretien, nettoyage et étalonnage



Pour le détail des contacts, merci de consulter le chapitre 1 "Généralités" ou le dos du mode d'emploi.

7.1 Entretien

Les thermomètres décrits ici sont sans entretien.

Les réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant.

7.2 Nettoyage



ATTENTION !

Blessures physiques, dommages aux équipements et à l'environnement

Un nettoyage inapproprié peut conduire à des blessures physiques et à des dommages aux équipements ou à l'environnement. Les restes de fluides se trouvant dans les instruments démontés peuvent mettre en danger les personnes, l'environnement ainsi que l'installation.

- ▶ Effectuer la procédure de nettoyage comme décrit ci-dessous.



ATTENTION !

Dommages à l'instrument

Un nettoyage inapproprié peut endommager l'instrument !

- ▶ Ne pas utiliser de détergents agressifs.
- ▶ Ne pas utiliser d'objets pointus ou durs pour le nettoyage.

1. Avant de nettoyer les raccordements électriques, il faut les débrancher correctement.
2. Utiliser l'équipement de protection requis (en fonction de l'application ; le thermomètre lui-même n'est en principe pas dangereux).
3. Nettoyer l'instrument avec un chiffon humide.
Ceci s'applique en particulier aux thermomètres avec un boîtier en plastique et des capteurs à câble avec câble de raccordement isolés par du plastique pour éviter tout risque de charge électrostatique.
Eviter tout contact des raccordements électriques avec l'humidité !
4. Laver et décontaminer l'instrument démonté afin de protéger les personnes et l'environnement contre le danger lié aux résidus de fluides.

8. Démontage, retour et mise au rebut

7.3 Étalonnage, réétalonnage

Il est recommandé que l'insert de mesure soit étalonné à intervalles réguliers (sondes à résistance : environ 24 mois, thermocouples : environ 12 mois). Cette période peut être réduite, en fonction de l'application particulière. L'étalonnage peut être effectué par le fabricant, ainsi que sur le site par du personnel technique qualifié avec des instruments d'étalonnage.

Pour l'étalonnage, l'insert de mesure est retiré du thermomètre.

La longueur minimum (partie métallique du capteur) pour effectuer un test de précision de mesure 3.1 ou DAkkS est de 100 mm.

FR

8. Démontage, retour et mise au rebut

8.1 Démontage



AVERTISSEMENT !

Blessures physiques et dommages aux équipements et à l'environnement liés aux résidus de fluides

Lors du contact avec un fluide dangereux (par ex. oxygène, acétylène, substances inflammables ou toxiques), un fluide nocif (par ex. corrosif,毒性的, cancérigène, radioactif), et également avec des installations de réfrigération et des compresseurs, il y a un danger de blessures physiques et de dommages aux équipements et à l'environnement.

- ▶ Avant de stocker l'instrument démonté (à la suite de son utilisation), le laver ou le nettoyer afin de protéger le personnel et l'environnement contre le danger lié aux résidus de fluides.
- ▶ Utiliser l'équipement de protection requis (en fonction de l'application ; le thermomètre lui-même n'est en principe pas dangereux).
- ▶ Observer les informations de la fiche de données de sécurité du fluide correspondant.

Déconnecter le thermomètre seulement si le système a été mis hors pression !

FR



AVERTISSEMENT !

Danger de brûlures

Durant le démontage, il y a un danger lié à l'échappement de fluides dangereusement chauds.

- ▶ Avant le démontage du thermomètre, laisser refroidir suffisamment l'instrument !

8.2 Retour

En cas d'envoi de l'instrument, il faut respecter impérativement ceci :

Tous les instruments livrés à WIKA doivent être exempts de substances dangereuses (acides, bases, solutions, etc.) et doivent donc être nettoyés avant d'être retournés.



AVERTISSEMENT !

Blessures physiques et dommages aux équipements et à l'environnement liés aux résidus de fluides

Les restes de fluides se trouvant dans les instruments démontés peuvent mettre en danger les personnes, l'environnement ainsi que l'installation.

- ▶ Avec les substances dangereuses, inclure la fiche technique de sécurité de matériau pour le fluide correspondant.
- ▶ Nettoyer l'instrument, voir chapitre 7.2 "Nettoyage".

Pour retourner l'instrument, utiliser l'emballage original ou un emballage adapté pour le transport.

Pour éviter des dommages :

9. Spécifications

1. Placer l'instrument avec le matériau isolant dans l'emballage.
Isoler de manière uniforme tous les côtés de l'emballage de transport.
2. Mettre si possible un sachet absorbeur d'humidité dans l'emballage.
3. Indiquer lors de l'envoi qu'il s'agit d'un instrument de mesure très sensible à transporter.



Des informations relatives à la procédure de retour sont disponibles sur notre site Internet à la rubrique "Services".

FR

8.3 Mise au rebut

Une mise au rebut inadéquate peut entraîner des dangers pour l'environnement. Eliminer les composants des instruments et les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions nationales pour le traitement et l'élimination des déchets et aux lois de protection de l'environnement en vigueur.



Ne pas mettre au rebut avec les ordures ménagères. Assurer une mise au rebut correcte en conformité avec les régulations nationales.

9. Spécifications

9.1 Types TR12-A, TR12-M

Signal de sortie Pt100			
Plage de température	Etendue de mesure -196 ... +600 °C [-321 ... 1.112 °F]		
Elément de mesure (courant de mesure : 0,1 ... 1,0 mA) ¹⁾	Résistance de mesure Pt100		
Type de raccordement	1 x 2 fils, 1 x 3 fils, 1 x 4 fils, 2 x 2 fils, 2 x 3 fils, 2 x 4 fils ²⁾		
Valeur de tolérance de l'élément de mesure selon EN 60751	Classe B Classe A Classe AA	Bobiné [-196 ... +600 °C [-321 ... 1.112 °F] -100 ... +450 °C [-148 ... +842 °F] -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]	Couche mince [-50 ... +500 °C [-58 ... +932 °F] -30 ... +300 °C [-22 ... +572 °F] 0 ... 150 °C [32 ... 302 °F]

Utiliser des sondes à résistance avec un câble blindé, et mettre le blindage à la terre à une extrémité du fil de sortie au moins, si les lignes sont longues de plus de 30 m ou sortent du bâtiment. Pour une détermination correcte de l'écart de mesure global, il convient de prendre en compte à la fois les déviations de mesure du capteur et du transmetteur.

- 1) Pour obtenir des spécifications détaillées sur les capteurs Pt100, voir l'information technique IN 00.17 sur www.wika.fr.
- 2) Pas avec un diamètre de 3 mm [0,118 in]

9. Spécifications

FR

Insert de mesure (interchangeable)

Matériaux	Acier inox 1.4571, 316L
Diamètre	Standard : 3 mm [0,118 in] ¹⁾ , 6 mm [0,236 in], 8 mm [0,315 in] (avec tube) Options (sur demande) : $\frac{1}{8}$ in ¹⁾ [3,17 mm], $\frac{1}{4}$ in [6,35 mm], $\frac{3}{8}$ in [9,53 mm]
Course du ressort	env. 20 mm [0,787 in]
Temps de réponse (dans l'eau, selon EN 60751)	$t_{50} < 10$ s $t_{90} < 20$ s (diamètre de l'insert de mesure 6 mm : le doigt de gant requis pour le fonctionnement augmente le temps de réponse en fonction des paramètres réels pour le doigt de gant et le process.)

1) Pas pour la méthode de raccordement à 2 x 4 fils

Extension (type TR12-M uniquement)

Matériaux	Acier inox 1.4571, 316, 316L
Raccord fileté côté doigt de gant	G $\frac{1}{2}$ B, G $\frac{3}{4}$ B, $\frac{1}{2}$ NPT, $\frac{3}{4}$ NPT, M14 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,5, M27 x 2
Raccord fileté côté tête	<ul style="list-style-type: none">■ M20 x 1,5 avec contre-écrou■ $\frac{1}{2}$ NPT■ $\frac{3}{4}$ NPT
Longueur extension	<ul style="list-style-type: none">■ 150 mm [5,906 in], longueur standard d'extension■ 200 mm [7,874 in]■ 250 mm [9,842 in]■ autres longueurs d'extension sur demande

Conditions ambiantes

Température ambiante et température de stockage	-60 ¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76 ¹⁾ / -40 ... +176 °F]
Indice de protection	IP00 selon CEI/EN 60529
Résistance aux vibrations	<ul style="list-style-type: none">■ 6 g crête à crête, résistance de mesure bobinée ou en couches minces (standard)■ 20 g crête à crête, résistance de mesure en couches minces (option)■ 50 g crête à crête, résistance de mesure en couches minces (option)²⁾

1) Version spéciale version sur demande (disponible seulement avec les homologations sélectionnées), autre température ambiante et de stockage sur demande

2) Pour diamètre de l'insert de mesure < 8 mm

Pour de plus amples spécifications, voir la fiche technique WIKA TE 60.16, TE 60.17 et la documentation de commande.

9. Spécifications

9.2 Type TR12-B

Signal de sortie Pt100			
Plage de température	Etendue de mesure -196 ... +600 °C [-321 ... +1.112 °F]		
Élément de mesure (courant de mesure : 0,1 ... 1,0 mA) ¹⁾	Résistance de mesure Pt100		
Type de raccordement	1 x 2 fils, 1 x 3 fils, 1 x 4 fils, 2 x 2 fils, 2 x 3 fils, 2 x 4 fils		
Valeur de tolérance de l'élément de mesure selon EN 60751	Classe B Classe A Classe AA	Bobiné -196 ... +600 °C [-321 ... +1.112 °F] -100 ... +450 °C [-148 ... +842 °F] -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]	Couche mince -50 ... +500 °C [-58 ... +932 °F] -30 ... +300 °C [-22 ... +572 °F] 0 ... 150 °C [32 ... 302°F]

1) Pour obtenir des spécifications détaillées sur les capteurs Pt100, voir l'information technique IN 00.17 sur www.wika.fr.

Signal de sortie 4 ... 20 mA et protocole HART [®] 1)				
Type de transmetteur (versions possibles)	T15	T32	T38	TIF50, TIF52
Fiche technique	TE 15.01	TE 32.04	TE 38.01	TE 62.01
Sortie				
4 ... 20 mA	x	x	x	x
Protocole HART [®]	-	x	x	x
Type de raccordement				
1 x 2 fils, 3 fils ou 4 fils	x	x	x	x
Mesure de courant	< 0,2 mA	< 0,3 mA	0,33 mA	< 0,3 mA

1) Le transmetteur de température doit être protégé des températures supérieures à 85 °C.

Insert de mesure (interchangeable)	
Matériau	Acier inox 1.4571, 316L
Diamètre	Standard : 3 mm [0,118 in] ¹⁾ , 6 mm [0,236 in], 8 mm [0,315 in] (avec tube) Options (sur demande) : $\frac{1}{8}$ in [3,17 mm], $\frac{1}{4}$ in [6,35 mm], $\frac{3}{8}$ in [9,53 mm]
Course du ressort	env. 20 mm [0,787 in]
Temps de réponse (dans l'eau, selon EN 60751)	$t_{50} < 10$ s $t_{90} < 20$ s (diamètre de l'insert de mesure 6 mm : le doigt de gant requis pour le fonctionnement augmente le temps de réponse en fonction des paramètres réels pour le doigt de gant et le process.)

1) Pas pour la méthode de raccordement à 2 x 4 fils

Utiliser des sondes à résistance avec un câble blindé, et mettre le blindage à la terre à une extrémité du fil de sortie au moins, si les lignes sont longues de plus de 30 m ou sortent du bâtiment. Pour une détermination correcte de l'écart de mesure global, il convient de prendre en compte à la fois les déviations de mesure du capteur et du transmetteur.

9. Spécifications

FR

Extension		
Matériaux	Acier inox 1.4571, 316, 316L	
Raccord fileté côté doigt de gant	G ½ B, G ¾ B, ½ NPT, ¾ NPT, M14 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,5,	
Raccord fileté côté tête	<ul style="list-style-type: none">■ M20 x 1,5 avec contre-écrou■ ½ NPT■ ¾ NPT	
Longueur extension	<ul style="list-style-type: none">■ 150 mm [5,906 in], longueur standard d'extension■ 200 mm [7,874 in]■ 250 mm [9,843 in]■ autres longueurs d'extension sur demande	

Conditions ambiantes		
Température ambiante et température de stockage	-60 ¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76 ¹⁾ / -40 ... +176 °F]	
Indice de protection	<p>IP66 selon CEI/EN 60529 L'indice de protection indiqué s'applique seulement avec le doigt de gant correspondant, la tête de raccordement, le presse-étoupe et les dimensions de câble appropriées</p>	
Résistance aux vibrations	<ul style="list-style-type: none">■ 6 g crête à crête, résistance de mesure bobinée ou en couches minces (standard)■ 20 g crête à crête, résistance de mesure en couches minces (option)■ 50 g crête à crête, résistance de mesure en couches minces (option)²⁾	

1) Version spéciale version sur demande (disponible seulement avec les homologations sélectionnées), autre température ambiante et de stockage sur demande

2) Pour diamètre de l'insert de mesure < 8 mm [0,315 in]

Pour de plus amples spécifications, voir la fiche technique WIKA TE 60.17 et la documentation de commande.

9.3 Types TC12-A, TC12-M

Signal de sortie thermocouple		
Température d'utilisation max. conseillée		
Type K		1.200 °C [2.192 °F]
Type J		800 °C [1.472 °F]
Type E		800 °C [1.472 °F]
Type N		1.200 °C [2.192 °F]
Thermocouple selon DIN EN 60584-1¹⁾	Types K, J, E, N	

9. Spécifications

Point de mesure	<ul style="list-style-type: none">■ Soudure isolée (isolé)■ Point de mesure non isolé
Valeur de tolérance de l'élément de mesure	
Selon EN 60584-1	Classes 1 et 2

1) Pour obtenir des spécifications détaillées sur les thermocouples, voir les informations techniques IN 00.23 sur www.wika.fr.

FR

Insert de mesure (interchangeable)	
Matériau	Inconel 600, autres sur demande
Diamètre	Standard: 3 mm [0,118 in], 4,5 mm [0,177 in], 6 mm [0,236 in], 8 mm [0,315 in] Options (sur demande) : $\frac{1}{8}$ in [3,17 mm], $\frac{1}{4}$ in [6,35 mm], $\frac{3}{8}$ in [9,53 mm]
Course du ressort	env. 20 mm [0,118 in]
Temps de réponse (dans l'eau, selon EN 60751)	$t_{50} < 5 \text{ s}$ $t_{90} < 10 \text{ s}$ (diamètre de l'insert de mesure 6 mm : le doigt de gant requis pour le fonctionnement augmente le temps de réponse en fonction des paramètres réels pour le doigt de gant et le process.)

Extension (type TC12-M uniquement)	
Matériau	Aacier inox 1.4571, 316, 316L
Raccord fileté côté doigt de gant	G $\frac{1}{2}$ B, G $\frac{3}{4}$ B, $\frac{1}{2}$ NPT, $\frac{3}{4}$ NPT, M14 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,5, M27 x 2
Raccord fileté côté tête	<ul style="list-style-type: none">■ M20 x 1,5 avec contre-écrou■ $\frac{1}{2}$ NPT■ $\frac{3}{4}$ NPT
Longueur extension	<ul style="list-style-type: none">■ 150 mm [5,906 in], longueur standard d'extension■ 200 mm [7,874 in]■ 250 mm [9,843 in] <p>autres longueurs d'extension sur demande</p>

Conditions ambiantes	
Température ambiante et température de stockage	-60 ¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76 ¹⁾ / -40 ... +176 °F]
Indice de protection	IP00 selon CEI/EN 60529
Résistance aux vibrations	50 g, crête-à-crête

1) Version spéciale version sur demande (disponible seulement avec les homologations sélectionnées), autre température ambiante et de stockage sur demande

Pour de plus amples spécifications, voir la fiche technique WIKA TE 65.16, TE 65.17 et la documentation de commande.

9. Spécifications

9.4 Type TC12-B

Signal de sortie thermocouple	
Température d'utilisation max. conseillée	
Type K	1.200 °C [2.192 °F]
Type J	800 °C [1.472 °F]
Type E	800 °C [1.472 °F]
Type N	1.200 °C [2.192 °F]
Thermocouple selon DIN EN 60584-1 ¹⁾	Types K, J, E, N
Point de mesure	<ul style="list-style-type: none">■ Soudure isolée (isolé)■ Point de mesure non isolé
Valeur de tolérance de l'élément de mesure	
Selon EN 60584-1	Classes 1 et 2
Selon ASTM E230 (seulement pour les types K et J)	Standard et spécial

1) Pour obtenir des spécifications détaillées sur les thermocouples, voir les informations techniques IN 00.23 sur www.wika.fr.

Signal de sortie 4 ... 20 mA et protocole HART® ¹⁾				
Type de transmetteur (versions possibles)	T16	T32	T38	TIF50, TIF52
Fiche technique	TE 16.01	TE 32.04	TE 38.01	TE 62.01
Sortie				
4 ... 20 mA	x	x	x	x
Protocole HART®	-	x	x	x
Isolation galvanique	x	x	x	x

1) Le transmetteur de température doit être protégé des températures supérieures à 85 °C.

FR

9. Spécifications / 10. Accessoires

Insert de mesure (interchangeable)

Matériau	Alliage Ni 2.4816 (Inconel 600), autres sur demande
Diamètre	Standard: 3 mm [0,118 in], 4,5 mm [0,177 in], 6 mm [0,236 in], 8 mm [0,315 in] Options (sur demande) : 1/8 in [3,17 mm], 1/4 in [6,35 mm], 3/8 in [9,53 mm]
Course du ressort	env. 20 mm
Temps de réponse (dans l'eau, selon EN 60751)	$t_{50} < 5 \text{ s}$ $t_{90} < 10 \text{ s}$ (diamètre de l'insert de mesure 6 mm : le doigt de gant requis pour le fonctionnement augmente le temps de réponse en fonction des paramètres réels pour le doigt de gant et le process.)

Extension

Matériau	Acier inox 1.4571, 316, 316L
Raccord fileté côté doigt de gant	G 1/2 B, G 3/4 B, 1/2 NPT, 3/4 NPT, M14 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,5, M27 x 2
Raccord fileté côté tête	<ul style="list-style-type: none"> ■ M20 x 1,5 avec contre-écrou ■ 1/2 NPT ■ 3/4 NPT
Longueur extension	<ul style="list-style-type: none"> ■ 150 mm [5,906 in] , longueur standard d'extension ■ 200 mm [7,874 in] ■ 250 mm [9,843 in] <p>autres longueurs d'extension sur demande</p>

Conditions ambiantes

Température ambiante et température de stockage	-60 ¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76 ¹⁾ / -40 ... +176 °F]
Indice de protection	IP66 selon CEI/EN 60529 L'indice de protection indiqué s'applique seulement avec le doigt de gant correspondant, la tête de raccordement, le presse-étoupe et les dimensions de câble appropriées
Résistance aux vibrations	50 g, crête-à-crête

1) Version spéciale version sur demande (disponible seulement avec les homologations sélectionnées), autre température ambiante et de stockage sur demande

Pour de plus amples spécifications, voir la fiche technique WIKA TE 65.17 et la documentation de commande.

10. Accessoires



Les joints peuvent être commandés auprès de WIKA, en indiquant le code article WIKA et/ou la désignation (voir tableau).

FR

Numéro de commande WIKA	Désignation	Convient aux filetages
11349981	selon DIN 7603 forme C 14 x 18 x 2 -CuFA	G 1/4, M14 x 1,5
11349990	selon DIN 7603 forme C 18 x 22 x 2 -CuFA	G 3/8, M18 x 1,5
11350008	selon DIN 7603 forme C 21 x 26 x 2 -CuFA	G 1/2, M20 x 1,5
11350016	selon DIN 7603 forme C 27 x 32 x 2,5 -CuFA	G 5/8, M27 x 2

Légende :

CuFA = Cuivre, max. 45HB^a; rempli d'une matière isolante exempte d'amiante

FR

Contenido

1. Información general	84	
2. Diseño y función	85	
3. Seguridad	87	ES
4. Transporte, embalaje y almacenamiento	90	
5. Puesta en servicio, funcionamiento	91	
6. Errores	97	
7. Mantenimiento, limpieza y calibración	99	
8. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos	100	
9. Datos técnicos	101	
10. Accesorios	107	

1. Información general

- El instrumento descrito en el manual de instrucciones está construido y fabricado según el estado actual de la técnica. Todos los componentes están sometidos durante su fabricación a estrictos criterios de calidad y medioambientales. Nuestros sistemas de gestión están certificados según ISO 9001 e ISO 14001.
- Este manual de instrucciones proporciona indicaciones importantes acerca del manejo del instrumento. Para un trabajo seguro, es imprescindible cumplir con todas las instrucciones de seguridad y manejo indicadas.
- Cumplir siempre las normativas sobre la prevención de accidentes y las normas de seguridad en vigor en el lugar de utilización del instrumento.
- El manual de instrucciones es una parte integrante del instrumento y debe guardarse en la proximidad del mismo para que el personal especializado pueda consultarla en cualquier momento. Entregar el manual de instrucciones al usuario o propietario siguiente del instrumento.
- El personal especializado debe haber leído y entendido el manual de instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo.
- En caso de interpretación diferente de las instrucciones de uso traducidas y las inglesas, prevalecerá la redacción inglesa.
- En este documento se utiliza el masculino genérico para una mejor legibilidad. Se incluye explícitamente la identidad femenina y otras identidades de género.
- Si está disponible, la documentación suministrada por el proveedor también se considera parte del producto, además de estas instrucciones de uso.
- Se aplican las condiciones generales de venta incluidas en la documentación de venta.
- Sujeto a modificaciones técnicas.
- Para obtener más informaciones consultar:
 - Página web: www.wika.es
 - Hoja técnica correspondiente: TE 60.16 (TR12-A)
TE 60.17 (TR12-B, TR12-M)
TE 65.16 (TC12-A)
TE 65.17 (TC12-B, TC12-M)
- - Contacto: Tel.: +34 933 9386-30
info@wika.es

ES

2. Diseño y función

2.1 Descripción

Los termómetros eléctricos modelo TR12-B (termorresistencia) o TC12-B (termopar) consisten en un módulo (TR12-M, TC12-M) montado en una caja. Dicho módulo consta de una unidad extraíble con muelle, (TR12-A, TC12-A) alojada en un cuello de tubo. La unidad extraíble (TR12-A, TC12-A) es intercambiable.

La parte de la unidad extraíble que funciona como elemento sensible está fabricado de un tubito soldado o una tubería con aislamiento mineral, opcionalmente en combinación con alambres para termopares con aislamiento cerámico. El sensor está embutido en polvo cerámico, compuesto de sellar, alumina o pasta termoconductible.

ES

Un sensor de construcción tipo termopar con conexión a tierra, va directamente unido al mantel. Las versiones con diámetro inferior a 3 mm y termopares con conexión a tierra se consideran como unidas galvánicamente con el potencial de tierra.

El lateral de conexión de la unidad extraíble consiste en un manguito de transición con flexibles de conexión entrelazados.

Este documento describe instrumentos estándar. Para aplicaciones en áreas clasificadas se requieren versiones especiales.

Para más informaciones sobre la utilización en zonas potencialmente explosivas, véase la información adicional para el tipo de protección correspondiente (documento independiente).



¡CUIDADO!

Daño al dispositivo

Para evitar daños en el instrumento, los termómetros de esta serie deben montarse con una vaina.

- ▶ Seleccionar una vaina apropiada (diseño de la vaina libremente seleccionable) y tener en cuenta los datos de proceso operativos (temperatura, presión, densidad y velocidad de circulación).
- ▶ Es posible utilizar diseños especiales sin vaina. Sin embargo la responsabilidad debe asumir el usuario.

Posibles rangos de medición del sensor:


Modelo TR12 : -196 ... +600 °C [-321 ... +1.112 °F]

Modelo TC12 : -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]


Las siguientes indicaciones de montaje y operación han sido compiladas minuciosamente. Sin embargo, no es posible considerar todos los casos de aplicación.

2. Diseño y función

2.2 Descripción técnica de las tres variantes

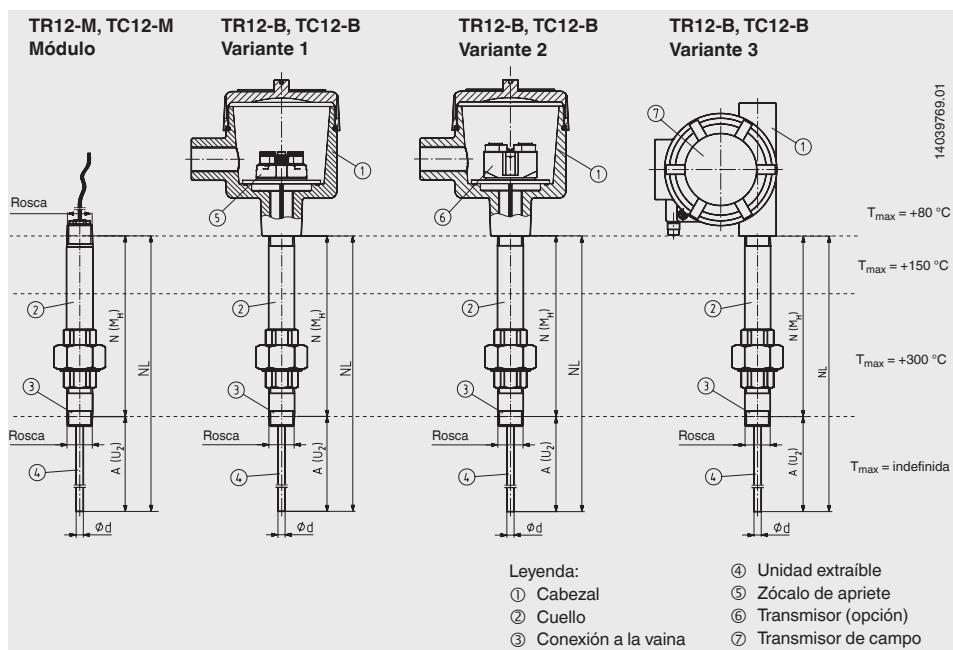

2.3 Versiones de cuellos

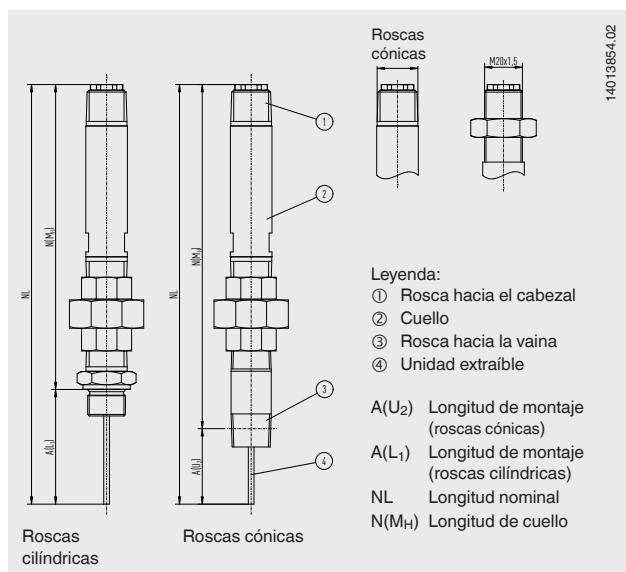

2.4 Cabezales de cajas y de conexión

Las medidas de los cabezales de caja o de conexión deben consultarse en la respectiva hoja técnica.

2.5 Volumen de suministro

Comparar mediante el albarán si se han entregado todas las piezas.

3. Seguridad

ES

3.1 Explicación de símbolos



¡ADVERTENCIA!

... indica una situación probablemente peligrosa que puede causar la muerte o lesiones graves si no se la evita.



¡CUIDADO!

... indica una situación probablemente peligrosa que puede causar lesiones leves o medianas, o daños materiales y medioambientales, si no se la evita.



¡ADVERTENCIA!

... indica una situación probablemente peligrosa que puede causar quemaduras debido a superficies o líquidos calientes si no se evita.



Información

... destaca consejos y recomendaciones útiles así como informaciones para una utilización eficiente y libre de errores.

3.2 Uso conforme a lo previsto

Estas termorresistencias y los termopares sirven para medir la temperatura en aplicaciones industriales. Pueden combinarse con un gran número de diseño de vaina, pero se deben tener en cuenta los datos de proceso operativos (temperatura, presión, densidad y velocidad de circulación). Sólo en casos especiales se recomienda una aplicación sin vaina. La unidad extraíble intercambiable, fijada en posición centrífuga con muelle con trayecto de muelle extendido, permite la combinación con las más diversas variantes de cabezales.

No se permite ningún tipo de reparación ni modificación constructiva, ya que estas modificaciones provocan la cancelación de la garantía y del certificado correspondiente. Las modificaciones constructivas posteriores a la entrega de los instrumentos no son de responsabilidad del fabricante.

3. Seguridad

El instrumento ha sido diseñado y construido únicamente para la finalidad aquí descrita y debe utilizarse en conformidad a la misma.

Cumplir las especificaciones técnicas de este manual de instrucciones.

No se admite ninguna reclamación debido a una utilización no conforme a lo previsto.

3.3 Cualificación del personal



!ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones debido a una insuficiente cualificación

Un manejo no adecuado puede causar considerables daños personales y materiales.

- ▶ Las actividades descritas en este manual de instrucciones deben ser realizadas únicamente por electricistas profesionales con la cualificación detallada a continuación.

Electricistas profesionales

Debido a su formación profesional, a sus conocimientos así como a su experiencia y su conocimiento de las normativas, normas y directivas vigentes en el país de utilización los electricistas profesionales son capacitados de ejecutar los trabajos en sistemas eléctricos y reconocer y evitar posibles peligros. Los electricistas profesionales han sido formados específicamente para sus tareas y conocen las normativas y disposiciones relevantes. Los electricistas profesionales deben cumplir las normativas sobre la prevención de accidentes en vigor.

Operarios


El personal formado por el usuario es capaz de realizar el trabajo descrito y de identificar los peligros potenciales debido a su formación, el conocimiento y la experiencia.

Algunas condiciones de uso específicas requieren conocimientos adicionales, p. ej. acerca de medios agresivos.

3. Seguridad

3.4 Rótulos, marcas de seguridad

Placa de identificación (ejemplo)

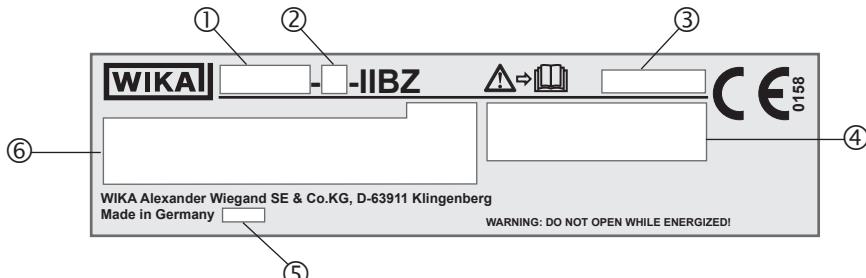

ES

- ① Modelo
- ② A = Unidad extraíble
B = Termómetro de proceso
M = Módulo básico
- ③ Número de serie
- ④ Datos relevantes de la homologación
- ⑤ Año de fabricación
- ⑥ ■ Datos de versión (elemento de medición, rango de medición...)

Sensor conforme a la norma (termorresistencia)

- F = Sensor de película delgada
- W = Sensor bobinado

Sensor conforme a la norma (termopar)

- sin conexión a tierra = soldado aislado
- con conexión a tierra = soldado en la funda (conectado a tierra)
- en principio puesto a tierra = El termómetro debe considerarse como puesto a tierra debido a distancias de aislamiento mínimas entre sensor de resistencia eléctrica y revestimiento.

- Modelo de transmisor (sólo en la variante con transmisor)



¡Es absolutamente necesario leer el manual de instrucciones antes del montaje y la puesta en servicio del instrumento!

4. Transporte, embalaje y almacenamiento

4.1 Transporte

Comprobar si el instrumento presenta eventuales daños causados en el transporte. Notificar daños obvios de forma inmediata.



¡CUIDADO!

Daños debidos a un transporte inadecuado

Transportes inadecuados pueden causar daños materiales considerables.

- ▶ Tener cuidado al descargar los paquetes durante la entrega o el transporte dentro de la compañía y respetar los símbolos en el embalaje.
- ▶ Observar las instrucciones en el capítulo 4.2 "Embalaje y almacenamiento" en el transporte dentro de la compañía.

Si se transporta el instrumento de un ambiente frío a uno caliente, puede producirse un error de funcionamiento en el mismo. En tal caso, hay que esperar a que la temperatura del instrumento se adapte a la temperatura ambiente antes de ponerlo nuevamente en funcionamiento.

4.2 Embalaje y almacenamiento

No quitar el embalaje hasta justo antes del montaje.

Condiciones admisibles en el lugar de almacenamiento:

■ Temperatura de almacenamiento:

Instrumentos **sin** transmisor incorporado: -60¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76¹⁾ / -40 ... +176 °F]

Instrumentos **con** transmisor incorporado: véase el manual de instrucciones del respectivo transmisor

■ Humedad: 35 ... 85 % humedad relativa (sin condensación)

1) Versión especial a petición (solo disponible con determinadas homologaciones), otras temperaturas ambiente y de almacenamiento a petición

Evitar lo siguiente:

- Luz solar directa o proximidad a objetos calientes
- Vibración mecánica, impacto mecánico (colocación brusca)
- Hollín, vapor, polvo y gases corrosivos
- Entorno potencialmente explosivo, atmósferas inflamables

Almacenar el instrumento en su embalaje original en un lugar que cumple las condiciones arriba mencionadas. Si no se dispone del embalaje original, empaquetar y almacenar el instrumento como sigue:

1. Colocar el instrumento junto con el material aislante en el embalaje.
2. Para un almacenamiento prolongado (más de 30 días) colocar una bolsa con un desecante en el embalaje.

5. Puesta en servicio, funcionamiento



¡ADVERTENCIA!

Errores del instrumento de provocadas por una temperatura inferior o superior a la temperatura de servicio admisible.

La inobservancia de la temperatura de servicio admisible puede, ya durante el montaje, puede causar daños en el termómetro, también teniendo en cuenta la convección y la radiación térmica.

- ▶ Asegurarse de que la temperatura no sea inferior o superior al rango de temperatura de servicio especificado.

ES

Tener en cuenta durante el montaje

- Evitar el desplazamiento de la cubierta del cable al apretar firmemente el tornillo de apriete.
- Evitar incisiones de profundidad excesiva en la cubierta del cable.
- Utilizar un cable adecuado.
- Tener en cuenta la zona de apriete del prensaestopa.
- ¡En caso de posibles tensiones eléctricas (causados p.ej. por impactos mecánicos, o inducción electrostática) los hilos de conexión de los termómetros deben estar conectados a tierra!
- El grado de protección no se realiza con cables armados (malla de acero inoxidable).
- Controlar si las juntas presentan fragilizaciones y sustituirlas si fuera necesario.

5.1 Desmontaje y montaje de la unidad extraíble

Los flexibles de conexión tienen una sección de aprox. 0,22 mm², una longitud de 150 mm [5,906 in] y están identificados con colores según el tipo de sensor.

La unidad extraíble está protegida contra torsiones.

Antes de desmontar la unidad extraíble soltar completamente las conexiones eléctricas con el zócalo de conexión o el transmisor.



Luego puede aflojarse el cuello y desenroscarlo del cabezal.




5. Puesta en servicio, funcionamiento

Unidad extraíble con cuello desmontada:




ES

Para desmontar del cuello la unidad extraíble aflojar el tornillo M16 en el extremo superior del cuello

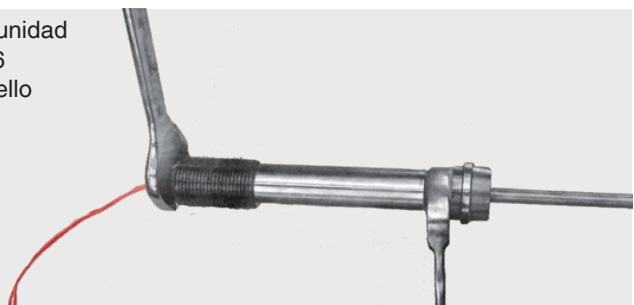

y desenroscarlo.

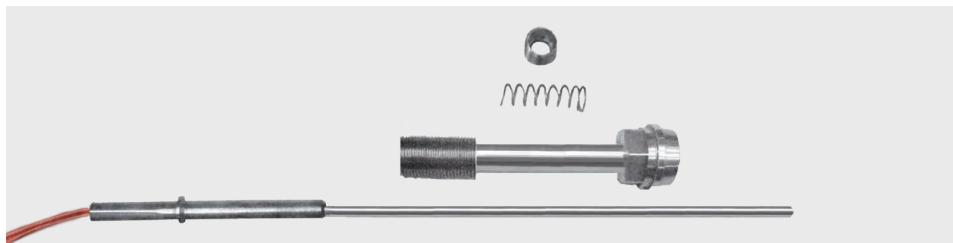

14064370.05 10/2024 EN/DE/FR/ES



El montaje de la unidad extraíble se realizará siguiendo el orden contrario (limpiar unidad extraíble antes del montaje).

El terminal crimpado hexagonal de la unidad extraíble es guiado al atornillar el tornillo hexagonal.

Par de apriete del tornillo: 12 ... 14 Nm

ES

5.2 Montaje eléctrico

Prensaestopas

Condiciones previas para conseguir el grado de protección:

- Utilizar el prensaestopa sólo en la zona indicada de los bornes (diámetro del cable en función de las dimensiones del prensaestopa).
- No utilizar el rango de borne inferior con cables muy blandos.
- Sólo utilizar cables redondos (o de sección ligeramente ovalada).
- No torcer el cable.
- Es posible abrir y cerrar repetidamente; sin embargo puede afectar el grado de protección
- En cables de elevada susceptibilidad a efectos causados por flujo en frío se debe reapretar el prensaestopa.

5.3 Conexión eléctrica



¡CUIDADO!

Riesgo de cortocircuito

Daños en cables y puntos de unión pueden causar un mal funcionamiento del instrumento.


- ▶ Evitar daños en los cables.
- ▶ Dotar los extremos de conductores de filamentos finos con virolas de cable (confección de cables).
- ▶ Para la conexión a tierra de blindajes conductores observar las condiciones según IEC/EN 60079-14.

Conexión eléctrica según las siguientes conexiones del sensor/las asignación de borne.

5. Puesta en servicio, funcionamiento

5.3.1 Termorresistencias

Con zócalo de conexión

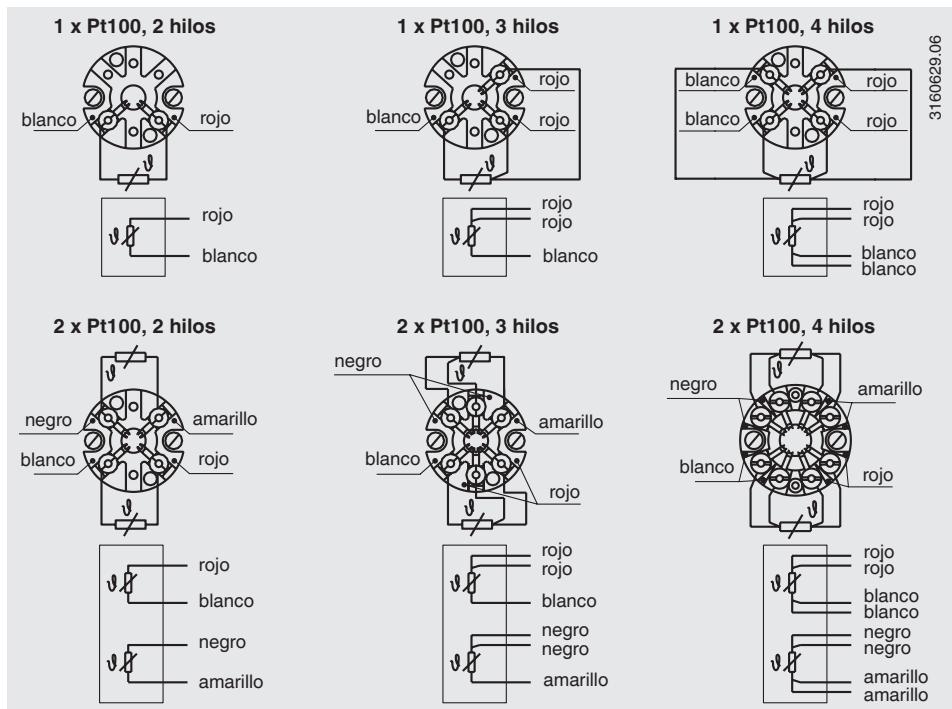

Codificación de asignación y color para Pt1000 así como para Pt100
Pt1000 solo disponible como elementos simples


Sans connecteur



5.3.2 Termopares


Con zócalo de conexión

Termopar simple

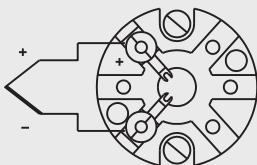

Para la asignación de polaridad/borne rige la identificación en color del polo positivo en el instrumento


Termopar doble

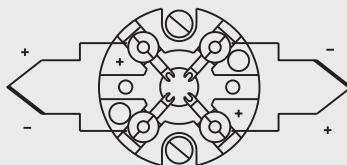


3166822.03

Con cable de conexión

 Termopar simple



Termopar doble

 

3171966.01

Codificación de color de las hebras de cable

Tipo de sensor	Norma	Polo positivo	Polo negativo
K	IEC 60584	Verde	Blanco
J	IEC 60584	Negro	Blanco
E	IEC 60584	Violeta	Blanco
N	IEC 60584	Rosa	Blanco

Variante 1

Para datos eléctricos (tales como esquemas de conexiones, tolerancias, etc.), véase el capítulo 6.1 “Conexión eléctrica” o la hoja técnica TE 60.17 (para TR12) y TE 65.17 (para TC12).

Variante 2

Los datos eléctricos (p. ej. esquemas de conexiones, discrepancias límite, etc.) deben consultarse en el respectivo manual de instrucciones o la hoja técnica del transmisor de cabezal incorporado.

Variante 3

Los datos eléctricos (p. ej. esquemas de conexiones, tolerancias, etc.) deben consultarse en el respectivo manual de instrucciones o en la hoja técnica del transmisor de campo incorporado.

5. Puesta en servicio, funcionamiento

5.4 Pares de apriete



Cabezal, se puede elegir (ejemplo)

La conexión entre el cabezal de conexión y prensaestopa no debe ser desconectada por el usuario. Para prensaestopas montadas por el usuario, debe observarse el manual de instrucciones del fabricante de prensaestopas.

La conexión entre el cabezal de conexión y el tubo del cuello no debe ser desconectada por el usuario.

El cabezal de conexión sólo puede alinearse a través del cuello divisible roscado.

Estado de entrega: Afretado a mano (aprox. 5 Nm)

Después de alinear el cabezal de conexión, la conexión debe asegurarse con 50 ... 60 Nm

Rosca	Pares de apriete
1/2 NPT	30 Nm
3/4 NPT	40 Nm
G 1½ B	35 Nm
G ¾ B	40 Nm
M14 x 1,5	27 Nm
M18 x 1,5	35 Nm
M20 x 1,5	37 Nm
M27 x 2	42 Nm

- Roscar y desenroscar el instrumento únicamente en las zonas de agarre para la llave utilizando una herramienta adecuada y aplicando el par de giro especificado.
- El par de giro correcto depende de la dimensión de la rosca de conexión así como de la junta utilizada (forma/material).
- Las roscas NPT (cónicas) están marcadas con "NPT" en la rosca. Las roscas paralelas no tienen ninguna marca.
- No está permitido enroscar o desenroscar el cabezal de conexión.
- Vigilar al enroscar que no se ladeen las hilos de rosca.
- Si se aflojan las roscas M20 x 1,5 a la cabeza con una contratuerca, ya no se puede garantizar el grado de protección IP.
- Las roscas NPT al cabezal no deben aflojarse.
- Se aplica un lubricante PTFE/PFA en las roscas NPT a la vaina/al tubo de protección. Debe renovarse cuando la rosca se haya aflojado.

Durante el montaje se deben cumplir las especificaciones para juntas roscadas de equipos eléctricos en atmósferas explosivas gaseosas:

- Junta roscada de rosca cilíndrica (EN/IEC 60079-1, Tabla 4):
Profundidad de roscado:
 - Volumen de la caja ≤ 100 cm³: ≥ 5 mm [0,20 in]
 - Volumen de la caja > 100 cm³: ≥ 8 mm [0,32 in]Enroscadas 5 espiras como min.
- Junta roscada de rosca cónica (EN/IEC 60079-1, Tabla 5):
Rosca en cada parte ≥ 5
Enroscadas 5 espiras como min.

6. Errores



¡CUIDADO!

Lesiones corporales, daños materiales y del medio ambiente

Si no se pueden solucionar los defectos mencionados se debe poner el dispositivo inmediatamente fuera de servicio.

- ▶ Asegurar que el dispositivo no reciba ninguna señal y disponer las medidas necesarias para evitar una puesta en marcha accidental.
- ▶ Contactar con el fabricante.
- ▶ En caso de devolución, observar las indicaciones del capítulo 8.2 "Devolución".



¡ADVERTENCIA!

Lesiones corporales, daños materiales y del medio ambiente causados por medios peligrosos

En caso de contacto con medios peligrosos (p. ej. oxígeno, acetileno, inflamables o tóxicos) medios nocivos para la salud (p. ej. corrosivas, tóxicas, cancerígenas radioactivas) y con sistemas de refrigeración o compresores existe el peligro de lesiones corporales, daños materiales y del medio ambiente.

En caso de fallo es posible que haya medios agresivos con temperaturas extremas o de bajo presión o que haya un vacío en el instrumento.

- ▶ Con estos medios deben observarse en cada caso, además de todas las reglas generales, las disposiciones pertinentes.
- ▶ Llevar el equipo de protección necesario (en función de la aplicación correspondiente; El termómetro mismo en principio no es peligroso.).



Datos de contacto véase el capítulo 1 "Información general" o parte posterior del manual de instrucciones.

6. Errores

ES

Errores	Causas	Medidas
Sin señal/rotura de cable	Carga mecánica excesiva o temperaturas extremas	Sustituir el sensor o la unidad extraíble por una versión adecuada
Valores de medición erróneos	Desviación por sobretemperatura	Sustituir el sensor o la unidad extraíble por una versión adecuada
	Desviación por ataque químico	Utilizar una vaina apta
Valores de medición erróneos (demasiado bajos)	Humedad en el cable o en la unidad extraíble	Sustituir el sensor o la unidad extraíble por una versión adecuada
Valores de medición erróneos y tiempos de activación demasiado largos	Geometría de montaje equivocada, p. ej. profundidad de montaje demasiado reducida o disipación de calor demasiado elevada	La zona del sensor sensible a la temperatura debe situarse en el interior del medio y las superficies deben estar aisladas
	Depósitos en el sensor o la vaina	Eliminar los residuos
Valores de medición erróneos (termopares)	Tensión parásita (tensión termoeléctrica, tensión galvánica) o cable de compensación no correcta	Utilizar un cable de compensación adecuado
Interrupciones temporáneas o esporádicas de la señal del valor de medición	Rotura en el cable de conexión o contacto intermitente por sobrecarga mecánica	Sustituir el sensor o la unidad extraíble por una versión adecuada, p. ej. con resorte de protección contra el pandeo o sección de cable superior
Corrosión	La composición del medio no coincide con la composición supuesta o se ha modificado o se ha seleccionado el material de vaina no correcto	Analizar el medio, seleccionar un material más apto o sustituir periódicamente la vaina
Señal perturbada	Interferencia por campos eléctricos o bucles de tierra	Utilizar cables de conexión blindados, aumentar la distancia hacia motores y líneas bajo tensión
	Bucle de tierra	Eliminar los potenciales, utilizar separaciones o transmisores con aislamiento galvánico



Datos de contacto véase el capítulo 1 "Información general" o parte posterior del manual de instrucciones.

7.1 Mantenimiento

¡Los termómetros descritos aquí no requieren mantenimiento!

Todas las reparaciones solamente las debe efectuar el fabricante.

7.2 Limpieza

ES



¡CUIDADO!

Lesiones corporales, daños materiales y del medio ambiente

Una limpieza inadecuada provoca lesiones corporales, daños materiales y del medio ambiente. Medios residuales en el instrumento desmontado pueden causar riesgos para personas, medio ambiente e instalación.

- Realizar el proceso de limpieza tal como se describe a continuación.



¡CUIDADO!

Daño al dispositivo

¡Una limpieza inadecuada puede dañar el dispositivo!

- No utilizar productos de limpieza agresivos.
- No utilizar ningún objeto puntiagudo o duro para la limpieza.

1. Antes de limpiar desconectar debidamente las conexiones eléctricas.
2. Utilizar el equipo de protección necesario (en función de la aplicación correspondiente; El termómetro mismo en principio no es peligroso.).
3. Limpiar el instrumento con un trapo húmedo.
Esto vale especialmente para termorresistencias con cajas de plástico a fin de evitar el peligro de cargas electrostáticas.
¡Asegurarse de que las conexiones eléctricas no entran en contacto con humedad!
4. Enjuagar y limpiar el dispositivo desmontado para proteger a las personas y el medio ambiente contra peligros por medios residuales adherentes.

7.3 Calibración, Recalibración

Se recomienda hacer recalibraciones de la unidad extraíble a intervalos periódicos (termorresistencias: aprox. 24 meses; termopares: aprox. 12 meses). Este período se acorta en función de las aplicaciones específicas. La calibración puede ser realizada por el fabricante o directamente in situ, con instrumentos de calibración manejados por personal técnico cualificado.

Para la calibración, se retira la unidad de medida extraíble de la sonda.

La longitud mínima (parte metálica de la sonda) para realizar una prueba de precisión de medición 3.1 o DAkkS es de 100 mm.

8. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos

8. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos

8.1 Desmontaje



¡ADVERTENCIA!

Lesiones corporales, daños materiales y del medio ambiente por medios residuales

En caso de contacto con medios peligrosos (p. ej. oxígeno, acetileno, inflamables o tóxicos) medios nocivos para la salud (p. ej. corrosivas, tóxicas, cancerígenas radioactivas) y con sistemas de refrigeración o compresores existe el peligro de lesiones corporales, daños materiales y del medio ambiente.

- ▶ Enjuagar y limpiar el dispositivo desmontado (tras servicio) antes de proceder a su almacenaje para proteger a las personas y el medio ambiente de la exposición a medios adherentes.
- ▶ Utilizar el equipo de protección necesario (en función de la aplicación correspondiente; El termómetro mismo en principio no es peligroso.).
- ▶ Observar la ficha de datos de seguridad correspondiente al medio.

Desmontar la sonda solo en estado despresurizado.



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de quemaduras

Peligro debido a medios muy calientes que se escapan durante el desmontaje.

- ▶ ¡Dejar enfriar el instrumento lo suficiente antes de desmontarlo!

8.2 Devolución

Es imprescindible observar lo siguiente para el envío del instrumento:

Todos los instrumentos enviados a WIKA deben estar libres de sustancias peligrosas (ácidos, lejas, soluciones, etc.) y, por lo tanto, deben limpiarse antes de devolver.



¡ADVERTENCIA!

Lesiones corporales, daños materiales y del medio ambiente por medios residuales

Medios residuales en el instrumento desmontado pueden causar riesgos para personas, medio ambiente e instalación.

- ▶ En caso de sustancias peligrosas adjuntar la ficha de datos de seguridad correspondiente al medio.
- ▶ Limpiar el dispositivo, consultar el capítulo 7.2 "Limpieza".

Utilizar el embalaje original o un embalaje adecuado para la devolución del instrumento.

Para evitar daños:

1. Colocar el instrumento junto con el material aislante en el embalaje.
Aislar uniformemente todos los lados del embalaje de transporte.
2. Si es posible, adjuntar una bolsa con secante.
3. Aplicar un marcaje que indique que se trata de un envío de un instrumento de medición altamente sensible.



Comentarios sobre el procedimiento de las devoluciones encuentra en el apartado "Servicio" en nuestra página web local.

8.3 Eliminación de residuos

Una eliminación incorrecta puede provocar peligros para el medio ambiente.

Eliminar los componentes de los instrumentos y los materiales de embalaje conforme a los reglamentos relativos al tratamiento de residuos y eliminación vigentes en el país de utilización.



No eliminar en las basuras domésticas. Garantizar una eliminación correcta según las prescripciones nacionales.

ES

9. Datos técnicos

9.1 Modelos TR12-A, TR12-M

Señal de salida Pt100			
Rango de temperatura		Rango de medición -196 ... +600 °C	
Elemento sensible (corriente de medición: 0,1 ... 1,0 mA) ¹⁾		Resistencia Pt100	
Tipo de conexionado		1 x 2 hilos, 1 x 3 hilos, 1 x 4 hilos, 2 x 2 hilos, 2 x 3 hilos, 2 x 4 hilos ²⁾	
Desviación límite del elemento sensible según EN 60751	Hilo bobinado Clase B Clase A Clase AA	Película delgada -196 ... +600 °C [-321 ... +1.112 °F] -100 ... +450 °C [-148 ... +842 °F] -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]	-50 ... +500 °C [-58 ... +932 °F] -30 ... +300 °C [-22 ... +572 °F] 0 ... 150 °C [32 ... 302 °F]

Unidad de medida extraíble (intercambiable)

Material	Acero inoxidable 1.4571, 316L
Diámetro	Estándar: 3 mm [0,118 in] ³⁾ , 6 mm [0,236 in], 8 mm [0,315 in] (con vaina) Opción (a petición): ½ in [3,17 mm], ¼ in [6,35 mm], ¾ in [9,53 mm]
Trayecto del muelle de carga	aprox. 20 mm [0,787 in]
Tiempo de respuesta (en agua, según EN 60751)	$t_{50} < 10 \text{ s}$ $t_{90} < 20 \text{ s}$ (Diámetro de la unidad de medida extraíble 6 mm: La vaina que es necesario para el correcto funcionamiento, alarga el tiempo de reacción en función de los parámetros efectivos de vaina y proceso.)

Utilizar la termorresistencia con un cable blindado y poner a tierra el blindaje en un lado del cable como mínimo si los cables tienen una longitud superior a 30 m o si salen del edificio. Para el cálculo de la desviación total de medición deben considerarse la desviación de medición del sensor y la del transmisor.

1) Para consultar más detalles acerca de las sondas Pt100 véase la información técnica IN 00.17 en www.wika.es

2) No para diámetros de 3 mm [0,118 in]

3) No con conexionado de 2 x 4 hilos

9. Datos técnicos

Cuello (solo modelo TR12-M)

Material	Acero inoxidable 1.4571, 316, 316L		
Rosca de conexión a la vaina	G ½ B, G ¾ B, ½ NPT, ¾ NPT, M14 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,5, M27 x 2		
Rosca hacia el cabezal	M20 x 1,5 con contratuerca	■ ½ NPT	■ ¾ NPT
Longitud de cuello	<ul style="list-style-type: none">■ 150 mm [5,906 in], longitud de cuello estándar■ 200 mm [7,874 in]■ 250 mm [9,843 in]otras longitudes de cuello a solicitud		

ES

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente y de almacenamiento	-60 ¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76 ¹⁾ / -40 ... +176 °F]
Tipo de protección	IP00 según IEC/EN 60529
Resistencia a la vibración	<ul style="list-style-type: none">■ 6 g punta-punta, sensor RTD de alambre bobinado o de película delgada (estándar)■ 20 g punta-punta, sensor RTD de película delgada (opcional)■ 50 g punta-punta, sensor RTD de película delgada (opcional)²⁾

1) Versión especial a petición (solo disponible con determinadas homologaciones), otras temperaturas ambiente y de almacenamiento a petición

2) Para diámetro de las unidades extraíbles < 8 mm [0,315 in]

Para más datos técnicos véase las hojas técnicas de WIKA TE 60.16 TE 60.17 y la documentación de pedido.

9.2 Modelo TR12-B

Señal de salida Pt100

Rango de temperatura	Rango de medición -196 ... +600 °C		
Elemento sensible (corriente de medición: 0,1 ... 1,0 mA)⁶⁾	Resistencia Pt100		
Tipo de conexionado	1 x 2 hilos, 1 x 3 hilos, 1 x 4 hilos, 2 x 2 hilos, 2 x 3 hilos, 2 x 4 hilos		
Desviación límite del elemento sensible según EN 60751	Clase B Clase A Clase AA	Hilo bobinado -196 ... +600 °C [-321 ... +1.112 °F] -100 ... +450 °C [-148 ... +842 °F] -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]	Película delgada -50 ... +500 °C [-58 ... +932 °F] -30 ... +300 °C [-22 ... +572 °F] 0 ... 150 °C [32 ... 302 °F]

6) Para consultar más detalles acerca de las sondas Pt100 véase la información técnica IN 00.17 en www.wika.es

Utilizar la termoresistencia con un cable blindado y poner a tierra el blindaje en un lado del cable como mínimo si los cables tienen una longitud superior a 30 m [97,4 ft] o si salen del edificio. Para el cálculo de la desviación total de medición deben considerarse la desviación de medición del sensor y la del transmisor.

9. Datos técnicos

Señal de salida 4 ... 20 mA y protocolo HART®¹⁾

Modelo de transmisor (versiones disponibles)	T15	T32	T38	TIF50, TIF52
Hoja técnica	TE 15.01	TE 32.04	TE 38.01	TE 62.01
Salida				
4 ... 20 mA	x	x	x	x
Protocolo HART®		x	x	x
Tipo de conexionado				
1 x 2 hilos, 3 hilos o 4 hilos	x	x	x	x
Corriente de medición	< 0,2 mA	< 0,3 mA	0,33 mA	< 0,3 mA

1) Proteger el transmisor de temperatura de temperaturas > 85 °C [185 °F].

ES

Unidad de medida extraíble (intercambiable)

Material	Acero inoxidable 1.4571, 316L
Diámetro	Estándar: 3 mm [0,118 in] ¹⁾ , 6 mm [0,236 in], 8 mm [0,315 in] (con vaina) Opción (a petición): ¼ in ¹⁾ [3,17 mm], ½ in [6,35 mm], ¾ in [9,53 mm]
Trayecto del muelle de carga	aprox. 20 mm [0,787 in]
Tiempo de respuesta (en agua, según EN 60751)	t ₅₀ < 10 s t ₉₀ < 20 s (Diámetro de la unidad de medida extraíble 6 mm: La vaina que es necesario para el correcto funcionamiento, alarga el tiempo de reacción en función de los parámetros efectivos de vaina y proceso.)

1) No con conexionado de 2 x 4 hilos

Cuello

Material	Acero inoxidable 1.4571, 316, 316L
Rosca de conexión a la vaina	G ½ B, G ¾ B, ½ NPT, ¾ NPT, M14 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,5, M27 x 2
Rosca hacia el cabezal	■ M20 x 1,5 con contratuerca ■ ½ NPT ■ ¾ NPT
Longitud de cuello	■ 150 mm [5,906 in], longitud de cuello estándar ■ 200 mm [7,874 in] ■ 250 mm [9,843 in] otras longitudes de cuello a solicitud

9. Datos técnicos

ES

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente y de almacenamiento	-60 ¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76 ¹⁾ / -40 ... +176 °F]
Tipo de protección	IP66 según IEC/EN 60529 La clase de protección indicada rige solamente con la correspondiente vaina, cabezal de conexión, prensaestopa y dimensiones de cable adecuadas
Resistencia a la vibración	<ul style="list-style-type: none">■ 6 g punta-punta, sensor RTD de alambre bobinado o de película delgada (estándar)■ 20 g punta-punta, sensor RTD de película delgada (opcional)■ 50 g punta-punta, sensor RTD de película delgada (opcional)²⁾

1) Versión especial a petición (solo disponible con determinadas homologaciones), otras temperaturas ambiente y de almacenamiento a petición

2) Para diámetro de las unidades extraíbles < 8 mm [< 0,315 in]

Para más datos técnicos consulte la hoja técnica de WIKA TE 60.17 y la documentación de pedido.

9.3 Modelos TC12-A, TC12-M

Señal de salida termopar

Temperatura de servicio máx. recomendada	
Tipo K	1.200 °C [2.192 °F]
Tipo J	800 °C [1.472 °F]
Tipo E	800 °C [1.472 °F]
Tipo N	1.200 °C [2.192 °F]
Termopar según DIN EN 60584-1 ¹⁾	Tipos K, J, E, N
Punto de medición	<ul style="list-style-type: none">■ Soldadura aislada (ungrounded)■ Soldado a masa (grounded)
Desviación límite del elemento de medida	
Según EN 60584-1	Clase 1 y 2
Según ASTM E230 (solo para modelos K y J)	Estándar y especial

1) Para consultar más detalles acerca de los termopares véase la información técnica IN 00.23 en www.wika.es.

9. Datos técnicos

ES

Unidad de medida extraíble (intercambiable)	
Material	Inconel 600, otros a petición
Diámetro	Estándar: 3 mm [0,118 in], 4,5 [0,177 in] 6 mm [0,236 in], 8 mm [0,315 in] Opción (a petición): $\frac{1}{8}$ in [3,17 mm], $\frac{1}{4}$ in [6,35 mm], $\frac{3}{8}$ in [9,53 mm]
Trayecto del muelle de carga	aprox. 20 mm [0,787 in]
Tiempo de respuesta (en agua, según EN 60751)	$t_{50} < 5$ s $t_{90} < 10$ s (Diámetro de la unidad de medida extraíble 6 mm: La vaina que es necesario para el correcto funcionamiento, alarga el tiempo de reacción en función de los parámetros efectivos de vaina y proceso.)

Cuello (solo modelo TC12-M)	
Material	Acero inoxidable 1.4571, 316, 316L
Rosca de conexión a la vaina	G $\frac{1}{2}$ B, G $\frac{3}{4}$ B, $\frac{1}{2}$ NPT, $\frac{3}{4}$ NPT, M14 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,5, M27 x 2
Rosca hacia el cabezal	<input checked="" type="checkbox"/> M20 x 1,5 con contratuerca <input checked="" type="checkbox"/> $\frac{1}{2}$ NPT <input checked="" type="checkbox"/> $\frac{3}{4}$ NPT
Longitud de cuello	<input checked="" type="checkbox"/> 150 mm, [5,906 in] longitud de cuello estándar <input checked="" type="checkbox"/> 200 mm [7,874 in] <input checked="" type="checkbox"/> 250 mm [9,843 in] otras longitudes de cuello a solicitud

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente y de almacenamiento	-60 ¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76 ¹⁾ / -40 ... +176 °F]
Tipo de protección	IP00 según IEC/EN 60529
Resistencia a la vibración	50 g, punta-punta

1) Versión especial a petición (solo disponible con determinadas homologaciones), otras temperaturas ambiente y de almacenamiento a petición

Para más datos técnicos véase las hojas técnicas de WIKA TE 65.16, TE 65.17 y la documentación de pedido.

9. Datos técnicos

9.4 Modelo TC12-B

ES

Señal de salida termopar	
Temperatura de servicio máx. recomendada	
Tipo K	1.200 °C [2.192 °F]
Tipo J	800 °C [1.472 °F]
Tipo E	800 °C [1.472 °F]
Tipo N	1.200 °C [2.192 °F]
Termopar según DIN EN 60584-1¹⁾	Tipos K, J, E, N
Punto de medición	<ul style="list-style-type: none"> ■ Soldadura aislada (ungrounded) ■ Soldado a masa (grounded)
Desviación límite del elemento de medida	
Según EN 60584-1	Clase 1 y 2
Según ASTM E230 (solo para modelos K y J)	Estándar y especial

1) Para consultar más detalles acerca de los termopares véase la información técnica IN 00.23 en www.wika.es.

Señal de salida 4 ... 20 mA y protocolo HART® ¹⁾				
Modelo de transmisor (versiones disponibles)	T16	T32	T38	TIF50, TIF52
Hoja técnica	TE 16.01	TE 32.04	TE 38.01	TE 62.01
Salida				
4 ... 20 mA	x	x	x	x
Protocolo HART®	-	x	x	x
Separación galvánica	x	x	x	x

1) Proteger el transmisor de temperatura de temperaturas > 85 °C [185 °F].

Unidad de medida extraíble (intercambiable)	
Material	Aleación de Ni 2.4816 (Inconel 600), otros sobre pedido
Diámetro	Estándar: 3 mm [0,118 in], 4,5 [0,177 in] 6 mm [0,236 in], 8 mm [0,315 in] Opción (a petición): ¼ in [3,17 mm], ½ in [6,35 mm], ¾ in [9,53 mm]
Trayecto del muelle de carga	aprox. 20 mm [0,787 in]
Tiempo de respuesta (en agua, según EN 60751)	$t_{50} < 5 \text{ s}$ $t_{90} < 10 \text{ s}$ (Diámetro de la unidad de medida extraíble 6 mm: La vaina que es necesario para el correcto funcionamiento, alarga el tiempo de reacción en función de los parámetros efectivos de vaina y proceso.)

9. Datos técnicos

Cuello		
Material	Acero inoxidable 1.4571, 316, 316L	
Rosca de conexión a la vaina	G ½ B, G ¾ B, ½ NPT, ¾ NPT, M14 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,5, M27 x 2	
Rosca hacia el cabezal	<ul style="list-style-type: none">■ M20 x 1,5 con contratuerca■ ½ NPT■ ¾ NPT	
Longitud de cuello	<ul style="list-style-type: none">■ 150 mm [5,906 in], longitud de cuello estándar■ 200 mm [7,874 in]■ 250 mm [9,843 in]■ otras longitudes de cuello a solicitud	

ES

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente y de almacenamiento	-60 ¹⁾ / -40 ... +80 °C [-76 15] / -40 ... +176 °F
Tipo de protección	IP66 según IEC/EN 60529 La clase de protección indicada rige solamente con la correspondiente vaina, cabezal de conexión, prensaestopa y dimensiones de cable adecuadas
Resistencia a la vibración	50 g, punta-punta

1) Versión especial a petición (solo disponible con determinadas homologaciones), otras temperaturas ambiente y de almacenamiento a petición

Para más datos técnicos consulte la hoja técnica de WIKA TE 65.17 y la documentación de pedido.

10. Accesorios



Las juntas pueden pedirse a WIKA indicando el código de artículo y/o la denominación (véase la tabla).

Código de artículo WIKA	Denominación	Adecuado para roscas
11349981	según DIN 7603 forma C 14 x 18 x 2 -CuFA	G ¼, M14 x 1,5
11349990	según DIN 7603 forma C 18 x 22 x 2 -CuFA	G ¾, M18 x 1,5
11350008	según DIN 7603 forma C 21 x 26 x 2 -CuFA	G ½, M20 x 1,5
11350016	según DIN 7603 forma C 27 x 32 x 2,5 -CuFA	G ¾, M27 x 2

Leyenda:

CuFA = Cobre, máx. 45HB^a; con un relleno de material de sellado libre de amianto



Importer for UK
WIKA Instruments Ltd
Unit 6 and 7 Goya Business park
The Moor Road
Sevenoaks
Kent
TN14 5GY



WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Strasse 30
63911 Klingenberg • Germany
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de
www.wika.de