

Operating instructions
Betriebsanleitung
Mode d'emploi
Manual de instrucciones
操作说明

Pressure transmitter model MG-1

GB

Druckmessumformer Typ MG-1

D

Transmetteur de pression type MG-1

F

Transmisor de presión modelo MG-1

E

MG-1 型压力变送器

CN



Pressure transmitter model MG-1

WIKA

Part of your business

GB	Operating instructions model MG-1	Page	3 - 20
D	Betriebsanleitung Typ MG-1	Seite	25 - 46
F	Mode d'emploi type MG-1	Page	47 - 68
E	Manual de instrucciones modelo MG-1	Página	69 - 89
CN	操作说明， MG-1 型	页码	91 - 112

© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

All rights reserved. / Alle Rechte vorbehalten.

WIKA® is a registered trademark in various countries.

WIKA® ist eine geschützte Marke in verschiedenen Ländern.

Prior to starting any work, read the operating instructions!
Keep for later use!

Vor Beginn aller Arbeiten Betriebsanleitung lesen!
Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Lire le mode d'emploi avant de commencer toute opération !
A conserver pour une utilisation ultérieure !

¡Leer el manual de instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo!
¡Guardar el manual para una eventual consulta posterior!

开始工作之前, 请仔细阅读本操作说明 ! 保留以便后用 !

Contents

GB

1. General information	4
2. Safety	6
3. Specifications	9
4. Design and function	11
5. Transport, packaging and storage	12
6. Commissioning, operation	13
7. Maintenance and cleaning	16
8. Faults	17
9. Dismounting, return and disposal	18
Appendix 1: EC Declaration of conformity for model MG-1	20
Appendix 2: BAM test report for model MG-1	21

Declarations of conformity can be found online at www.wika.com.

1. General information

1. General information

GB

- The pressure transmitter described in the operating instructions has been designed and manufactured by state-of-the-art technology. All components are subject to stringent quality and environmental criteria during production. Our management systems are certified to ISO 9001 and ISO 14001.
- These operating instructions contain important information on handling the pressure transmitter. Working safely requires that all safety instructions and work instructions are observed.
- Observe the relevant local accident prevention regulations and general safety regulations for the pressure transmitter's range of use.
- The operating instructions are part of the product and must be kept in the immediate vicinity of the pressure transmitter and readily accessible to skilled personnel at any time.
- Skilled personnel must have carefully read and understood the operating instructions prior to beginning any work.
- The manufacturer's liability is void in the case of any damage caused by using the product contrary to its intended use, non-compliance with these operating instructions, assignment of insufficiently qualified skilled personnel or unauthorised modifications to the pressure transmitter.
- The general terms and conditions contained in the sales documentation shall apply.
- Subject to technical modifications.
- Further information:
 - Internet address: www.wika.com
 - Relevant data sheet: PE 81.44
 - Application consultant: Tel.: (+49) 9372/132-8976
E-Mail: support-tronic@wika.de

1. General information

Explanation of symbols



WARNING!

... indicates a potentially dangerous situation that can result in serious injury or death, if not avoided.



CAUTION!

... indicates a potentially dangerous situation, which can result in light injuries or damage to equipment or the environment, if not avoided.



Information

... points out useful tips, recommendations and information for efficient and trouble-free operation.



CAUTION!

... indicates a potentially dangerous situation that can result in burns, caused by hot surfaces or liquids, if not avoided.

Abbreviations

2-wire	Two of the connection lines are used for the power supply. The measurement signal also provides the supply current.
3-wire	Two of the connection lines are used for the power supply. One connection line is used for the measurement signal.
U _B	Positive power terminal
0V	Negative power terminal
S ₊	Positive measurement terminal

2. Safety

2. Safety



WARNING!

Before installation, commissioning and operation, ensure that the appropriate pressure transmitter has been selected in terms of measuring range, design and specific measuring conditions.

Non-observance can result in serious injury and/or damage to the equipment.



Further important safety instructions can be found in the individual chapters of these operating instructions.

2.1 Intended use

The pressure transmitter is used to convert pressure into an electrical signal.

The pressure transmitter has been designed and built solely for the intended use described here and may only be used accordingly.

The technical specifications contained in these operating instructions must be observed. Improper handling or operation of the pressure transmitter outside of its technical specifications requires the instrument to be taken out of service immediately and inspected by an authorised WIKA service engineer.

The manufacturer shall not be liable for claims of any type based on operation contrary to the intended use.

2. Safety

2.2 Personnel qualification



WARNING!

Risk of injury should qualification be insufficient!

Improper handling can result in considerable injury and damage to equipment.

The activities described in these operating instructions may only be carried out by skilled personnel who have the qualifications described below.

GB

Skilled personnel

Skilled personnel are understood to be personnel who, based on their technical training, knowledge of measurement and control technology and on their experience and knowledge of country-specific regulations, current standards and directives, are capable of carrying out the work described and independently recognising potential hazards.

Special operating conditions require further appropriate knowledge, e.g. of aggressive media.

2.3 Special hazards



WARNING!

For hazardous media such as oxygen, acetylene, flammable or toxic gases or liquids, and refrigeration plants, compressors, etc., in addition to all standard regulations, the appropriate existing codes or regulations must also be followed.



WARNING!


Residual media in dismounted instruments can result in a risk to persons, the environment and equipment.

Take sufficient precautionary measures.

2. Safety

2.4 Labelling / safety marks

Product label

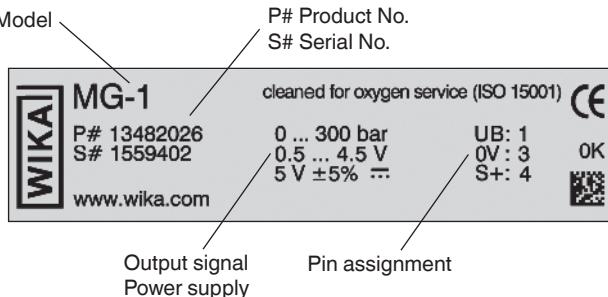

If the serial number becomes illegible (e.g. due to mechanical damage or overpainting), traceability will no longer be possible.

Explanation of symbols



CE, Communauté Européenne

Instruments bearing this mark comply with the relevant European directives.



Voltage DC

3. Specifications

3. Specifications

Specifications		Model MG-1								
Measuring range	bar	6	10	16	200	300	400			
Overpressure safety	bar	20	20	32	500	800	800			
Burst pressure	bar	25	25	160	1200	1700	1700			
Measuring range	psi	100	150	200	3000	4000	5000			
Overpressure safety	psi	290	290	460	7200	11000	11000			
Burst pressure	psi	1450	1450	2300	17000	24000	24000			
MPa, kPa and kg/cm ² available; -1/0 bar or -30/0 inHg upon request										
Level of cleanliness		Measuring range < 30 bar/435 psi free from oil and grease			Measuring range > 30 bar/435 psi free from oil and grease					
■ Breathing gas		< 1000			< 1000					
- Residual hydrocarbons	mg/m ²	< 550			< 220					
■ Medical standard		per ISO 15001			per ISO 15001					
- Residual hydrocarbons	mg/m ²	< 550			< 220					
- Particle size	µm	not applicable			on request					
■ Industrial standard		Free from oil and grease for oxygen per ASTM Level D/E and DIN 19247			Free from oil and grease for oxygen per ASTM Level D/E and DIN 19247					
- Residual hydrocarbons	mg/m ²	< 550			< 220					
■ High industrial standard		Free from oil and grease for oxygen per ASTM Level C			Free from oil and grease for oxygen per ASTM Level C					
- Residual hydrocarbons	mg/m ²	< 66			< 66					
Materials										
■ Process connection		316L and 13-8 PH								
■ Case		316L								
■ Electrical connection		Highly resistant glass-fibre reinforced plastic (PBT GF30)								

3. Specifications

GB

Specifications		Model MG-1		
Output	Output signal	Power supply U_B	Max. resistive load R_A	
	4 ... 20 mA, 2-wire	DC 8 ... 30 V	$R_A \leq (U_B - 7\text{ V}) / 0.02\text{ A}$	
	0 ... 10 V, 3-wire	DC 14 ... 30 V	$R_A > 10\text{ k}\Omega$	
	0 ... 5 V, 3-wire	DC 8 ... 30 V	$R_A > 5\text{ k}\Omega$	
	1 ... 5 V, 3-wire	DC 8 ... 30 V	$R_A > 5\text{ k}\Omega$	
Operating current	0.5...4.5 V ratiometric	DC 5 V ± 5 %	$R_A > 4.5\text{ k}\Omega$	
	mA	max. 10		
Settling time	ms	≤ 2		
Non-linearity	% of span	≤ ±0.5 (BFSL) per IEC 61298-2		
Accuracy	% of span	≤ ±2 ¹⁾		
Long-term stability	% of span	≤ ±0.3 / year		
Reference conditions				
■ Temperature	°C	15 ... 25		
■ Humidity	%	15 ... 95 non-condensing		
■ Ambient pressure	mmHg	500 ... 800		
Permissible temperature ranges				
■ Operation		-20 ... +70 °C	-4 ... +158 °F	
■ Storage		-25 ... +80 °C	-13 ... +176 °F	
Temperature error in operating temperature range	% of span	≤ ±2.0		
CE conformity				
■ Pressure equipment directive		97/23/EC		
■ EMC directive		2004/108/EC, EN 61326 Emission (Group 1, Class B) and Immunity (industrial locations)		

3. Specifications / 4. Design and function

GB

Specifications	Model MG-1	
Shock resistance	g	40 (6 ms) per IEC 60068-2-27 (mechanical shock)
Vibration resistance	g	20 (20 ... 2000 Hz, 120 min.) per IEC 60068-2-6 (Vibration under resonance)
Reverse polarity protection		U _B vs. 0 V
Short-circuit resistance		S ₊ vs. 0 V
Weight	kg	approx. 0.08

1) Including non-linearity, hysteresis, zero-point and full scale value deviations (corresponds to measuring error per IEC 61298-2).
Calibrated in vertical mounting position with process connection facing downwards.

For special model numbers, e. g. MG-10000, please note the specifications stated on the delivery note.

For further specifications, see WIKA data sheet PE 81.44 and the order documentation.



When designing the system, please note that the values given (e.g. burst pressure, overpressure safety) are dependent upon the material, thread and gasket used.

4. Design and function

4.1 Description

By means of a sensor element and by applying power, the prevailing pressure is converted into an amplified standardised electrical signal via the deformation of a membrane. This electrical signal varies in proportion to the pressure and can be evaluated accordingly.

4.2 Scope of delivery

Cross-check scope of delivery with delivery note.

5. Transport, packaging and storage

5. Transport, packaging and storage

GB

5.1 Transport

Check the pressure transmitter for any damage that may have been caused during transportation. Obvious damage must be reported immediately.

A received-goods inspection determines the purity of the pressure transmitter. It is only guaranteed if the packaging is undamaged or unopened.

5.2 Packaging

Do not remove packaging until just before mounting.

Keep the packaging as it will provide optimum protection during transport (e.g. change in installation site, sending for repair).

5.3 Storage

Permissible conditions at the place of storage:

- Storage temperature: -25 ... +80 °C
- Humidity: 15 ... 95 % (no condensation)

Only ever store the pressure transmitter in its original packaging.



WARNING!

Before storing the pressure transmitter (following operation), remove any residual media. This is of particular importance if the medium is hazardous to health, e.g. caustic, toxic, carcinogenic, radioactive, etc.

6. Commissioning, operation

6. Commissioning, operation



Required tool: SW 24 open-ended spanner

GB



WARNING!

Prior to commissioning, the pressure transmitter must be subjected to a visual inspection.

Only use the pressure transmitter if it is in perfect condition with respect to safety.

Making the mechanical connection

- To ensure that the wetted parts do not get soiled, the protection cap should not be removed until immediately prior to mounting.
- Use only BAM-certified gaskets.
- During mounting, make sure that the sealing faces at the pressure transmitter and the measuring point are clean and undamaged.
- Only ever screw in, or unscrew, the pressure transmitter to the prescribed torque via the spanner-flats, and using tools which are appropriate and clean for use with oxygen.

The correct torque depends on the dimensions of the process connection and the gasket used (form/material). When screwing in or unscrewing the pressure transmitter, do not use the housing or plug for purchase.

- When screwing in, do not cross the threads.
- Only lubricate thread with materials approved for use with oxygen.
- For information on tapped holes and welding sockets, please refer to our Technical Information IN 00.14 at www.wika.com.




6. Commissioning, operation


GB

Types of sealing


per EN 837

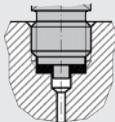

per DIN 3852-E

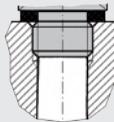

NPT, R and PT

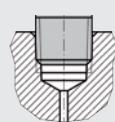

Self-sealing thread typ

Making the electrical connection

- Ground the pressure transmitter via the process connection.
- This is Protection Class 3 equipment for connection at low voltages, which are separated from the power supply or voltage by greater than AC 50 V or DC 120 V. Preferably, a connection to an SELV or PELV circuit is recommended; alternatively protective measures from HD 60346-4-41 (DIN VDE 0100-410).
- Option for North America: The connection can be made in line with "Class 2 Circuits" or "Class 2 Power Units" in accordance with CEC (Canadian Electrical Code) or NEC (National Electrical Code).
- Select a cable diameter that matches the cable gland of the plug. Make sure that the cable gland of the mounted plug has a tight fit. To guarantee the ingress protection, tighten the gland.
- For cable outlets, make sure that no moisture enters at the cable end.

6. Commissioning, operation

Electrical connection

	Circular connector M12 x 1, 4-pin	Cable outlet 2 m	Shielded cable outlet 2 m
			
2-wire	U _B = 1 0V = 3	U _B = brown 0V = green	U _B = brown 0V = blue
3-wire	U _B = 1 0V = 3 S ₊ = 4	U _B = brown 0V = green S ₊ = white	U _B = brown 0V = blue S ₊ = black
Wire cross-section	-	3 x 0.14 mm ²	3 x 0.14 mm ²
Cable diameter	-	3.6 mm	4.3 mm
Ingress protection per IEC 60529	IP 67	IP 67	IP 67
	The stated ingress protection only applies when plugged-in using line connectors that have the appropriate ingress protection.		

Functional check



The output signal must be proportional to the prevailing pressure. If this is not the case, this may indicate a damaged membrane. In this case, see chapter "8. Faults".



WARNING!

- Only open the connections once the system has been depressurised
- Observe the working conditions in accordance with chapter "3. Specifications".
- Always operate the pressure transmitter within the overpressure safety range.



CAUTION!

When touching the pressure transmitter, please note that the surfaces of the device components can become hot during operation.

7. Maintenance and cleaning

7. Maintenance and cleaning

GB

7.1 Maintenance

This pressure transmitter is maintenance-free.

Repairs must only be carried out by the manufacturer.

When performing maintenance work, the purity requirements of the applicable standards must be observed.

7.2 Cleaning



CAUTION!

- Before cleaning, correctly disconnect the pressure transmitter from the pressure supply, switch it off and disconnect it from the mains.
- Clean the pressure transmitter with a moist cloth.
- Wash or clean the dismounted pressure transmitter before returning it in order to protect personnel and the environment from exposure to residual media.
- Residual media in dismounted pressure transmitters can result in a risk to persons, the environment and equipment. Take sufficient precautionary measures.
- Do not use any pointed or hard objects for cleaning, as they may damage the membrane of the process connection.



For information on returning the pressure transmitter see chapter "9.2 Return".

8. Faults

8. Faults



WARNING!

Open the connections only after the system has been depressurised!

GB

First check whether the system is under pressure and whether the correct power supply and correct wiring type (2-wire/3-wire) has been selected.

Faults	Causes	Measures
No output signal	Cable break	Check the through drilling
Deviating zero point signal	Overpressure safety exceeded	Observe the permissible overpressure safety (see chapter "3. Specifications")
Deviating zero point signal	Operating temperature too high/low	Observe the permissible temperatures (see Chapter "3. Specifications")
Constant output signal upon change in pressure	Mechanical overload caused by overpressure	Replace pressure transmitter; if it fails repeatedly, contact the manufacturer
Signal span too small	Mechanical overload caused by overpressure	Replace pressure transmitter; if it fails repeatedly, contact the manufacturer
Signal span varies	EMC interference sources in the environment; for example, frequency converter	Shield the pressure transmitter; Cable shielding; remove source of interference
Signal span varies/inaccurate	Operating temperature too high/low	Observe the permissible temperatures (see chapter "3. Specifications")
Signal span drops/too small	Signal span drops/too small	Contact manufacturer and replace pressure transmitter

If complaint is unjustified, we will charge you the complaint processing fees

8. Faults / 9. Dismounting, return and disposal



CAUTION!

If deficiencies cannot be eliminated by means of the measures listed above, shut down the instrument immediately, and ensure that pressure and/or signal are no longer present, and secure the instrument from being put back into operation inadvertently. In this case, contact the manufacturer. If a return is needed, please follow the instructions given in chapter "9.2 Return".

9. Dismounting, return and disposal



WARNING!

Residual media in dismounted pressure transmitters can result in a risk to persons, the environment and equipment.

Take sufficient precautionary measures.

9.1 Dismounting



WARNING!

Only disconnect the pressure transmitter once the system has been depressurised!

9.2 Return



WARNING!

Absolutely observe when shipping the pressure transmitter:

All pressure transmitters delivered to WIKA must be free from any kind of hazardous substances (acids, leachate, solutions, etc.).

When returning the pressure transmitter, use the original packaging or a suitable transport package.

9. Dismounting, return and disposal

Enclose the completed returns form with the pressure transmitter.



Information on returns can be found under the heading "Service" on our local website.

GB

9.3 Disposal

Incorrect disposal may endanger the environment.

Dispose of instrument components and packaging materials in an environmentally compatible way and in accordance with the country-specific waste disposal regulations.

Appendix 1: EC Declaration of Conformity for model MG-1



EG-Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity

Dokument Nr.:

11584123.01

Document No.:

11584123.01

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte

We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typ:

MG-1

Model:

MG-1

Beschreibung:

Druckmessumformer für medizinische Gase

Description:

Pressure transmitter for medical gases

gemäß gültigem Datenblatt:

PE 81.44

according to the valid data sheet:

PE 81.44

die grundlegenden Schutzanforderungen der folgenden
Richtlinie(n) erfüllen:

2004/108/EG (EMV)
97/23/EG (DGRL)⁽¹⁾

are in conformity with the essential protection
requirements of the directive(s)

2004/108/EC (EMC)
97/23/EC (PED)⁽¹⁾

Die Geräte wurden entsprechend den folgenden Normen
geprüft:

EN 61326-1:2006
EN 61326-2-3:2006

The devices have been tested according to the following
standards:

EN 61326-1:2006
EN 61326-2-3:2006

⁽¹⁾ PS > 200 bar; Modul A, druckhaltendes Ausstattungsteil

⁽¹⁾ PS > 200 bar; Module A, pressure accessory

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenbergs, 2010-09-23

Geschäftsbereich / Company division: TRONIC

Qualitätsmanagement / Quality management: TRONIC

Stefan Richter

Schlesiona

Unterschrift, autorisiert durch das Unternehmen / Signature authorized by the company

Appendix 2: BAM test report for model MG-1



GB

Report

On Evaluating of Pressure Transducer for Burn-Out
Safety to Gaseous Oxygen Pressure Shocks
(Translation of BAM-Report II-475/2010)

BAM reference	2-485/2012
Copy	1 st copy of 2 copies
Customer	WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Straße 30 63911 Klingenberg
Order date	February 19, 2010
Reference	Order No. B/5145/242-9-6360/W0965862
Receipt of order	February 22, 2010
Test documents	Drawings of WIKA-Pressure transducer according to assembly drawing no. 11554053.00 of February 18, 2010, Index B and data sheets; BAM-Ref.-No. II.1/50 023
Evaluation procedure according to	German technical recommendation 'Code of Practice M 034e, Oxygen' Annex 2, Chapter 7

TEST REPORT

All pressures are excess pressures.

This test report consists of page 1 to 3 and drawings in the annex.

This test report may only be published in full and without any addition. A revocable permission in writing has to be obtained from BAM for any amended reproduction of this certificate or the publication of any excerpt. The test results refer exclusively to the tested material. In case a German version of the test report is available, exclusively the German version is binding.

2010 01

H Safety in technology and chemistry



Appendix 2: BAM test report for model MG-1

GB

MG-1 test report, page 2 of Annex, BAM reference 242625/13

1. Documents

Two sets of drawings listed in the following table were delivered to BAM.

Drawing No.	Date	Issue
11664353.00	16.02.2010	B
11665294.01	16.02.2010	..
11664760.01	16.01.2010	..
Document SH-K 252997X.DC	01.02.	..
Document SH-K 251895.DC	06.09.	..

Furthermore the German test report, BAM reference 242625/13 or March 10, 2010 is available.

2. Evaluation of Bourdon Spring

2.1. Basic of Evaluation

A Bourdon tube was not necessary, because the above-mentioned pressure transmitter can be evaluated on basis of the mentioned drawings and the BAM test report.

The evaluation based on German technical report standard "Code of Practice for Oxygen Systems" of "Bundesanstalt für Materialprüfung und chemische Industrie".

2.2. Evaluation of the Metallic Materials

Corresponding to the above-mentioned drawings the following metallic materials were used in the tested welded joints:

- material 1.2380/SMO, material no. 24711
- material X2CrNiMo17-12-2, material no. 1.4464
- material X6CrNiMo17-10-2, material no. 1.4434

The mentioned materials have a weight fraction of Cr and Ni of combined up to about 21%. The requirements of the aforementioned material in the German technical recommendation "Code of Practice M 2044, Oxygen Systems" of Bundesanstalt für Materialprüfung und chemische Industrie" are fulfilled for oxygen pressure more than 10 bar. However, the normal use of material is limited, if the oxygen welded joints there are no expectation with regard to burn-out safety with oxygen.

- Material X3CrNiMo17-8-2, material no. 1.4534
- The mentioned material has a weight fraction of Cr and Ni of combined under 22 %. The requirements of the aforementioned material in the German technical recommendation "Code of Practice M 2044, Oxygen Systems" of Bundesanstalt für Materialprüfung und chemische Industrie" are not fulfilled for oxygen pressure more than 10 bar. However, the normal use of material is limited, if the oxygen welded joints there are no expectation with regard to burn-out safety with oxygen.

2.3. Evaluation of the Nonmetallic Materials

An evaluation of nonmetallic materials is inapplicable, because no nonmetallic materials were used.

Appendix 2: BAM test report for model MG-1

GB

BAM test report

page 3 of 3 pages

BAM reference: 2-485/2012

3 Check of Drawings

In the drawings no. 11554053.00, no. 11505524.01 and 11501766.01 the notice "APPROVAL DRAWING, ZULASSUNGSSUNTERLAGEN" was struck, because here is only a safety-related evaluation.

Other discrepancies in the drawings were not found.

4 Evaluation and Summary

The material CoCr20Ni15Mo, material-no. 2.4711, material X2CrNiMo 17-12-2, material-no. 1.4404 and material X6CrNiMoTi17-12-2, material-no. 1.4571 of the pressure transducer according to assembly drawing no. 11554053.00 for oxygen, shown in the above-mentioned drawings, which should be evaluated here, fulfill the requirements of the attachment 1 annex 1 of the German technical recommendation "Code of Practice M 034e, Oxygen" of "Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie". Only the material X3CrNiMoAl13-8-2, material-no. 1.4534 do not fulfilled the requirements. However, there are no safety related objections if non-metallic materials were not used in the oxygen wetted space.

On this basis, BAM has no objections, with regard to the burn-out safety to oxygen pressure shocks, to use the WIKA-Pressure Transducer according to assembly drawing no. 11554053.00 of February 18, 2010, Index B for a service pressure up to 400 bar and 60 °C oxygen temperature.

The drawings listed in section 1 that are marked by BAM, are part of this report.

5 References

Drawings in the annex.

BAM Federal Institute for Materials Research and Testing
12200 Berlin, March 6, 2012

Division 2.1
"Gases, Gas Plants"


Dr. Chr. Böcker
Head of Working Group

Working Group
"Safe Handling of Oxygen"


Dipl.-Ing. S. Lehne
Engineer in Charge

Distribution list: 1st copy: WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG
2nd copy: BAM - Working Group "Safe Handling of Oxygen"

1. Allgemeines	26
2. Sicherheit	28
3. Technische Daten	31
4. Aufbau und Funktion	33
5. Transport, Verpackung und Lagerung	34
6. Inbetriebnahme, Betrieb	36
7. Wartung und Reinigung	38
8. Störungen	39
9. Demontage, Rücksendung und Entsorgung	40
Anlage 1: EG-Konformitätserklärung für Typ MG-1	42
Anlage 2: BAM-Prüfbericht für Typ MG-1	43

Konformitätserklärungen finden Sie online unter www.wika.de.

1. Allgemeines

1. Allgemeines

D

- Der in der Betriebsanleitung beschriebene Druckmessumformer wird nach dem aktuellen Stand der Technik konstruiert und gefertigt.
Alle Komponenten unterliegen während der Fertigung strengen Qualitäts- und Umweltkriterien. Unsere Managementsysteme sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.
- Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Druckmessumformer. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.
- Die für den Einsatzbereich des Druckmessumformers geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einhalten.
- Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe des Druckmessumformers für das Fachpersonal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.
- Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.
- Die Haftung des Herstellers erlischt bei Schäden durch bestimmungswidrige Verwendung, Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung, Einsatz ungenügend qualifizierten Fachpersonals sowie eigenmächtiger Veränderung am Druckmessumformer.
- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Verkaufsunterlagen.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Weitere Informationen:
 - Internet-Adresse: www.wika.de
 - zugehöriges Datenblatt: PE 81.44
 - Anwendungsberater: Tel.: (+49) 9372/132-8976
 - E-Mail: support-tronic@wika.de

1. Allgemeines

Symbolerklärung



WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen bzw. Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



Information

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.



VORSICHT!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die durch heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten zu Verbrennungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Abkürzungen

2-Leiter	Zwei Anschlussleitungen dienen zur Spannungsversorgung. Der Speisestrom ist das Messsignal
3-Leiter	Zwei Anschlussleitungen dienen zur Spannungsversorgung. Eine Anschlussleitung dient für das Messsignal
U _B	Positiver Versorgungsanschluss
0V	Negativer Versorgungsanschluss
S ₊	Positiver Messanschluss

2. Sicherheit

2. Sicherheit



WARNUNG!

Vor Montage, Inbetriebnahme und Betrieb sicherstellen, dass der richtige Druckmessumformer hinsichtlich Messbereich, Ausführung und spezifischen Messbedingungen ausgewählt wurde.

Bei Nichtbeachten können schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden auftreten.



Weitere wichtige Sicherheitshinweise befinden sich in den einzelnen Kapiteln dieser Betriebsanleitung.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Druckmessumformer dient zum Umwandeln von Druck in ein elektrisches Signal.

Der Druckmessumformer ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden.

Die technischen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten.

Eine unsachgemäße Handhabung oder ein Betreiben des Druckmessumformers außerhalb der technischen Spezifikationen macht die sofortige Stilllegung und Überprüfung durch einen autorisierten WIKA-Servicemitarbeiter erforderlich

Ansprüche jeglicher Art aufgrund von nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

2. Sicherheit

2.2 Personalqualifikation



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!

Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten nur durch Fachpersonal nachfolgend beschriebener Qualifikation durchführen lassen.

Fachpersonal

Das Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse der Mess- und Regelungstechnik und seiner Erfahrungen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschriften, geltenden Normen und Richtlinien in der Lage, die beschriebenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.

Spezielle Einsatzbedingungen verlangen weiteres entsprechendes Wissen, z. B. über aggressive Medien.

2.3 Besondere Gefahren



WARNUNG!

Bei gefährlichen Messstoffen wie z. B. Sauerstoff, Acetylen, brennbaren oder giftigen Stoffen, sowie bei Kälteanlagen, Kompressoren etc. müssen über die gesamten allgemeinen Regeln hinaus die einschlägigen Vorschriften beachtet werden.



WARNUNG!


Messstoffreste in ausgebauten Druckmessumformern können zur Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen.
Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.

2. Sicherheit

2.4 Beschilderung / Sicherheitskennzeichnungen

Typenschild

D

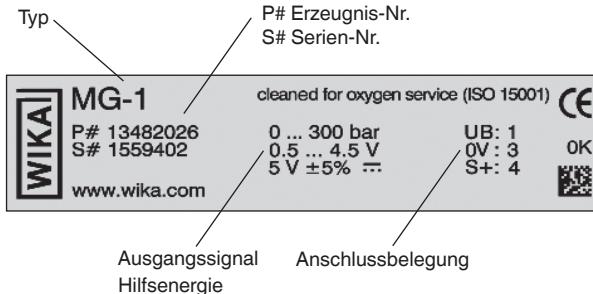

Wird die Seriennummer unleserlich (z. B. durch mechanische Beschädigung oder Übermalen), ist eine Rückverfolgbarkeit nicht mehr möglich.

Symbolerklärung



CE, Communauté Européenne

Geräte mit dieser Kennzeichnung stimmen überein mit den zutreffenden europäischen Richtlinien.



Gleichspannung

3. Technische Daten

3. Technische Daten

Technische Daten		Typ MG-1								
Messbereich	bar	6	10	16	200	300	400			
Überlastgrenze	bar	20	20	32	500	800	800			
Berstdruck	bar	25	25	160	1200	1700	1700			
Messbereich	psi	100	150	200	3000	4000	5000			
Überlastgrenze	psi	290	290	460	7200	11000	11000			
Berstdruck	psi	1450	1450	2300	17000	24000	24000			
MPa, kPa und kg/cm ² verfügbar; -1/0 bar bzw. -30.0 inHg auf Anfrage										
Reinheitsgrad		Messbereich < 30 bar / 435 psi			Messbereich > 30 bar / 435 psi					
■ Atemgas		Öl- und fettfrei			Öl- und fettfrei					
- Restkohlenwasserstoffe	mg/m ²	< 1000			< 1000					
■ Medizinstandard		gemäß ISO 15001			gemäß ISO 15001					
- Restkohlenwasserstoffe	mg/m ²	< 550			< 220					
- Partikelgröße	µm	nicht zutreffend			auf Anfrage					
■ Industriestandard		Öl- und fettfrei für Sauerstoff nach ASTM Level D/E und DIN 19247			Öl- und fettfrei für Sauerstoff nach ASTM Level D/E und DIN 19247					
- Restkohlenwasserstoffe	mg/m ²	< 550			< 220					
■ Hoher Industriestandard		Öl- und fettfrei für Sauerstoff nach ASTM Level C			Öl- und fettfrei für Sauerstoff nach ASTM Level C					
- Restkohlenwasserstoffe	mg/m ²	< 66			< 66					
Werkstoffe										
■ Prozessanschluss		316L und 13-8 PH								
■ Gehäuse		316L								
■ Elektrischer Anschluss		Hochresistenter glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT GF 30)								

3. Technische Daten

D

Technische Daten		Typ MG-1		
Ausgang		Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter 0 ... 10 V, 3-Leiter 0 ... 5 V, 3-Leiter 1 ... 5 V, 3-Leiter 0,5 ... 4,5 V ratiometrisch	Hilfsenergie U_B DC 8 ... 30 V DC 14 ... 30 V DC 8 ... 30 V DC 8 ... 30 V DC 5 V ± 5 %	Max. ohmsche Bürde R_A $R_A \leq (U_B - 7\text{ V}) / 0.02\text{ A}$ $R_A > 10\text{ k}\Omega$ $R_A > 5\text{ k}\Omega$ $R_A > 5\text{ k}\Omega$ $R_A > 4,5\text{ k}\Omega$
Betriebsstrom	mA	max. 10		
Einschwingzeit	ms	≤ 2		
Nichtlinearität	% d. Spanne	$\leq \pm 0,5$ (BFSL) nach IEC 61298-2		
Genauigkeit	% d. Spanne	$\leq \pm 2$ ¹⁾		
Langzeitstabilität	% d. Spanne	$\leq \pm 0,3$ / Jahr		
Referenzbedingungen				
■ Luftfeuchte	%	15 ... 95 nicht kondensierend		
■ Umgebungsdruck	mmHg	500 ... 800		
Zulässige Temperaturbereiche				
■ Betrieb		-20 ... +70 °C		-4 ... +158 °F
■ Lagerung		-25 ... +80 °C		-13 ... +176 °F
Temperaturfehler im Betriebstemperaturbereich	% d. Spanne	$\leq \pm 2,0$		
CE-Konformität				
■ Druckgeräterichtlinie		97/23/EG		
■ EMV-Richtlinie		2004/108/EG, EN 61326 Emission (Gruppe 1, Klasse B) und Störfestigkeit (industrieller Bereich)		

3. Technische Daten / 4. Aufbau und Funktion

Technische Daten	Typ MG-1	
Schockbelastbarkeit	g	40 (6 ms) nach IEC 60068-2-27 (Schock mechanisch)
Vibrationsbelastbarkeit	g	20 (20 ... 2000 Hz, 120 min.) nach IEC 60068-2-6 (Vibration bei Resonanz)
Kurzschlussfestigkeit		S ₊ gegen 0V
Verpolschutz		U _B gegen 0V
Gewicht	kg	ca. 0,08

1) Einschließlich Nichtlinearität, Hysterese, Nullpunkt- und Endwertabweichung (entspricht Messabweichung nach IEC 61298-2)

Bei Sondertypennummer, z. B. MG-10000 Spezifikationen gemäß Lieferschein beachten.

Weitere technische Daten siehe WIKA Datenblatt PE 81.44 und Bestellunterlagen.



Bei der Auslegung der Anlage beachten, dass die angegebenen Werte (z. B. Berstdruck, Überlastgrenze) in Abhängigkeit vom verwendeten Material, Gewinde und Dichtung gelten.

4. Aufbau und Funktion

4.1 Beschreibung

Mittels Sensorelement und unter Zuführung von Hilfsenergie wird über die Verformung einer Membran der anstehende Druck in ein verstärktes standardisiertes elektrisches Signal umgewandelt. Dieses elektrische Signal verändert sich proportional zum Druck und kann entsprechend ausgewertet werden.

4.2 Lieferumfang

Lieferumfang mit dem Lieferschein abgleichen.

D

5. Transport, Verpackung und Lagerung

5. Transport, Verpackung und Lagerung

5.1 Transport

Druckmessumformer auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen.

Offensichtliche Schäden unverzüglich mitteilen.

D

Bei einer Eingangskontrolle die Reinheit des Druckmessumformers erhalten. Diese ist nur gewährleistet, wenn die Verpackung unbeschädigt, bzw. ungeöffnet ist.

5.2 Verpackung

Verpackung erst unmittelbar vor der Montage entfernen.

Die Verpackung aufbewahren, denn diese bietet bei einem Transport einen optimalen Schutz (z. B. wechselnder Einbauort, Reparatursendung).

5.3 Lagerung

Zulässige Bedingungen am Lagerort:

- Lagertemperatur: -25 ... +80 °C
- Feuchtigkeit: 15 ... 95 % (keine Betauung)

Den Druckmessumformer nur in Originalverpackung einlagern.



WARNUNG!

Vor der Einlagerung des Druckmessumformers (nach Betrieb) alle anhaftenden Messstoffreste entfernen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Messstoff gesundheitsgefährdend ist, wie z. B. ätzend, giftig, krebserregend, radioaktiv, usw.

6. Inbetriebnahme, Betrieb

6. Inbetriebnahme, Betrieb



Benötigtes Werkzeug: Maulschlüssel SW 24



WARNUNG!

Vor der Inbetriebnahme den Druckmessumformer optisch überprüfen.

Den Druckmessumformer nur in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand einsetzen.

D

Montage mechanischer Anschluss


- Sicherstellen, dass messstoffberührende Teile nicht verschmutzt werden, daher Schutzkappe erst unmittelbar vor der Montage entfernen.
- Nur BAM zertifizierte Dichtungen verwenden.
- Bei der Montage auf eine saubere und unbeschädigte Dichtflächen am Druckmessumformer und der Messstelle achten.
- Den Druckmessumformer nur über die Schlüsselfläche, mit einem geeigneten und gereinigten Werkzeug für den Sauerstoffeinsatz, mit dem vorgeschriebenen Drehmoment einz- bzw. ausschrauben.




6. Inbetriebnahme, Betrieb

Dichtungsarten


nach EN 837

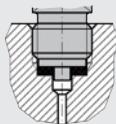

nach DIN 3852-E

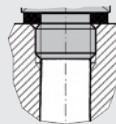

NPT, R und PT

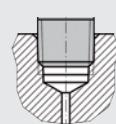

Selbstdichtende Gewindeart

D

Montage elektrischer Anschluss

- Den Druckmessumformer über den Prozessanschluss erden.
- Dies ist ein Betriebsmittel der Schutzklasse 3 zum Anschluss an Kleinspannungen, die von der Netzspannung oder Spannung größer AC 50 V bzw. DC 120 V getrennt sind. Zu bevorzugen ist ein Anschluss an SELV- oder PELV- Stromkreise; alternativ ist eine Schutzmaßnahme aus HD 60346-4-41 (DIN VDE 0100-410) zu empfehlen.
- Alternativ für Nordamerika: Der Anschluss kann auch an "Class 2 Circuits" oder "Class 2 Power Units" gemäß CEC (Canadian Electrical Code) oder NEC (National Electrical Code) erfolgen.
- Den Kabeldurchmesser passend zur Kabeldurchführung des Steckers wählen. Darauf achten, dass die Kabelverschraubung des montierten Steckers korrekt sitzt. Verschraubung festziehen um die Schutzart zu gewährleisten.
- Bei Kabelausgängen sicherstellen, dass am Ende des Kabels keine Feuchtigkeit eintritt.

6. Inbetriebnahme, Betrieb

Elektrischer Anschluss

	Rundstecker M12 x 1 4-polig	Kabelausgang 2 m	Geschirrter Kabelausgang 2 m
			
2-Leiter	U _B = 1 0V = 3	U _B = braun 0V = grün	U _B = braun 0V = blau
3-Leiter	U _B = 1 0V = 3 S ₊ = 4	U _B = braun 0V = grün S ₊ = weiß	U _B = braun 0V = blau S ₊ = schwarz
Aderquerschnitt	-	3 x 0,14 mm	3 x 0,14 mm
Kabeldurchmesser	-	3,6 mm ²	4,3 mm ²
Schutzart nach IEC 60529	IP 67	IP 67	IP 67
	Die angegebenen Schutzarten gelten nur im gesteckten Zustand mit Leistungssteckern entsprechender Schutzart.		

D

Funktionsprüfung



Das Ausgangssignal muss sich dem anstehenden Druck proportional verhalten. Ist dies nicht der Fall, kann das ein Hinweis auf eine Beschädigung der Membrane sein. In diesem Fall siehe Kapitel „8. Störungen“.



WARNUNG!

- Anschlüsse nur im drucklosen Zustand öffnen
- Betriebsparameter gemäß Kapitel „3. Technische Daten“ beachten.
- Druckmessumformer immer innerhalb des Überlastgrenzbereichs betreiben!



VORSICHT!

Beim Berühren des Druckmessumformers beachten, dass die Oberflächen der Gerätekomponenten während des Betriebes heiß werden können.

7. Wartung und Reinigung

7. Wartung und Reinigung

7.1 Wartung

Dieser Druckmessumformer ist wartungsfrei.

D

Reparaturen sind ausschließlich vom Hersteller durchzuführen.

Bei Instandhaltungsarbeiten die Reinheitsanforderungen der geltenden Normen einhalten.

7.2 Reinigung



VORSICHT!

- Vor der Reinigung den Druckmessumformer ordnungsgemäß von der Druckversorgung trennen, ausschalten und vom Netz trennen.
- Den Druckmessumformer mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Ausgebauten Druckmessumformer vor der Rücksendung spülen bzw. säubern, um Personen und Umwelt vor Gefährdung durch anhaftende Messstoffreste zu schützen.
- Messstoffreste in ausgebauten Druckmessumformern können zur Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen. Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.
- Keine spitzen bzw. harten Gegenstände zur Reinigung verwenden, diese können die Membrane des Prozessanschlusses beschädigen.



Hiweise zur Rücksendung des Druckmessumformers siehe Kapitel „9.2 Rücksendung“.

8. Störungen

8. Störungen



WARNUNG!

Anschlüsse nur im drucklosen Zustand öffnen!

D

Vorab prüfen, ob Druck ansteht und dass die richtige Spannungsversorgung und die richtige Verdrahtungsart (2-Leiter/3-Leiter) gewählt wurde.

Störungen	Ursachen	Maßnahmen
Kein Ausgangssignal Abweichendes Nullpunktssignal	Leitungsbruch Überlastgrenze überschritten	Durchgang überprüfen Zulässige Überlastgrenze einhalten (siehe Kapitel „3.Technische Daten“)
Abweichendes Nullpunktssignal	Zu hohe/niedrige Einsatztemperaturen	Zulässige Temperaturen einhalten (siehe Kapitel „3.Technische Daten“)
Gleichbleibendes Ausgangssignal bei Druckänderung	Mechanische Überlastung durch Überdruck	Druckmessumformer austauschen; bei wiederholtem Ausfall Rücksprache mit Hersteller
Signalspanne zu klein	Mechanische Überlastung durch Überdruck	Druckmessumformer austauschen; bei wiederholtem Ausfall Rücksprache mit Hersteller
Signalspanne schwankend	EMV-Störquellen in Umgebung, z. B. Frequenzumrichter	Druckmessumformer abschirmen; Leitungsabschirmung; Störquelle entfernen
Signalspanne schwankend/ungenau	Zu hohe/niedrige Einsatztemperaturen	Zulässige Temperaturen einhalten (siehe Kapitel „3.Technische Daten“)
Signalspanne fällt ab/zu klein	Signalspanne fällt ab/zu klein	Hersteller kontaktieren und Druckmessumformer austauschen

Im unberechtigten Reklamationsfall berechnen wir die Reklamationsbearbeitungskosten.

8. Störungen / 9. Demontage, Rücksendung und Entsorgung



VORSICHT!

Können Störungen mit Hilfe der oben aufgeführten Maßnahmen nicht beseitigt werden, ist der Druckmessumformer unverzüglich außer Betrieb zu setzen, sicherzustellen, dass kein Druck bzw. Signal mehr anliegt und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu schützen. In diesem Falle Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen. Bei notwendiger Rücksendung die Hinweise unter Kapitel „9.2 Rücksendung“ beachten.

D

9. Demontage, Rücksendung und Entsorgung



WARNUNG!

Messstoffreste in ausgebauten Druckmessumformern können zur Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen.

Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.

9.1 Demontage



WARNUNG!

Druckmessumformer nur im drucklosen Zustand demontieren!

9.2 Rücksendung



WARNUNG!

Beim Versand des Druckmessumformers unbedingt beachten:

Alle an WIKA gelieferten Druckmessumformer müssen frei von Gefahrstoffen (Säuren, Laugen, Lösungen, etc.) sein.

9. Demontage, Rücksendung und Entsorgung

Zur Rücksendung des Druckmessumformers die Originalverpackung oder eine geeignete Transportverpackung verwenden.

Dem Druckmessumformer das Rücksendeformular ausgefüllt beifügen.



Hinweise zur Rücksendung befinden sich in der Rubrik „Service“ auf unserer lokalen Internetseite.

D

9.3 Entsorgung

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen.

Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgen.

Anlage 1: EG-Konformitätserklärung für Typ MG-1



EG-Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity

Dokument Nr.:

11584123.01

Document No.:

11584123.01

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte

We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typ:

MG-1

Model:

MG-1

Beschreibung:

Druckmessumformer für medizinische Gase

Description:

Pressure transmitter for medical gases

gemäß gültigem Datenblatt:

PE 81.44

according to the valid data sheet:

PE 81.44

die grundlegenden Schutzanforderungen der folgenden Richtlinie(n) erfüllen:

2004/108/EG (EMV)
97/23/EG (DGRL)⁽¹⁾

are in conformity with the essential protection requirements of the directive(s)

2004/108/EC (EMC)
97/23/EC (PED)⁽¹⁾

Die Geräte wurden entsprechend den folgenden Normen geprüft:

EN 61326-1:2006
EN 61326-2-3:2006

The devices have been tested according to the following standards:

EN 61326-1:2006
EN 61326-2-3:2006

⁽¹⁾PS > 200 bar; Modul A, druckhaltendes Ausrüstungsteil

⁽¹⁾PS > 200 bar; Module A, pressure accessory

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenbergs, 2010-09-23

Geschäftsbereich / Company division: TRONIC

Qualitätsmanagement / Quality management: TRONIC


Stefan Richter


Steffen Schlesiona

Unterschrift, autorisiert durch das Unternehmen / Signature authorized by the company

Anlage 2: BAM-Prüfbericht für Typ MG-1



Bundesanstalt für
Materialforschung
und -prüfung
BAM
Postfach 11 80
1220 Berlin
Telefon: (030) 8104-0
Telefax: (030) 8112029

D

B e r i c h t

Über die Beurteilung von Druckmessumformern
hinsichtlich der Ausbremsicherheit
bei Einwirkung von Sauerstoff-Druckstoßen

Aktenzeichen II-475/2010

Ausfertigung 1. Ausfertigung von 2 Ausfertigungen

Auftraggeber WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Postfach 11 80
63905 Klingenberg

Auftrag vom 19. Februar 2010

Zeichen Best.-Nr. BI5145/242-9-6350/W0965862

Eingegangen am 22. Februar 2010

Prüf-/
Versuchsmaterial Zeichnungsunterlagen der WIKA-Druckmessumformer
mit Dünffilmsensoren nach der
Zusammenstellungzeichnung
Nr. 11554053.00 vom 18.02.2010, Index B
BAM-Auftrags-Nr. II.1/50 023

Eingegangen am 22. Februar 2010

PRÜFBERICHT

Alle im Bericht angegebenen Drücke sind Überdrücke.
Dieser Prüfbericht besteht aus Blatt 1 bis 3.

Prüfberichte dürfen nur in voller Weise und ohne Zusätze veröffentlicht werden. Für veränderte Weitergabe und Auszüge ist vorher die wederliche schriftliche Einwilligung der BAM einzuholen. Der Inhalt des Prüfberichtes konzentriert sich ausschließlich auf die untersuchten Gegenstände.

Sicherheit in Technik und Chemie



Anlage 2: BAM-Prüfbericht für Typ MG-1

D

BAM Prüfbericht

Seite 2 von 3 Seiten

BAM Az.: 14752010

1 Unterlagen

Zur Beurteilung liegen nachfolgend aufgelistet Zeichnungen sowie von

Zeichnungsnummer	Datum	Änderung/Index
11154093.05	18.02.2010	B
11154092.05	10.12.2009	-
11151736.01	19.01.2010	-
Durchdruck-Nr. 70900044.06	01/04	-
Durchdruck-LS-Nr. 1316095.19	08/09	-

2 Beurteilung der Ausbrennsicherheit

2.1 Beurteilungsgrundlage

Eine eigene normale Prüfung auf Ausbrennsicherheit war nicht erforderlich, da eine Beurteilung anteil der vorliegenden Unterlagen unter der vorliegenden Prüftechnik durchgeführt werden kann. Der Beurteilung wurde das Werkstoff-Mo34 (B15 V1, „Saarstoff“, Stahl 12V2CrMo, zur Betriebsregelsetzung der chemischen Industrie zu Grunde gelegt).

2.2 Beurteilung der metallischen Materialien

Die nachstehend genannten Zeichnungsunterlagen im Bauvorstufenbericht verwenden metallische Materialien:

- Material CoCr20Ni15Mo, Werkstoff-Nr. 2.4711
- Material X2CrNiMo17-12-2, Werkstoff-Nr. 1.4404
- Material X2CrNiMo17-12-2, Werkstoff-Nr. 1.4571

Die genannten Stoffe enthalten haben einen Masseanteil an Cr und Ni von zusammen mindestens 22 %. Sie sind somit auch die Werkstoffbestandteile des Materials Mo34 „Saarstoff“ Anteil 1 zu Anteil 2 zu Saarstoffformel von z. 46 bei

- Material X2CrNiMo17-12-2, Werkstoff-Nr. 1.4534

Die genannte Stoffzusammensetzung hat einen Masseanteil an Cr und Ni von zusammen mindestens 22 %. Sie erfüllt somit alle Wirtschaftskundungen des Werkstoffes Mo34 „Saarstoff“, Anteil 1 zu Anteil 2 in Zusammensetzung von > 40 % an. Jedoch bestehen gegen den Cr aus Anteil 1 ein erheblich höherer Anteil von 10,4% und gegen den Ni aus Anteil 2 ein erheblich höherer Anteil von 10,4%.

2.3 Beurteilung der nichtmetallischen Materialien

Eine Beurteilung von nichtmetallischen Materialien ist fällig, da keine verwendet werden.

Anlage 2: BAM-Prüfbericht für Typ MG-1

3 Zeichnungskontrolle

In den Zeichnungen Nr. 11554053.00, Nr. 11585524.01 und 11501786.01 wurde im Schriftfeld die Bezeichnung „APPROVAL DRAWING, ZULASSUNGSUNTERLAGEN“ gestrichen, da hier nur eine sicherheitstechnische Beurteilung vorliegt.

Weitere Unstimmigkeiten wurden nicht festgestellt.

4 Beurteilung und Zusammenfassung

Die hier zu beurteilenden WIKA-Druckmessumformer mit Dünffilmsensoren nach der Zusammstellungszeichnung Nr. 11554053.00 für Sauerstoff sind in den unter 1 aufgeführten Zeichnungsunterlagen dargestellt und erfüllen bis auf den Werkstoff-Nr. 1.4534 die Anforderungen des Merkblattes MO34 „Sauerstoff“, Stand: 12/2005, der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie. Jedoch bestehen keine sicherheitstechnischen Bedenken gegen den genannten Werkstoff, sofern sichergestellt ist, dass keine nichtmetallischen Materialien verwendet bzw. eingearbeitet werden.

Die BAM hat dann keine Bedenken gegen die Verwendung dieser Druckmessumformer für gasförmigen Sauerstoff bei Betriebsdrücken bis 400 bar und Betriebstemperaturen bis 70 °C.

Die Gültigkeit dieses Berichts endet sofort, wenn die sauerstoffberührten Materialien, wie sie in den Zeichnungsunterlagen aufgeführt sind gegen andere ausgetauscht werden. Die genannten Zeichnungen sind mit dem Prüfvermerk der BAM versehen worden. Sie sind verbindlicher Bestandteil dieses Berichts.

5 Hinweise

Zeichnungsunterlagen als Anlage

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
12200 Berlin, 10. März 2010

Fachgruppe II.1
„Gase, Gasanlagen“

im Auftrag

Dr. Chr. Binder
Leiter der Arbeitsgruppe

Arbeitsgruppe
„Sicherer Umgang mit Sauerstoff“

im Auftrag

Dipl.-Ing. S. Lehne
Sachbearbeiter

Verteiler: 1. Ausfertigung: WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
 2. Ausfertigung: BAM - Arbeitsgruppe „Sicherer Umgang mit Sauerstoff“

Sommaire

F

1. Généralités	48
2. Sécurité	50
3. Spécifications	53
4. Conception et fonction	55
5. Transport, emballage et stockage	56
6. Mise en service, exploitation	57
7. Entretien et nettoyage	60
8. Dysfonctionnements	61
9. Démontage, retour et mise au rebut	62
Annexe 1: Déclaration de conformité CE pour type MG-1	64
Annexe 2: Rapport de contrôle BAM pour type MG-1	65

1. Généralités

1. Généralités

F

- Le transmetteur de pression décrit dans le présent mode d'emploi est conçu et fabriqué selon les dernières technologies en vigueur. Tous les composants sont soumis à des critères de qualité et d'environnement stricts durant la fabrication. Nos systèmes de gestion sont certifiés selon ISO 9001 et ISO 14001.
- Ce mode d'emploi donne des indications importantes concernant l'utilisation du transmetteur de pression. Il est possible de travailler en toute sécurité avec ce produit en respectant toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.
- Respecter les prescriptions locales de prévention contre les accidents et les prescriptions générales de sécurité en vigueur pour le domaine d'application du transmetteur de pression.
- Le mode d'emploi fait partie de l'instrument et doit être conservé à proximité immédiate du transmetteur de pression et accessible à tout moment pour le personnel qualifié.
- Le personnel qualifié doit, avant de commencer toute opération, avoir lu soigneusement et compris le mode d'emploi.
- La responsabilité du fabricant n'est pas engagée en cas de dommages provoqués par une utilisation non conforme à l'usage prévu, de non respect de ce mode d'emploi, d'utilisation de personnel peu qualifié de même qu'en cas de modifications du transmetteur de pression effectuées par l'utilisateur.
- Les conditions générales de vente mentionnées dans les documents de vente s'appliquent.
- Sous réserve de modifications techniques.
- Pour obtenir d'autres informations :
 - Consulter notre site internet : www.wika.fr
 - Fiche technique correspondante : PE 81.44
 - Conseiller applications : Tél. : (+33) 1 343084-84
E-Mail: info@wika.fr

1. Généralités

Explication des symboles



AVERTISSEMENT !

... indique une situation présentant des risques susceptibles de provoquer la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.



ATTENTION !

... indique une situation potentiellement dangereuse et susceptible de provoquer de légères blessures ou des dommages matériels et pour l'environnement si elle n'est pas évitée.



Information

... met en exergue les conseils et recommandations utiles de même que les informations permettant d'assurer un fonctionnement efficace et normal.



ATTENTION !

... indique une situation présentant des risques susceptibles de provoquer des brûlures dues à des surfaces ou liquides chauds si elle n'est pas évitée.

Abréviations

2 fils	Deux câbles de raccordement sont utilisés pour l'alimentation. Le signal de mesure fournit également le courant d'alimentation.
3 fils	Deux câbles de raccordement sont utilisés pour l'alimentation. Un câble de raccordement est utilisé pour le signal de mesure.
U _B	Borne de courant positive
0V	Borne de courant négative
S ₊	Borne de mesure positive

2. Sécurité

2. Sécurité



AVERTISSEMENT !

Avant le montage, la mise en service et le fonctionnement, s'assurer que le transmetteur de pression a été choisi de façon adéquate, en ce qui concerne l'étendue de mesure, la version et les conditions de mesure spécifiques.

Un non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles graves et/ou des dégâts matériels.

F



Vous trouverez d'autres consignes de sécurité dans les sections individuelles du présent mode d'emploi.

2.1 Utilisation conforme à l'emploi prévu

Le transmetteur de pression permet de convertir la pression en un signal électrique.

Le transmetteur de pression est conçu et construit exclusivement pour une utilisation conforme à l'usage prévu décrit ici et ne doit être utilisé qu'en conséquence.

Les spécifications techniques mentionnées dans ce mode d'emploi doivent être respectées. En cas d'utilisation inadéquate ou de fonctionnement du transmetteur de pression en dehors des spécifications techniques, un arrêt et contrôle doivent être immédiatement effectués par un collaborateur autorisé du service de WIKA.

Aucune réclamation ne peut être recevable en cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu.

2. Sécurité

2.2 Qualification du personnel



AVERTISSEMENT !

Danger de blessure en cas de qualification insuffisante !

Une utilisation non conforme peut entraîner d'importants dommages corporels et matériels.

Les opérations décrites dans ce mode d'emploi ne doivent être effectuées que par un personnel ayant la qualification décrite ci-après.

Personnel qualifié

Le personnel qualifié est, en raison de sa formation spécialisée, de ses connaissances dans le domaine de la technique de mesure et de régulation et de ses expériences de même que de sa connaissance des prescriptions nationales des normes et directives en vigueur, en mesure d'effectuer les travaux décrits et de reconnaître automatiquement les dangers potentiels.

2.3 Dangers particuliers



AVERTISSEMENT !

Dans le cas de fluides de mesure dangereux comme notamment l'oxygène, l'acétylène, les substances combustibles ou toxiques, ainsi que dans le cas d'installations de réfrigération, de compresseurs etc., les directives appropriées existantes doivent être observées en plus de l'ensemble des règles générales.



AVERTISSEMENT !


Les restes de fluides se trouvant dans des appareils démontés peuvent mettre en danger les personnes, l'environnement ainsi que l'installation.

Prendre des mesures de sécurité suffisantes.

2. Sécurité

2.4 Etiquetage / Marquages de sécurité

Plaque signalétique

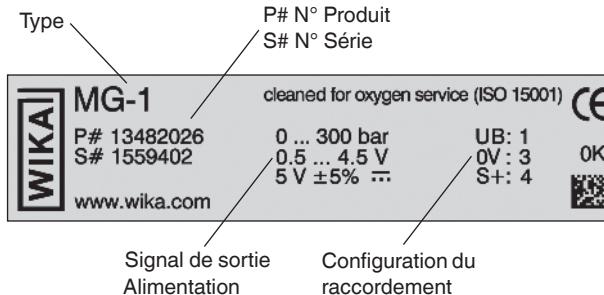

Si le numéro de série devient illisible (par ex. à cause de dommages mécaniques ou de peinture), aucune traçabilité n'est plus possible.

Explication des symboles



CE, Communauté Européenne

Les appareils avec ce marquage sont conformes aux directives européennes pertinentes.



Tension DC

3. Spécifications

3. Spécifications

Spécifications		Type MG-1										
Etendue de mesure	bar	6	10	16	200	300	400					
Sécurité contre la surpression	bar	20	20	32	500	800	800					
Pression d'éclatement	bar	25	25	160	1200	1700	1700					
Etendue de mesure	psi	100	150	200	3000	4000	5000					
Sécurité contre la surpression	psi	290	290	460	7200	11000	11000					
Pression d'éclatement	psi	1450	1450	2300	17000	24000	24000					
MPa, kPa et kg/cm ² disponibles ; -1/0 bar ou -30/0 inHg sur demande												
Degré de propreté		Etendue de mesure < 30 bar/435 psi			Etendue de mesure > 30 bar/435 psi							
■ Gaz respiratoire		Exempt d'huiles et de graisses			Exempt d'huiles et de graisses							
- Hydrocarbures résiduels	mg/m ²	< 1000			< 1000							
■ Standard médical		En conformité avec ISO 15001			En conformité avec ISO 15001							
- Hydrocarbures résiduels	mg/m ²	< 550			< 220							
- Taille des particules	µm	Non applicable			sur demande							
■ Standard industriel		Exempt d'huiles et de graisses pour l'oxygène en conformité avec ASTM Level D/E et DIN 19247			Exempt d'huiles et de graisses pour l'oxygène en conformité avec ASTM Level D/E et DIN 19247							
- Hydrocarbures résiduels	mg/m ²	< 550			< 220							
■ Haut standard industriel		Exempt d'huiles et de graisses pour l'oxygène en conformité avec ASTM Level C			Exempt d'huiles et de graisses pour l'oxygène en conformité avec ASTM Level C							
- Hydrocarbures résiduels	mg/m ²	< 66			< 66							
Matériaux												
■ Raccord de pression		316L et 13-8 PH										
■ Boîtier		316L										
■ Raccordement électrique		Plastique renforcé de fibres de verre hautement résistant (PBT GF30)										

3. Spécifications

F

Spécifications		Type MG-1		
Sortie		Signal de sortie 4 ... 20 mA, 2 fils	Alimentation U_B 8 ... 30 VDC	Charge résistive max. R_A $R_A \leq (U_B - 7 V) / 0,02 A$
		0 ... 10 V, 3 fils	14 ... 30 VDC	$R_A > 10 \text{ kOhm}$
		0 ... 5 V, 3 fils	8 ... 30 VDC	$R_A > 5 \text{ kOhm}$
		1 ... 5 V, 3 fils	8 ... 30 VDC	$R_A > 5 \text{ kOhm}$
		0,5 ... 4,5 V ratiométrique	5 VDC $\pm 5 \%$	$R_A > 4,5 \text{ kOhm}$
Courant de service	mA	max. 10		
Durée de réglage	ms	≤ 2		
Non-linéarité	% de l'échelle	$\leq \pm 0,5$ (BFSL) selon IEC 61298-2		
Précision	% de l'échelle	$\leq \pm 2$ ¹⁾		
Stabilité à long terme	% de l'échelle	$\leq \pm 0,3$ / an		
Conditions de référence				
■ Température	°C	15 ... 25		
■ Humidité	%	15 ... 95 sans condensation		
■ Pression ambiante	mmHg	500 ... 800		
Plages de température admissibles				
■ Température de service		-20 ... +70 °C	-4 ... +158 °F	
■ Stockage		-25 ... +80 °C	-13 ... +176 °F	
Erreur de température Plage de température admissible	% de l'échelle	$\leq \pm 2,0$		
Conformité CE				
■ Directive relative aux équipements sous pression		97/23/CE		
■ Directive CEM		2004/108/CE, EN 61326 Emission (Groupe 1, Classe B) et immunité (sites industriels)		

3. Spécifications / 4. Conception et fonction

Spécifications	Type MG-1	
Résistance aux chocs	g	40 (6 ms) selon IEC 60068-2-27 (choc mécanique)
Résistance aux vibrations	g	20 (20 ... 2000 Hz, 120 min.) selon IEC 60068-2-6 (Vibrations sous résonance)
Résistance court-circuit		S ₊ vs. 0V
Protection contre l'inversion de polarité		U _B vs. 0V
Poids	kg	env. 0,08

1) Y compris la non-linéarité, l'hystérésis, les déviations de point zéro et de valeur finale (correspond à mesurer la déviation en accord avec IEC 61298-2).

Pour plus d'informations sur les numéros de modèle spéciaux, par ex. MG-10000, voir les spécifications figurant sur le bon de livraison.

Pour de plus amples spécifications, voir la fiche technique WIKA PE 81.44 et la documentation de commande.



Lors de la conception du système, noter que les valeurs indiquées (par ex. pression d'éclatement, sécurité contre la surpression) dépendent du matériau, du filetage et du joint utilisés.

4. Conception et fonction

4.1 Description

Un élément capteur et l'application de courant permettent de convertir la pression disponible en un signal électrique standardisé et amplifié par la déformation d'une membrane. Ce signal électrique varie en fonction de la pression et peut être évalué.

4.2 Détail de la livraison

Comparer le détail de la livraison avec le bordereau de livraison.

5. Transport, emballage et stockage

5. Transport, emballage et stockage

5.1 Transport

Vérifier s'il existe des dégâts sur le transmetteur de pression liés au transport.

Communiquer immédiatement les dégâts constatés.

F

La pureté du transmetteur de pression est déterminée lors du contrôle à la réception des marchandises. La pureté ne peut être garantie que si l'emballage est en parfait état et n'est pas ouvert.

5.2 Emballage

N'enlever l'emballage qu'avant le montage.

Conserver l'emballage, celui-ci offre, lors d'un transport, une protection optimale (par ex. changement de lieu d'utilisation, renvoi pour réparation).

5.3 Stockage

Conditions admissibles sur le lieu de stockage :

- Température de stockage : -25 ... +80 °C
- Humidité : 0 ... 95 % (sans condensation)

Toujours conserver le transmetteur de pression dans son emballage original.



AVERTISSEMENT !

Enlevez tous les restes de fluides adhérents avant l'entreposage du transmetteur de pression (après le fonctionnement). Ceci est particulièrement important lorsque le fluide représente un danger pour la santé, comme p. ex. des substances corrosives, toxiques, cancérogènes, radioactives, etc.

6. Mise en service, exploitation

6. Mise en service, exploitation



Outil requis : Ouverture de clé (SW) 24 clé à fourche



Inspection de sécurité

Avant la mise en service, le transmetteur de pression doit être soumis à un contrôle visuel.

Le transmetteur de pression ne doit être utilisé qu'en parfait état de sécurité technique.

F

Raccordement mécanique


- Pour protéger les pièces en contact contre l'encrassement, le capuchon de protection ne doit être enlevé qu'immédiatement avant le montage.
- Utiliser uniquement des joints certifiés BAM.
- Pendant le montage, assurez-vous que les surfaces d'étanchéité sur le transmetteur de pression et le point de mesure sont propres et intacts.
- Ne visser ou dévisser la transmetteur de pression que par le couple de serrage prescrit à l'aide du méplat en utilisant des outils adéquats et propres pour l'utilisation d'oxygène.
Le couple correct dépend des dimensions du raccord process et du joint utilisé (forme/matière). Lorsque vous vissez ou dévissez le transmetteur de pression, n'utilisez pas le boîtier ou le connecteur pour effectuer cette opération.
- Lorsque vous vissez, ne pas croiser les filets.
- Ne graisser le filetage qu'en utilisant de produits adaptés à l'utilisation d'oxygène.
- Pour plus d'informations sur les trous filetés et les raccords à souder, voir notre documentation technique IN 00.14 sur notre site internet www.wika.fr.




6. Mise en service, exploitation

Types d'étanchéité


selon EN 837

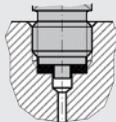

selon DIN 3852-E

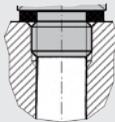

NPT, R et PT

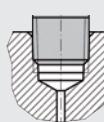

Filet type auto-étanchéifiant

F

Raccordement électrique

- Mettre à la terre le transmetteur de pression au moyen du raccord de pression.
- C'est un matériel de la classe de protection 3 pour le raccordement à des faibles tensions qui sont séparées de la tension réseau ou tension supérieure à 50 VAC ou 120 VDC. Il faut privilégier un raccordement à des circuits électriques SELV ou PELV; une mesure de protection en HD 60 346-4-41 (DIN VDE 0100-410) peut être recommandée comme alternative.
- Option pour l'Amérique du Nord : Le raccordement peut être également effectué sur "circuits classe 2" ou des "unités de puissance classe 2" conformément au CEC (Canadian Electrical Code) ou NEC (National Electrical Code).
- Choisir un diamètre de câble qui correspond au presse étoupe. S'assurer que le presse étoupe du connecteur monté est bien serré. Pour garantir le degré de protection, serrer le presse étoupe.
- Protéger les départs de câble contre la pénétration d'humidité.

6. Mise en service, exploitation

Raccordement électrique

	Connecteur M12 x 1 4 plots	Sortie de câble 2 m	Sortie de câble blindé 2 m
			
2 fils	U _B = 1 0V = 3	U _B = marron 0V = vert	U _B = marron 0V = bleu
3 fils	U _B = 1 0V = 3 S ₊ = 4	U _B = marron 0V = vert S ₊ = blanc	U _B = marron 0V = bleu S ₊ = noir
Section du conducteur	-	3 x 0,14 mm ²	3 x 0,14 mm ²
Diamètre de câble	-	3,6 mm	4,3 mm
Degré de protection selon IEC 60529	IP 67	IP 67 Le degré de protection mentionné n'est valable que lorsque le contre-connecteur raccordé possède également le degré de protection requis.	IP 67

F

Contrôle de fonctionnement



Le signal de sortie doit être proportionnel à la pression disponible. Si cela n'est pas le cas, cela pourrait indiquer un endommagement de la membrane. Dans ce cas, voir le chapitre "8. Dysfonctionnements".



AVERTISSEMENT !

- N'ouvrez les connexions qu'après que le système ait été dépressurisé
- Observez les conditions de fonctionnement conformément au chapitre "3. Spécifications".
- Ne faites fonctionner le transmetteur de pression que dans l'échelle de sécurité contre la surpression.



ATTENTION !

Lors de tout contact avec le transmetteur de pression, notez que les surfaces de l'appareil peuvent devenir chaudes lors du fonctionnement.

7. Entretien et nettoyage

7. Entretien et nettoyage

7.1 Entretien

Ce transmetteur de pression ne nécessite aucun entretien.

Les réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant.

F

Lors des travaux d'entretien, veiller à observer les exigences concernant la pureté définies dans les standards en vigueur.

7.2 Nettoyage



ATTENTION !

- Avant le nettoyage, il est impératif de mettre le transmetteur de pression hors pression, de le mettre hors circuit et de le séparer du secteur.
- Nettoyer le transmetteur de pression avec un chiffon humide.
- Laver ou nettoyer le transmetteur de pression démonté avant de le retourner afin de protéger le personnel et l'environnement contre le danger lié aux restes de fluides adhérents.
- Les restes de fluides se trouvant dans les transmetteurs de pression démontés peuvent mettre en danger les personnes, l'environnement ainsi que l'installation. Prendre des mesures de sécurité suffisantes.
- Ne pas utiliser d'objets pointus ou durs pour le nettoyage afin de ne pas endommager la membrane du raccord de pression.



Indications concernant le retour du transmetteur de pression, voir chapitre "9.2 Retour".

8. Dysfonctionnements

8. Dysfonctionnements



AVERTISSEMENT !

N'ouvrez les connexions qu'après que le système ait été dépressurisé !

Vérifiez d'abord si le système est sous pression et l'alimentation et le type de branchement (2 fils / 3 fils) sont corrects.

F

Dysfonctionnements	Raisons	Mesures
Pas de signal de sortie	Câble sectionné	Vérifier le perçage
Déviation du signal de point zéro	Echelle de sécurité contre la surpression dépassée	Observer l'échelle de sécurité contre la surpression admissible (voir chapitre "3. Spécifications")
Déviation du signal de point zéro	Température de fonctionnement trop élevée/trop basse	Observer les températures admissibles (voir chapitre "3. Spécifications")
Signal de sortie constant après une variation de pression	Surcharge mécanique causé par une surpression	Si le transmetteur de pression tombe en panne de manière répétée, contacter le fabricant
Plage de signaux trop petite	Surcharge mécanique causé par une surpression	Si le transmetteur de pression tombe en panne de manière répétée, contacter le fabricant
Le signal de sortie varie	Sources d'interférence CEM dans l'environnement ; par ex. convertisseur de fréquence	Blinder le transmetteur de pression ; blindage du câble ; éliminer la source d'interférence
Le signal de sortie varie/n'est pas précis	Température de fonctionnement trop élevée/trop basse	Observer les températures admissibles (voir chapitre "3. Spécifications")
Plage de signaux tombe/trop petite	Plage de signaux tombe/trop petite	Contacter le fabricant et remplacer le transmetteur de pression

Si la réclamation n'est pas justifiée, nous vous facturerons les frais de traitement de la réclamation

8. Dysfonctionnements / 9. Démontage, retour et mise au rebut



ATTENTION !

Si des défaillances ne peuvent pas être éliminées à l'aide des mesures mentionnées ci-dessus, arrêter immédiatement l'instrument et s'assurer de l'absence de pression et / ou de signal. Puis, sécuriser l'instrument afin d'empêcher toute remise en service involontaire. Dans ce cas, contacter le fabricant. S'il est nécessaire de retourner l'instrument au fabricant, respecter les indications mentionnées au chapitre "9.2 Retour".

F

9. Démontage, retour et mise au rebut



AVERTISSEMENT !

Les restes de fluides se trouvant dans les transmetteurs de pression démontés peuvent mettre en danger les personnes, l'environnement ainsi que l'installation. Prendre des mesures de sécurité suffisantes.

9.1 Démontage



AVERTISSEMENT !

Déconnectez le transmetteur de pression uniquement une fois que le système a été mis hors pression !

9.2 Retour



AVERTISSEMENT !

En cas d'envoi du transmetteur de pression, il faut respecter impérativement ceci :

Tous les transmetteurs de pression envoyés à WIKA doivent être exempts de tout substance dangereuse (acides, lixiviats, solutions, etc.).

Pour retourner le transmetteur de pression, utiliser l'emballage original ou un emballage adapté pour le transport.

9. Démontage, retour et mise au rebut

Joindre le formulaire de retour rempli au transmetteur de pression.



Des informations relatives à la procédure de retour de produit(s) défectueux sont disponibles sur notre site internet au chapitre "Services".

9.3 Mise au rebut

Une mise au rebut inadéquate peut entraîner des dangers pour l'environnement.

Eliminer les composants des appareils et les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions nationales pour le traitement et l'élimination des déchets et aux lois de protection de l'environnement en vigueur.

F

Annexe 1: Déclaration de conformité CE type MG-1



Déclaration de Conformité CE

Declaración de Conformidad CE

Document No.:

11584123.01

Documento N°:

11584123.01

Nous déclarons sous notre seule responsabilité
que les appareils marqués CE

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad,
que los equipos marcados CE

Type:

MG-1

Modelo:

MG-1

Description:

Transmetteur de pression pour les gaz médicaux

Descripción:

Transmisor de presión para gases médicos

selon fiche technique valide:

según ficha técnica en vigor:

PE 81.44

PE 81.44

sont conformes aux exigences essentielles de sécurité
de la (les) directive(s):

2004/108/CE (CEM)
97/23/CE (DESP)⁽¹⁾

cumplen con los requerimientos esenciales de seguridad
de las Directivas:

2004/108/CE (CEM)
97/23/CE (DEP)⁽¹⁾

Les appareils ont été vérifiés suivant les normes:

EN 61326-1:2006
EN 61326-2-3:2006

Los dispositivos han sido verificados de acuerdo a las
normas:

EN 61326-1:2006
EN 61326-2-3:2006

⁽¹⁾ PS > 200 bar; Module A, accessoires sous pression

⁽¹⁾ PS > 200 bar; Módulo A, accesorios a presión

Signé à l'intention et au nom de / Firmado en nombre y por cuenta de

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenbergs, 2010-09-23

Ressort / División de la compañía: TRONIC

Management de la qualité / Gestión de calidad: TRONIC

Stefan Richter

Schlesiona

Steffen Schlesiona

Signature, autorisée par l'entreprise / Firma autorizada por el emisor

Annexe 2: Rapport de contrôle BAM pour type MG-1

Ce document a été créé par WIKA en notre
âme et conscience.

Nous faisons observer que ce document a
été créé par WIKA et n'est pas lié à l'Institut
fédéral allemand de recherches et d'essais
sur les matériaux (BAM).



Rapport concernant l'évaluation des transmetteurs de pression au sujet de la sécurité de combustion sous l'effet de coups de pression d'oxygène

F

Numéro de dossier 11-475/2010

Exemplaire 1 exemplaire de 2 exemplaires

Mandant WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Postfach 11 80 D-63908 Klingenberg

Ordre de 19 février 2010

Référence N° de commande B/5145/242-9-6350/W0965862

Arrivé le 22 février 2010

Matériau de contrôle / d'essai Dessins des transmetteurs de pression de WIKA
équipés de capteurs en couche mince selon le
dessin d'assemblage
N° 11554053.00 du 18/02/2010, Index B
N° d'ordre 11.1/50 023 BAM

Arrivé 22 février 2010

Toutes les pressions indiquées dans le rapport sont des surpressions. Ce rapport de
contrôle est composé de feuille 1 à 3.

Ces rapports de contrôle ne doivent être publiés qu'en texte integral sans rien y ajouter. Pour une reproduction modifiée et extraits, il faut auparavant solliciter l'autorisation écrite révocable de l'office fédéral pour la recherche et les
essais de matériaux (BAM). Le contenu du rapport de contrôle se rapporte exclusivement aux objets contrôlés.

Annexe 2: Rapport de contrôle BAM pour type MG-1

Rapport de contrôle BAM	Page 2 de 3 pages	Numéro de dossier BAM (office fédéral pour la recherche et les essais de matériaux) : 11-475/2010
-------------------------	-------------------	--

1 Documents

Pour l'évaluation, les dessins et documents indiqués ci-dessous étaient disponibles :

Numéro de dessin	Date	Modification/Index
11554053.00	18/02/2010	B
11505524.01	10/12/2009	—
11501766.01	19/01/2010	—
Fiche technique réf. 2089044.06	01/04	—
Fiche technique réf. 1316095.10	08/99	—

2 Evaluation de la sécurité de combustion

2.1 Base d'évaluation

Un contrôle expérimental de la sécurité de combustion n'était pas nécessaire puisqu'une évaluation peut être effectuée à l'aide des documents et résultats de contrôle disponibles. L'évaluation était basée sur la fiche technique M034 (BGI 617), « Oxygène », version 12/2005 de l'association professionnelle de l'industrie chimique.

2.2 Evaluation des matériaux métalliques

Les matériaux métalliques utilisés dans le domaine en contact avec l'oxygène selon les dessins et documents susmentionnés sont :

- Matériau CoCr20Ni15Mo, n° matériau 2.4711
- Matériau X2CrNiMo17-12-2, n° matériau 1.4404
- Matériau X6CrNiMoTi17-12-2, n° matériau 1.4571

Les alliages en acier cités ont un rapport massique en Cr et Ni d'au moins 22 % au total. Ainsi, ils satisfont également aux exigences concernant les matériaux de la fiche technique M034, « Oxygène », annexe 1 pour installation 2 pour les pressions d'oxygène de > 40 bars.

- Matériau X3CrNi Mo Al13-8-2, n° matériau 1.4534

L'alliage en acier cité a un rapport massique en Cr et Ni inférieur à 22 % au total. Ainsi, il ne satisfait pas aux exigences concernant les matériaux de la fiche technique M034 « Oxygène », annexe 1 pour installation 2 pour pressions d'oxygène de > 40 bars. Il n'existe toutefois aucun doute concernant la sécurité technique de l'utilisation si aucun matériau non métallique n'est utilisé.

2.3 Evaluation des matériaux non métalliques

Une évaluation des matériaux non métalliques n'est pas nécessaire puisqu'aucun n'est utilisé.

Annexe 2: Rapport de contrôle BAM pour type MG-1

F

Rapport de contrôle BAM	Page 3 de 3 pages	Numéro de dossier BAM (office fédéral pour la recherche et les essais de matériaux) : 11-475/2010
3 Contrôle du dessin Dans les dessins n° 11554053.00, n°11505524.01 et 11501766.01, la désignation « APPROVAL DRAWING, DOCUMENTS D'AUTORISATION » a été supprimée dans le champ d'écriture puisqu'une seule évaluation de sécurité technique est disponible ici. D'autres inexactitudes n'ont pas été constatées.		
4 Evaluation et résumé Les transmetteurs de pression de WIKA équipés de capteurs en couche mince évalués ici selon le dessin d'assemblage n° 11554053.00 pour oxygène sont représentés sous 1 Dessins et documents indiqués et satisfont, à l'exception du n° de matériau 1.4534 aux exigences de la fiche technique M034, version 12/2005 de l'association professionnelle de l'industrie chimique. Il n'existe toutefois aucun doute concernant la sécurité technique des matériaux cités s'il est assuré qu'aucun matériau non métallique n'est utilisé ou mentionné.		
L'office fédéral pour la recherche et les essais de matériaux n'a aucun doute concernant l'utilisation de ces transmetteurs de sécurité pour l'oxygène gazeux à des pressions de service atteignant 400 bars et à des températures de fonctionnement maximales de 70 °C.		
La validité de ce rapport est nulle si des matériaux en contact avec l'oxygène indiqués dans les dessins et documents sont remplacés par d'autres. Les dessins cités ont été munis d'une note de contrôle du BAM. Ils constituent un composant obligatoire de ce rapport.		
5 Remarques Dessins et documents comme annexe		
Office fédéral pour la recherche et les essais (BAM) 12200 Berlin, 10 mars 2010		
Groupe spécialisé II.1 "Gaz, installations de gaz "	groupe de travail "Utilisation sûre de l'oxygène "	
Par ordre	Par ordre	
Dr. Chr. Binder Chef du groupe de travail	Ing. diplômé, S. Lehne Responsable	
Distributeur : 1er exemplaire : WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG 2 ème exemplaire : Groupe de travail BAM « Utilisation sûre de l'oxygène »		

Contenido

E

1. Información general	70
2. Seguridad	72
3. Datos técnicos	75
4. Diseño y función	77
5. Transporte, embalaje y almacenamiento	78
6. Puesta en servicio, funcionamiento	79
7. Mantenimiento y limpieza	82
8. Fallos	83
9. Desmontaje, devolución y eliminación	84
Anexo 1: Declaración CE de conformidad para modelo MG-1	86
Anexo 2: Informe de prueba del BAM para modelo MG-1	87

Las declaraciones de conformidad están disponibles en www.wika.es.

1. Información general

1. Información general

- El transmisor descrito en el manual de instrucciones está construido y fabricado según el estado actual de la técnica. Todos los componentes están sujetos a rigurosos criterios de calidad y medio ambiente durante la producción. Nuestros sistemas de gestión están certificados según ISO 9001 y ISO 14001.
- Este manual de instrucciones proporciona indicaciones importantes acerca del manejo del transmisor de presión. Para un trabajo seguro, es imprescindible cumplir con todas las instrucciones de seguridad y manejo indicadas.
- Cumplir normativas sobre la prevención de accidentes y las normas de seguridad en vigor en el lugar de utilización del transmisor de presión.
- El manual de instrucciones es una parte integrante del transmisor de presión y debe guardarse en la proximidad del mismo para que el personal especializado pueda consultarla en cualquier momento.
- El personal especializado debe haber leído y entendido el manual de instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo.
- El fabricante queda exento de cualquier responsabilidad en caso de daños causados por un uso no conforme a la finalidad prevista, la inobservancia del presente manual de instrucciones, un manejo por personal insuficientemente cualificado así como una modificación no autorizada del transmisor de presión.
- Se aplican las condiciones generales de venta incluidas en la documentación de venta.
- Modificaciones técnicas reservadas.
- Para obtener más informaciones consultar:
 - Página web: www.wika.es
 - Hoja técnica correspondiente: PE 81.44
 - Servicio técnico: Tel.: (+34) 933 938 630
E-Mail: info@wika.es

1. Información general

Explicación de símbolos



¡ADVERTENCIA!

... indica una situación probablemente peligrosa que pueda causar la muerte o lesiones graves si no se evita.



¡CUIDADO!

... indica una situación probablemente peligrosa que pueda causar lesiones leves o medianas o daños materiales y medioambientales si no se evita.



Información

... marca consejos y recomendaciones útiles así como informaciones para una utilización eficaz y libre de fallos.



¡CUIDADO!

... indica una situación probablemente peligrosa que pueda causar quemaduras debido a superficies o líquidos calientes, si no se evita.

E

Abreviaturas

2 hilos	Se utilizan dos líneas de conexión para la alimentación de corriente. La alimentación se realiza a través de la señal de medición.
3 hilos	Se utilizan dos líneas de conexión para la alimentación de corriente. Una línea de conexión es utilizada para la señal de medición.
UB	Acometida positiva
0V	Acometida negativa
S ₊	Conexión positiva de la medición

2. Seguridad

2. Seguridad



¡ADVERTENCIA!

Antes del montaje, la puesta servicio y el funcionamiento asegurarse de que se haya seleccionado el transmisor de presión adecuado con respecto a rango de medida, versión y condiciones de medición específicas.

Riesgo de lesiones graves y/o daños materiales en caso de inobservancia.

E



Los distintos capítulos de este manual de instrucciones contienen otras importantes indicaciones de seguridad.

2.1 Uso conforme a lo previsto

El transmisor de presión convierte la presión en una señal eléctrica.

El transmisor de presión ha sido diseñado y construido únicamente para la finalidad aquí descrita y debe utilizarse en conformidad a la misma.

Cumplir las especificaciones técnicas de este manual de instrucciones. Un manejo no apropiado o una utilización del transmisor de presión no conforme a las especificaciones técnicas requiere la inmediata puesta fuera de servicio y la comprobación por parte de un técnico autorizado por WIKA.

No se admite ninguna reclamación debido a un manejo no adecuado.

2. Seguridad

2.2 Cualificación del personal



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones debido a una insuficiente cualificación!

Un manejo no adecuado puede causar considerables daños personales y materiales. Las actividades descritas en este manual de instrucciones deben realizarse únicamente por personal especializado con la consiguiente cualificación.

Personal especializado

Debido a su formación profesional, a sus conocimientos de la técnica de regulación y medición así como a su experiencia y su conocimiento de las normativas, normas y directivas vigentes en el país de utilización el personal especializado es capaz de ejecutar los trabajos descritos y reconocer posibles peligros por sí solo.

Algunas condiciones de uso específicas requieren conocimientos adicionales, p. ej. acerca de medios agresivos.

2.3 Riesgos específicos



¡ADVERTENCIA!

En el caso de sustancias peligrosas a medir, como p. ej. oxígeno, acetileno, sustancias inflamables o tóxicas, así como en instalaciones de refrigeración, compresores, etc., deben observarse en cada caso, además de todas las reglas generales, las disposiciones pertinentes.



¡ADVERTENCIA!


Restos de medios en instrumentos desmontados pueden causar riesgos para personas, medio ambiente e instalación.

Tomar adecuadas medidas de precaución.

2. Seguridad

2.4 Rótulos / Marcajes de seguridad

Placa indicadora de modelo

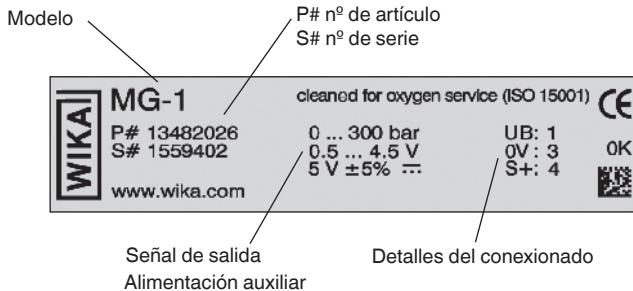

Si el número de serie queda ilegible (por ejemplo por daños mecánicos o tras pintar por encima), ya no se puede mantener la trazabilidad.

Explicación de símbolos



CE, Communauté Européenne

Los instrumentos con este marcaje cumplen las directivas europeas aplicables.



Corriente continua

3. Datos técnicos

3. Datos técnicos

Datos técnicos		Modelo MG-1										
Rango de medida	bar	6	10	16	200	300	400					
Límite de sobrecarga	bar	20	20	32	500	800	800					
Presión de estallido	bar	25	25	160	1200	1700	1700					
Rango de medición	psi	100	150	200	3000	4000	5000					
Límite de sobrecarga	psi	290	290	460	7200	11000	11000					
Presión de estallido	psi	1450	1450	2300	17000	24000	24000					
Mpa, kPa y kg/cm ² disponibles; -1/0 bar y -30/0 inHg a petición												
Grado de pureza		Rango de medida < 30 bar / 435 psi			Rango de medida > 30 bar / 435 psi							
■ Gas respirable		Libre de aceite y grasa			Libre de aceite y grasa							
- Residuos de hidrocarburos	mg/m ²	< 1000			< 1000							
■ Estándar médico		según ISO 15001			según ISO 15001							
- Residuos de hidrocarburos	mg/m ²	< 550			< 220							
- Tamaño de partículas	µm	no aplicable			a petición							
■ Estándar industrial		Libre de aceite y grasa para aplicaciones en oxígeno según ASTM Level D/E y DIN 19247			Libre de aceite y grasa para aplicaciones en oxígeno según ASTM Level D/E y DIN 19247							
- Residuos de hidrocarburos	mg/m ²	< 550			< 220							
■ Alto estándar industrial		Libre de aceite y grasa para aplicaciones en oxígeno según ASTM Level C			Libre de aceite y grasa para aplicaciones en oxígeno según ASTM Level C							
- Residuos de hidrocarburos	mg/m ²	< 66			< 66							
Materias primas												
■ Conexión a presión		316L y 13-8 PH										
■ Caja		316L										
■ Conexión eléctrica		Plástico con reforzamiento de fibra de vidrio de alta resistencia (PBT GF 30)										

E

3. Datos técnicos

E

Datos técnicos	Modelo MG-1		
Salida		Señal de salida	Alimentación auxiliar U_B
		4 ... 20 mA, 2 hilos	DC 8 ... 30 V $R_A \leq (U_B - 7\text{ V}) / 0,02\text{ A}$
		0 ... 10 V, 3 hilos	DC 14 ... 30 V $R_A > 10\text{ k}\Omega$
		0 ... 5 V, 3 hilos	DC 8 ... 30 V $R_A > 5\text{ k}\Omega$
		1 ... 5 V, 3 hilos	DC 8 ... 30 V $R_A > 5\text{ k}\Omega$
		0,5 ... 4,5 V ratiométrico	DC $5 \pm 0,5\%$ $R_A > 4,5\text{ k}\Omega$
Corriente de servicio	mA	máx. 10	
Tiempo de respuesta	ms	≤ 2	
Alinealidad	% del span	≤ ±0,5 (BFSL) según IEC 61298-2	
Precisión	% del span	≤ ±2 ¹⁾	
Estabilidad a largo plazo	% del span	≤ ±0,3 / año	
Condiciones de referencia			
■ Temperatura	°C	25	
■ Humedad atmosférica	%	15 ... 95 sin condensación	
■ Presión ambiental	mmHg	500 ... 800	
Rangos de temperatura admisibles			
■ Servicio		-20 ... +70 °C	-4 ... +158 °F
■ Almacenamiento		-25 ... +80 °C	-13 ... +176 °F
Error de temperatura en el rango de temperaturas de servicio	% del span	≤ ±2,0	
Conformidad CE			
■ Normativa de instrumentos de medida de presión		97/23/EG	
■ Directiva de EMC		2004/108/CE, EN 61326 Emisión (Grupo 1, Clase B) y resistencia a interferencias (ámbito industrial)	

3. Datos técnicos / 4. Diseño y función

Datos técnicos	Modelo MG-1
Resistencia a choques	g
Resistencia a vibraciones	g
Protección contra polaridad inversa	U _B contra 0V
Resistencia contra cortocircuitos	S ₊ contra 0V
Peso	kg
	aprox. 0,08

1) Incluyendo alinealidad, histéresis, error de punto cero y valor final (corresponde a desviación de valor de medida según IEC 61298-2).

E

Observar las especificaciones en el albarán para números de tipos especiales, p. ej. MG-10000.

Para más datos técnicos consulte hoja técnica de WIKA PE 81.44 y la documentación de pedido.



Tener en cuenta en la configuración de la instalación que los valores especificados (p. ej. presión de estallido, límite de sobrecarga) son válidos en función de material, rosca y junta utilizados.

4. Diseño y función

4.1 Descripción breve / Descripción

Con la ayuda de un sensor y la alimentación de energía auxiliar, la presión aplicada desforma una membrana convirtiéndose así en una señal eléctrica estandarizada y ampliada. Esta señal eléctrica cambia proporcionalmente a la presión permitiendo así su análisis.

4.2 Volumen de suministro

Comprobar mediante el albarán si se ha entregado la totalidad de las piezas.

5. Transporte, embalaje y almacenamiento

5. Transporte, embalaje y almacenamiento

5.1 Transporte

Comprobar si el instrumento presenta eventuales daños causados en el transporte.

Notificar de inmediato cualquier daño evidente.

Prestar atención durante el control de entrada a que se mantenga limpio el transmisor de presión.
Esto se garantiza únicamente si no se daña ni se abre el embalaje.

E

5.2 Embalaje

No quitar el embalaje hasta justo antes del montaje.

Guardar el embalaje porque es la protección ideal durante el transporte (por ejemplo si el lugar de instalación cambia o si se envía el instrumento para posibles reparaciones).

5.3 Almacenamiento

Condiciones admisibles en el lugar de almacenamiento:

- Temperatura de almacenamiento: -25 ... +80 °C
- Humedad: 15 ... 95 % (sin condensación)

Almacenar el transmisor de presión sólo en su embalaje original.



¡ADVERTENCIA!

Antes de almacenar el instrumento (después del funcionamiento), eliminar todos los restos de medios adherentes. Esto es especialmente importante cuando el medio es nocivo para la salud, como p. ej. cáustico, tóxico, cancerígeno, radioactivo, etc.

6. Puesta en servicio, funcionamiento

6. Puesta en servicio, funcionamiento



Herramienta necesaria: Llave de boca (ancho 24)

Comprobación de seguridad

Comprobar el transmisor de presión visualmente antes de utilizarlo.



¡ADVERTENCIA!

Utilizar el transmisor de presión sólo en condiciones absolutamente seguras.

E

Montaje de la conexión mecánica


- Asegurarse de que no se ensucien las piezas en contacto con el medio. Por eso no quitar la tapa protectora hasta justo antes del montaje.
- Utilizar únicamente juntas certificadas por el BAM (instituto federal de investigación y comprobación de material en Alemania).
- Prestar atención a que las superficies de obturación en el transmisor de presión y en el punto de medición estén limpias y no dañadas.
- Enroscar y desenroscar el transmisor de presión únicamente en la zona de agarre para la llave, utilizando una herramienta limpia y adecuada para aplicaciones en oxígeno y aplicando el par de giro especificado.
El par de giro correcto depende de la dimensión de la conexión a presión así como de la junta utilizada (forma/material). No utilizar la carcasa o el conector como zona de agarre para enroscar y desenroscar.
- No bloquear las vueltas de la rosca al enroscar.
- Lubricar la rosca únicamente con materiales admisibles para aplicaciones en oxígeno.
- Las indicaciones sobre taladros para roscar y para soldar están en nuestra información técnica IN 00.14 en www.wika.es




6. Puesta en servicio, funcionamiento

Tipos de juntas


según EN 837

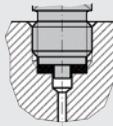

según DIN 3852-E

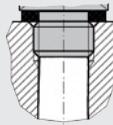

según NPT

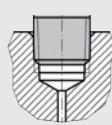

Tipos de rosca autosellantes.

E

Montaje de la conexión eléctrica

- Poner a tierra el transmisor de presión a través de la conexión a presión.
- Eso es un dispositivo de la clase 3 para la utilización con baja tensión aislada de la tensión de red o de la tensión superior a AC 50 V y DC 120 V. Debe preferirse una conexión a circuitos eléctricos SELV o PELV; como alternativa se recomienda una medida de protección de HD 60346-4-41 (DIN VDE 0100-410).
- Alternativa para Norteamérica: La conexión puede realizarse también a "Class 2 Circuits" o "Class 2 Power Units" según CEC (Canadian Electrical Code) o NEC (National Electrical Code).
- Seleccionar el correcto diámetro de cable para la entrada de cable del conector. Prestar atención a que el prensaestopas del conector montado esté correctamente fijado. Apretar el prensaestopas para garantizar el tipo de protección.
- Asegurarse de que no penetre humedad en las salidas en el extremo del cable.

6. Puesta en servicio, funcionamiento

Conección eléctrica

	Conecotor circular M12 x 1, 4-pin	Salida de cable, 2 m	Salida de cable blindada, 2 m
2 hilos	U _B = 1 0V = 3	U _B = marron 0V = verde	U _B = marron 0V = azul
3 hilos	U _B = 1 0V = 3 S ₊ = 4	U _B = marron 0V = verde S ₊ = blanco	U _B = marron 0V = azul S ₊ = negro
Sección de hilo	-	3 x 0,14 mm ²	3 x 0,14 mm ²
Diámetro de cable	-	3,6 mm	4,3 mm
Protección según IEC 60529	IP 67	IP 67 Las clases de protección indicadas sólo son válidas en estado conectado con clavijas de cables y terminales según el modo de protección correspondiente.	IP 67

Prueba de funcionamiento



La señal de salida debe comportarse proporcionalmente a la presión aplicada. De lo contrario puede indicar una membrana dañada. En este caso, véase el capítulo "8. Fallos".



¡ADVERTENCIA!

- Abrir las conexiones sólo cuando no estén sometidas a presión.
- Tener en cuenta los parámetros de servicio según el capítulo "3. Datos técnicos".
- ¡Utilizar el transmisor de presión únicamente dentro de los límites inferior y superior de sobrecarga!



¡CUIDADO!

Antes de tocar el transmisor de presión tener en cuenta que las superficies de los componentes pueden calentarse durante el funcionamiento.

7. Mantenimiento y limpieza

7. Mantenimiento y limpieza

7.1 Mantenimiento

Este transmisor de presión no precisa mantenimiento.

Todas las reparaciones las debe efectuar únicamente el fabricante.

Durante los trabajos de reparación cumplir con los requisitos de limpieza especificados en las normas en vigor.

E

7.2 Limpieza



¡CUIDADO!

- Antes de proceder con la limpieza hay que separar debidamente el instrumento de cualquier fuente de presión, apagarlo y desenchufarlo de la red.
- Limpiar el instrumento con un trapo húmedo.
- Una vez desmontado el instrumento se debe enjuagar y limpiar antes de devolverlo para proteger a las personas y el medio ambiente contra residuos del medio de medición.
- Restos de medios en instrumentos desmontados pueden causar riesgos para personas, medio ambiente e instalación. Tomar adecuadas medidas de precaución.
- No utilizar ningún objeto puntiagudo o duro para la limpieza; podría dañar la membrana de la conexión a presión.



Véase el capítulo "9.2 Devolución" para obtener más información acerca de la devolución del transmisor de presión.

8. Fallos

8. Fallos



¡ADVERTENCIA!

Abrir las conexiones sólo cuando no estén sometidas a presión.

Comprobar de antemano si hay presión y si se han seleccionado la alimentación de tensión correcta y el cableado correcto (2 hilos/3 hilos).

E

Fallos	Causas	Medidas
Ninguna señal de salida	Cable roto	Comprobar el paso
Desviación de señal de punto cero	Límite de sobrecarga excedido	Cumplir con el límite de sobrecarga admisible (véase el capítulo "3. Datos técnicos")
Desviación de señal de punto cero	Temperaturas de uso excesivas / insuficientes	Cumplir con las temperaturas admisibles (véase el capítulo "3. Datos técnicos")
La señal de salida no cambia cuando cambia la presión	Sobrecarga mecánica por sobrepresión	Sustituir el transmisor de presión; consultar al fabricante si falla repetidas veces
Insuficiente alcance de señal	Sobrecarga mecánica por sobrepresión	Sustituir el transmisor de presión; consultar al fabricante si falla repetidas veces
Alcance de señal oscilante	Fuentes de interferencias CEM en el entorno, p. ej. convertidor de frecuencia	Blindar el transmisor de presión; Blindaje del cable; quitar la fuente de interferencias
Alcance de señal oscilante/ impreciso	Temperaturas de uso excesivas / insuficientes	Cumplir con las temperaturas admisibles (véase el capítulo "3. Datos técnicos")
Alcance de señal cae/ insuficiente	Alcance de señal cae/ insuficiente	Contactar al fabricante y recambiar el transmisor de presión

En caso de reclamar una garantía sin que ésta esté justificada, facturaremos los gastos de tramitación de la reclamación.

8. Fallos / 9. Desmontaje, devolución y eliminación



¡CUIDADO!

Si no es posible eliminar los fallos mediante las medidas arriba mencionadas, poner inmediatamente el instrumento fuera de servicio; asegurarse de que ya no esté sometido a ninguna presión o señal y proteger el instrumento contra una puesta en servicio accidental o erronea. En este caso ponerse en contacto con el fabricante. Si una devolución del instrumento es necesaria, observar las indicaciones en el capítulo "9.2 Devolución".

E

9. Desmontaje, devolución y eliminación



¡ADVERTENCIA!

Restos de medios en instrumentos desmontados pueden causar riesgos para personas, medio ambiente e instalación.

Tomar adecuadas medidas de precaución.

9.1 Desmontaje



¡ADVERTENCIA!

¡Desmontar los instrumentos sólo si no está sometidos a presión!

9.2 Devolución



¡ADVERTENCIA!

Es imprescindible observar lo siguiente para el envío del instrumento:

Todos los transmisores de presión enviados a WIKA deben estar libres de sustancias peligrosas (ácidos, lejías, soluciones, etc.).

9. Desmontaje, devolución y eliminación

Utilizar el embalaje original o un embalaje adecuado para la devolución del instrumento.

Rellenar el formulario de devolución y adjuntarlo al instrumento.



Comentarios sobre el procedimiento de las devoluciones encuentra en el apartado "Servicio" en nuestra página web local.

9.3 Eliminación de residuos

Una eliminación incorrecta puede provocar peligros para el medio ambiente.

Eliminar los componentes de los instrumentos y los materiales de embalaje conforme a los reglamentos relativos al tratamiento de residuos y eliminación vigentes en el país de utilización.

E

Anexo 1: Declaración CE de conformidad modelo MG-1



Déclaration de Conformité CE

Declaración de Conformidad CE

Document No.:

11584123.01

Nous déclarons sous notre seule responsabilité
que les appareils marqués CE

Documento N°:

11584123.01

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad,
que los equipos marcados CE

Type:

MG-1

Modelo:

MG-1

Description:

Transmetteur de pression pour les gaz médicaux

selon fiche technique valide:

PE 81.44

Descripción:

Transmisor de presión para gases médicos

según ficha técnica en vigor:

PE 81.44

sont conformes aux exigences essentielles de sécurité
de la (les) directive(s):

2004/108/CE (CEM)
97/23/CE (DESP)⁽¹⁾

cumplen con los requerimientos esenciales de seguridad
de las Directivas:

2004/108/CE (CEM)
97/23/CE (DEP)⁽¹⁾

Les appareils ont été vérifiés suivant les normes:

EN 61326-1:2006
EN 61326-2-3:2006

⁽¹⁾ PS > 200 bar; Module A, accessoires sous pression

Los dispositivos han sido verificados de acuerdo a las
normas:

EN 61326-1:2006
EN 61326-2-3:2006

⁽¹⁾ PS > 200 bar; Módulo A, accesorios a presión

Signé à l'intention et au nom de / Firmado en nombre y por cuenta de

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenberg, 2010-09-23

Ressort / División de la compañía: TRONIC

Management de la qualité / Gestión de calidad: TRONIC


Stefan Richter

Signature, autorisée par l'entreprise / Firma autorizada por el emisor


Steffen Schlesiona

Anexo 2: Informe de prueba del BAM para modelo MG-1

Este documento fue creado de WIKA según el mejor saber y entender. Indicamos que este documento fue creado de WIKA y no está relacionado con el Instituto Federal alemán de Investigación y Ensayo de Materiales (BAM).



Informe sobre la evaluación de transmisores de presión con respecto a la resistencia a la ignición interna en caso de brotes de presión de oxígeno

E

Nº de referencia	11-475/2010
Copias	1 copia de 2 copias
Cliente	WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Postfach 11 80 D-63908 Klingenber
Su encargo del	19 de febrero de 2010
Su referencia	Nº de encargo B/5145/242-9-6350/W0965862
Fecha de entrada	22 de febrero de 2010
Material de prueba / material examinado	Dibujos de transmisores de presión de WIKA con sensores de película delgada según dibujo de conjunto Nº 11554053.00 del 18.02.2010, índice B Nº de encargo de BAM 11.1/50 023

Recibido el 22 de febrero de 2010

Todas las presiones indicadas en el informe son sobrepresiones. Este informe está compuesto por las hojas 1 a 3.

Los informes de prueba deben publicarse únicamente con el texto completo y sin adiciones. Para la publicación de cualquier reproducción modificada o extractos consultar previamente al BAM para un consentimiento revocable por escrito. El contenido del informe de prueba se refiere únicamente a los objetos examinados

Anexo 2: Informe de prueba del BAM para modelo MG-1

Informe del instituto federal
de investigación y prueba
de material (BAM) por sus
siglas en alemán

Página 2 de 3

Nº de referencia del BAM:
11-475/2010

1 Documentación

Se han presentado los siguientes dibujos para el examen:

Nº de dibujo	Fecha	Modificación / índice
11554053.00	18/02/2010	B
11505524.01	10/12/2009	—
11501766.01	19/01/2010	—
Hoja técnica N° S 2089044.06	01/04	—
Hoja técnica N° S 1316095.10	08/99	—

2 Evaluación de la resistencia a la ignición interna

2.1 Base de evaluación

No fue necesaria una prueba experimental de la resistencia a la ignición interna ya que la prueba pudo realizarse a base de la documentación presentada y de los resultados de prueba presentados. La base de la evaluación fue la hoja informativa M034 (BGI 617), oxígeno, de la versión de 12/2005, de la asociación profesional de la industria química.

2.2 Evaluación de los materiales metálicos

Según los dibujos arriba mencionados los materiales metálicos en contacto con el oxígeno son los siguientes:

- Material CoCr20Ni15Mo, nº de material 2.4711
- Material X2CrNiMo17-12-2, nº de material 1.4404
- Material X6CrNiMoTi17-12-2, nº de material 1.4571

Las aleaciones de acero mencionadas tienen una proporción de masa total de Cr y Ni de mínimo 22 %. Por eso cumplen también los requisitos de material de la hoja informativa M034, oxígeno, anexo 1 de anexo 2 para presiones de oxígeno de > 40 bares.

- Material X3CrNi Mo Al13-8-2, nº de material 1.4534

La aleación de acero mencionada tiene una proporción de masa de Cr y Ni de menos de 22 %. Por eso no cumple los requisitos de material de la hoja informativa M034, oxígeno, anexo 1 de anexo 2 para presiones de oxígeno de > 40 bares. Sin embargo, no hay ninguna objeción en materia de seguridad con respecto a su uso siempre y cuando no se utilicen materiales no metálicos.

2.3 Evaluación de los materiales no metálicos

No es necesaria una evaluación de los materiales no metálicos porque no se utilizan.

Anexo 2: Informe de prueba del BAM para modelo MG-1

E

Informe del instituto federal
de investigación y prueba
de material (BAM) por sus
siglas en alemán

Página 3 de 3

Nº de referencia del BAM:
11-475/2010

3 Comprobación de dibujo

Se tachó la designación "APPROVAL DRAWING, ZULASSUNGSUNTERLAGEN" en los campos de los dibujos nº 11554053.00, nº 11505524.01 y nº 11501766.01 ya que en el presente examen se trata únicamente de una prueba en materia de seguridad.

No se constataron otras discrepancias.

4 Evaluación y resumen

Los transmisores de presión con sensores de película delgada de WIKA a evaluar están representados en los dibujos mencionados bajo la cifra 1 según el dibujo de conjunto nº 11554053.00 para oxígeno y cumplen, a excepción del material nº 1.4534, los requisitos de la hoja informativa M034, oxígeno, de la versión 12/2005 de la asociación profesional de la industria química. Sin embargo, no hay ninguna objeción en materia de seguridad con respecto al uso del material mencionado siempre y cuando no se utilicen y no se registren materiales no metálicos.

El BAM no tiene ninguna objeción al uso de estos transmisores de presión para oxígeno gaseoso a presiones de servicio hasta 400 bares y temperaturas de servicio hasta 70 °C.

Este informe pierde su validez en el momento en el que se sustituyan los materiales en contacto con oxígeno según los dibujos por otros materiales. Se ha aplicado una nota con referencia a la prueba llevada a cabo por el BAM a los dibujos mencionados. Estos dibujos son parte integrante de este informe.

5 Notas

Dibujos adjuntos

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
D-12200 Berlin, 10 de marzo de 2010

Grupo técnico II.1

"Gases, instalaciones de gas"

por orden

Dr. Chr. Binder

Director del grupo de trabajo

Grupo de trabajo

"Manejo seguro de oxígeno"

por orden

Dipl.-Ing. S. Lehne

Encargado

Distribución:

1 copia a WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

2 copia al grupo de trabajo "Manejo seguro de oxígeno" del instituto federal de investigación y prueba de material (BAM) por sus siglas en alemán)

目录

CN

1. 一般信息	92
2. 安全	94
3. 规格	97
4. 设计和功能	99
5. 运输、包装和储存	100
6. 调试、运行	101
7. 维护和清洁	104
8. 故障	105
9. 拆卸、退回和处置	106
附录 1：MG-1 型的欧盟符合性声明	108
附录 2：MG-1 型的 BAM 测试报告	109

登录 www.wika.com 查看符合性声明。

1. 一般信息

1. 一般信息

CN

- 本操作说明中所述的压力变送器采用最先进的技术设计、制造而成。所有组件在生产过程中满足严格的质量和环境标准。我们的管理体系经过 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。
- 本操作说明包含有关处理压力变送器的重要信息。操作时应遵守所有安全说明和作业指导。
- 使用压力变送器时应遵守当地相关的事故防范规则和一般安全规范。
- 本操作说明属于产品的一部分，应随压力变送器放置，便于技术人员随时查阅。
- 开始任何工作之前，技术人员必须先仔细阅读并理解操作说明。
- 对因违反预期用途使用产品、不遵守操作说明、指派资质不足技术人员或未经授权修改压力变送器造成任何损失，制造商概不负责。
- 销售文件中的通用条款均适用。
- 遵守技术修改。
- 更多信息：
 - 网址： www.wika.com
 - 相关数据资料： PE 81.44
 - 应用顾问： 电话： (+49) 9372/132-8976
电子邮件： support-tronic@wika.de

1. 一般信息

符号说明



警告！

… 表示若不回避，会导致严重伤害或死亡的潜在危险情况。

CN



小心！

… 表示若不回避，会导致轻伤、设备损坏或环境损害的潜在危险情况。



信息

… 指出对高效、无故障操作有用的提示、建议和信息。



小心！

… 表示若不回避，会因高温表面或液体导致灼伤的潜在危险情况。

缩写

2 线式

两条连接线都用于供电。

测量信号还提供电源电流。

3 线式

其中两条连接线用于供电。

一条连接线用于测量信号。

U_B

正极电源端子

0V

负极电源端子

S₊

正极测量端子

2. 安全

2. 安全



警告！

安装、调试和操作之前，请确保在压力范围、设计和特定测量条件方面选择了合适的压力变送器。

不遵守该规定会导致严重人身伤害和/或设备损坏。



有关其他重要的安全说明，请参考本操作说明的各个章节。

2.1 预期用途

本压力变送器用于将压力转换为电信号。

本压力变送器仅设计和制造用于本文所述的预期用途，并且仅可照此使用。

必须遵守操作说明中所含的技术规格。如超出技术规格之外不当使用或操作压力变送器，则应立即停止使用本仪表，并由授权的威卡（WIKA）服务工程师进行检查。

对于违反预期用途的操作引起的任何类型的索赔，制造商不承担责任。

2. 安全

2.2 人员资质



警告！

资质不足有受伤风险！

处理不当会导致很大伤害并损坏设备。

操作说明中所述的活动只能由具有以下资质的技术人员执行。

CN

技术人员

技术人员经过技术培训、了解测量和控制技术，并且经验丰富、了解国家规定、当前标准和指令，能够执行本文所述工作，并能独立识别潜在危害。

特殊运行条件下，操作人员需要具备更多相应的知识，如腐蚀介质相关知识。

2.3 特殊危害

警告！

对于氧气、乙炔、易燃或有毒气体或液体等危险介质以及制冷设备、压缩机等，除所有标准法规外，还必须遵守适当的现行规范或法规。



警告！

拆卸的仪表中所残留的介质会危及人员、环境和设备。


请采取充分的预防措施。

2. 安全

2.4 标签/安全标志

CN

产品标签

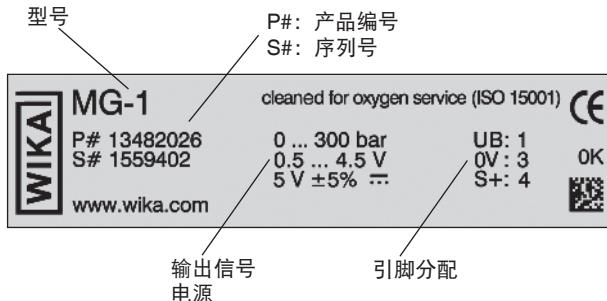

如果序列号变得难以辨认（例如由于机械损坏或过度涂漆），将无法再进行追溯。

符号说明



CE, Communauté Européenne

带有此标志的仪表符合相关欧洲指令。



直流电压

3. 规格

3. 规格

MG-1 型										
规格	MPa	0.6	1	1.6	20	30	40			
压力范围	MPa	2	2	3.2	50	80	80			
超压安全	MPa	2.5	2.5	16	120	170	170			
破裂压力	psi	100	150	200	3000	4000	5000			
压力范围	psi	290	290	460	7200	11000	11000			
超压安全	psi	1450	1450	2300	17000	24000	24000			
破裂压力	MPa、kPa 和 kg/cm ² 可用, -0.1/0 MPa 或 -30/0 inHg 根据要求提供									
清洁度		压力范围 < 3 MPa/435 psi			压力范围 > 3 MPa/435 psi					
■ 氧气		禁油禁脂			禁油禁脂					
- 残留烃	mg/m ²	< 1000			< 1000					
■ 医学标准		根据 ISO 15001			根据 ISO 15001					
- 残留烃	mg/m ²	< 550			< 220					
- 粒径	µm	不适用			根据要求提供					
■ 工业标准		对于氧气, 禁油禁脂, 根据 ASTM D/E 和 DIN 19247			对于氧气, 禁油禁脂, 根据 ASTM D/E 和 DIN 19247					
- 残留烃	mg/m ²	< 550			< 220					
■ 高工业标准		对于氧气, 禁油禁脂, 根据 ASTM C			对于氧气, 禁油禁脂, 根据 ASTM C					
- 残留烃	mg/m ²	< 66			< 66					
材料										
■ 过程连接		316L 和 13-8 PH								
■ 箱体		316L								
■ 电气接头		高阻抗玻璃钢 (PBT GF30)								

CN

3. 规格

CN

规格	MG-1 型		
输出		输出信号 4 ... 20 mA, 2 线式 0 ... 10 V, 3 线式 0 ... 5 V, 3 线式 1 ... 5 V, 3 线式 0.5...4.5 V 比率计	电源 U_B DC 8 ... 30 V DC 14 ... 30 V DC 8 ... 30 V DC 8 ... 30 V DC 5 V ± 5 %
			最大电阻负载 R_A $R_A \leq (U_B - 7 V) / 0.02 A$ $R_A > 10 k\Omega$ $R_A > 5 k\Omega$ $R_A > 5 k\Omega$ $R_A > 4.5 k\Omega$
工作电流	mA	最大 10	
稳定时间	ms	≤ 2	
非线性精度	% FS	≤ ±0.5 (BFSL), 根据 IEC 61298-2	
准确度	% FS	≤ ±2 ¹⁾	
长期稳定性	% FS	≤ ±0.3 / 年, 标准	
条件			
■ 温度	°C	15 ... 25	
■ 湿度	%	15 ... 95, 无冷凝	
■ 环境压力	mmHg	500 ... 800	
允许温度范围			
■ 工作温度		-20 ... +70 °C	-4 ... +158 °F
■ 储存温度		-25 ... +80 °C	-13 ... +176 °F
工作温度范围内的温度误差	% FS	≤ ±2.0	
CE 符合性			
■ 压力设备指令		97/23/EC	
■ EMC 指令		2004/108/EC, EN 61326 辐射 (B 类1 组) 和抗干扰度 (工业场所)	

3. 规格 / 4. 设计和功能

规格	MG-1 型	
耐冲击性	g	40 (6 ms), 根据 IEC 60068-2-27 (机械冲击)
抗振性	g	20 (20 ...2000 Hz, 最小值 120), 根据 IEC 60068-2-6 (共振下的振动)
反极性保护		U_B vs. 0V
短路保护		S_+ vs. 0V
重量	kg	约 0.08

1) 包括非线性精度、回差、零点偏移和满量程偏差（与根据 IEC 61298-2 的测量误差对应）。

在垂直安装位置校准，过程连接朝下。

对于特殊型号（例如 MG-10000），请留意送货单上注明的规格。

更多规范可参见威卡（WIKA）数据资料 PE 81.44 和订单文件。



设计系统时，请注意给定的数值（例如破裂压力、超压安全）取决于所使用的材料、螺纹和垫圈。

4. 设计和功能

4.1 描述

借助传感器元件以及接通电源，通过薄膜变形将常压转换为放大的标准化电信号。该电信号与压力成比例变化，并且可以相应地进行评估。

4.2 供货范围

按送货单反复核对供货范围。

CN

5. 运输、包装和储存

5. 运输、包装和储存

CN

5.1 运输

检查压力变送器是否在运输途中产生任何损坏。如有明显损坏，必须立即汇报。

通过收货检验确定压力变送器的纯度。只有在包装未损坏或未开封的情况下才能保证纯度。

5.2 包装

安装之前请勿拆除包装。

保留包装可以在运输途中（例如变换安装位置、发送维修）提供最佳保护。

5.3 储存

储存位置许可条件：

- 储存温度：-25 ... +80 °C
- 湿度：15 ... 95 %（无冷凝）

只能将压力变送器存放在原包装中。



警告！

在存放压力变送器之前（以下操作），请清除所有残留介质。如果介质有害健康，例如腐蚀性介质、有毒介质、致癌介质、放射性介质等，这一点就尤为重要。

6. 调试、运行

6. 调试、运行



所需工具：SW 24 开口扳手

CN



警告！

调试之前，必须检查压力变送器外观。
仅在压力变送器处于完全安全状态下时进行使用。

进行机械连接

- 要确保不弄脏接液部件，安装前不得取下保护帽。
- 仅使用 BAM 认证的垫圈。
- 安装过程中，确保压力变送器的密封面和测量点干净无损。
- 只能通过扳手卡口并使用结合氧气使用的适当、清洁工具将压力变送器拧入或拧下至规定扭矩。正确的扭矩取决于所使用的过程连接和垫圈的尺寸（形式/材料）。当拧入或拧下压力变送器时，不得使用需另行购买的外壳或插头。
- 旋入时，不得交叉螺纹。
- 仅使用经批准结合氧气使用的材料润滑螺纹。
- 关于螺纹孔和焊接套管的信息，请参阅网站 www.wika.com 上的技术信息 IN 00.14。




最大
20 Nm

6. 调试、运行


CN

密封类型


根据 EN 837

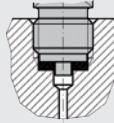

根据 DIN 3852-E

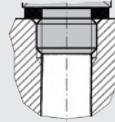

NPT、R 和 PT

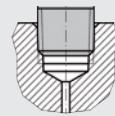

自密封螺纹类型

进行电气连接

- 通过过程连接来对压力变送器进行接地。
- 此设备防护等级为 3，用于在低压或电压大于 AC 50 V 或 DC 120 V 的条件下进行连接，连接时电压电源需切断。优选地，建议连接 SELV 或 PELV 电路；或符合 HD 60346-4-41 (DIN VDE 0100-410) 相关规定的保护措施。
- 适用于北美的选项：可以根据符合 CEC（加拿大电气规范）或 NEC（美国国家电气规范）的“2 类电路”或“2 类供电装置”。
- 选择与插头电缆接头相匹配的电缆直径。确保已安装插头的电缆接头紧密配合。为确保防护等级，请拧紧接头。
- 对于电缆出线盒，请确保没有湿气进入电缆端。

6. 调试、运行

电气接头

	圆形连接器 M12 x 1, 4 针	电缆出线盒, 2 m	电缆出线盒, 2 m
			
2 线式	U _B = 1 0V = 3	U _B = 棕色 0V = 绿色	U _B = 绿色 0V = 蓝色
3 线式	U _B = 1 0V = 3 S ₊ = 4	U _B = 棕色 0V = 绿色 S ₊ = 绿色	U _B = 棕色 0V = 蓝色 S ₊ = 黑色
导线截面	-	3 x 0.14 mm ²	3 x 0.14 mm ²
电缆直径	-	3.6 mm	4.3 mm
防护等级, 根据 IEC 60529	IP 67	IP 67	IP 67
本文中规定的防护等级仅适用于使用具有适当防护等级的线路连接器插入之时。			

CN

功能检查



输出信号必须与常压成比例。否则，可能表明薄膜受损。在这种情况下，请参见第 8 章“故障”。



警告！

- 只有当系统减压后，才能打开连接
- 请遵守第 3 章“规格”中的工作条件。
- 务必始终在超压安全范围内操作压力变送器。



小心！

触摸压力变送器时，请注意设备组件的表面在运行期间会变热。

7. 维护和清洁

7.1 维护和清洁

CN

7.1.1 维护和清洁

本压力变送器免维护。

仅可由制造商进行修理。

执行维护工作时，必须遵守适当标准的纯度要求。

7.1.2 清洁



小心！

- 清洁前，请正确切断压力变送器的电源，关闭压力变送器并切断其主电源。
- 使用湿布清洁压力变送器。
- 清洗或清洁拆卸下来的压力变送器，以保护人员和环境不受残余介质的影响。
- 拆卸的压力变送器中所残留的介质会危及人员、环境和设备。请采取充分的预防措施。
- 不得使用尖锐和坚硬的物品进行清洁，因为它们可能会损坏过程连接的薄膜。



有关退回压力变送器的信息，请参见章节 9.2 “退回”。

8. 故障

8. 故障



警告！

只有当系统减压后，才能打开连接！

CN

首先检查系统是否处于压力状态，以及是否选择了正确的电源和正确的接线类型（2 线式/3 线式）。

故障	原因	措施
无输出信号	电缆断路	检查沟槽钻井
偏离零点信号	超出超压安全	遵守允许超压安全（参见第 3 章“规格”）
偏离零点信号	工作温度过高/过低	遵守允许温度（参见第 3 章“规格”）
压力变化时的恒定输出信号	超压引起的机械过载	更换压力变送器；如果多次失败，请联系制造商
信号量程过小	超压引起的机械过载	更换压力变送器；如果多次失败，请联系制造商
信号量程发生变化	环境中的 EMC 干扰源，例如变频器	屏蔽压力变送器；电缆屏蔽；移除干扰源
信号量程发生变化/不准确	工作温度过高/过低	遵守允许温度（参见第 3 章“规格”）
信号量程变小/过大	信号量程变小/过大	请联系制造商并更换压力变送器

如果投诉不合理，我们将向您收取投诉处理费

8. 故障 / 9. 拆卸、退回和处置

CN



小心！

如果通过上述措施无法消除缺陷, 请立即关闭仪表, 确保压力和/或信号不再存在, 防止仪表意外重新投入运行。在这种情况下, 请联系制造商。如需退回, 请遵循章节 9.2 “退回” 中的说明。

9. 拆卸、退回和处置



警告！

拆卸的压力变送器中所残留的介质会危及人员、环境和设备。
请采取充分的预防措施。

9.1 拆卸



警告！

只有当系统减压后, 才能断开压力变送器。

9.2 退回



警告！

装运压力变送器时务必绝对遵守以下规定:

所有交付给威卡 (WIKA) 的压力变送器不得含有任何有害物质（酸、沥滤液、溶液等）。

退回压力变送器时, 使用原包装或适当的运输包装。

9. 拆卸、退回和处置

将压力变送器连同填写完成的退货单一并附上。



有关退货的信息可在我们的本地网站的“服务”标题下找到。

CN

9.3 处置

处置不当可能会危害环境。

以环保方式并按照国家特定的废物处理条例处理仪表部件和包装材料。

附录 1：MG-1 型的欧盟符合性声明



EG-Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity

Dokument Nr.:

11584123.01

Document No.:

11584123.01

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte

Model:

MG-1

MG-1

Beschreibung:

Druckmessumformer für medizinische Gase

Description:

Pressure transmitter for medical gases

gemäß gültigem Datenblatt:

PE 81.44

according to the valid data sheet:

PE 81.44

die grundlegenden Schutzanforderungen der folgenden
Richtlinie(n) erfüllen:

2004/108/EG (EMV)
97/23/EG (DGRL)⁽¹⁾

are in conformity with the essential protection
requirements of the directive(s)

2004/108/EC (EMC)
97/23/EC (PED)⁽¹⁾

Die Geräte wurden entsprechend den folgenden Normen
geprüft:

EN 61326-1:2006
EN 61326-2-3:2006

The devices have been tested according to the following
standards:

EN 61326-1:2006
EN 61326-2-3:2006

⁽¹⁾ PS > 200 bar; Modul A, druckhaltendes Ausstattungsteil

⁽¹⁾ PS > 200 bar; Module A, pressure accessory

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenbergs, 2010-09-23

Geschäftsbereich / Company division: TRONIC

Qualitätsmanagement / Quality management: TRONIC


Stefan Richter


Steffen Schlesiona

Unterschrift, autorisiert durch das Unternehmen / Signature authorized by the company

附录 2：MG-1 型仪表的 BAM 测试报告



Report

On Evaluating of Pressure Transducer for Burn-Out
Safety to Gaseous Oxygen Pressure Shocks
(Translation of BAM-Report II-475/2010)

BAM reference	2-485/2012
Copy	1 st copy of 2 copies
Customer	WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Straße 30 63911 Klingenberg
Order date	February 19, 2010
Reference	Order No. B/5145/242-9-6360/W0965862
Receipt of order	February 22, 2010
Test documents	Drawings of WIKA-Pressure transducer according to assembly drawing no. 11554053.00 of February 18, 2010, Index B and data sheets; BAM-Ref.-No. II.1/50 023
Evaluation procedure according to	German technical recommendation 'Code of Practice M 034e, Oxygen' Annex 2, Chapter 7

TEST REPORT

All pressures are excess pressures.

This test report consists of page 1 to 3 and drawings in the annex.

This test report may only be published in full and without any addition. A revocable permission in writing has to be obtained from BAM for any amended reproduction of this certificate or the publication of any excerpts. The test results refer exclusively to the tested material. In case a German version of the test report is available, exclusively the German version is binding.

2010 01

H Safety in technology and chemistry



附录 2：MG-1 型仪表的 BAM 测试报告

CN

Test report No.:	page 2 of Annex	Serial reference: 2-428125-13
1. Documents		
Two sets of drawings listed in the following table were delivered to BAM.		
Drawing No.	Date	Revised
116643-03-00	16.02.2010	..
116652-01-01	19.12.2009	..
116670-01-01	16.01.2010	..
Document 34-252997-AS	01/2010	..
Document 34-251895-01	06/2009	..
Further and the German test report, BAM reference 147512/C or March 10, 2010 is available.		
2. Evaluation of Bourdon Spring		
2.1 Basis of Evaluation		
A full-scale test was not necessary, because the above-mentioned pressure ranges can be evaluated on basis of the mentioned drawings and the BAM test report.		
The test is based on German technical report standard "Code of Practice for the Design, Testing and Type Examination of Bourdon and Compound Bourdon Pressure and Differential Pressure Instruments".		
2.2 Evaluation of the Metallic Materials		
Corresponding to the above-mentioned drawings the following metallic materials were used in the tested welded parts:		
<ul style="list-style-type: none"> • material 1.2387 (SUS303), material no. 2.4711 • material X2CrNiMo17-12-2, material no. 1.4464 • material X2CrNiMo17-10-2, material no. 1.4464 		
<p>The mentioned materials have a weight fraction of C and N of combined up to 2.1%. The requirements of the aforementioned material in the German technical recommendation "Code of Practice M 204a, Oxygen Content of Bourdon and Compound Bourdon and Compound Instruments" are fulfilled for oxygen pressure more than 40 bar.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Material X2CrNiMo17-8-2, material no. 1.4464 		
<p>The mentioned material has a weight fraction of C and N of combined up to 2.1%. The requirements of the aforementioned material in the German technical recommendation "Code of Practice M 204a, Oxygen Content of Bourdon and Compound Instruments" are not fulfilled for oxygen pressure more than 40 bar. However, the normal use material is used and the oxygen welded parts there are no expectation with regard to burn-out safety with oxygen.</p>		
2.3 Evaluation of the Nonmetallic Materials		
An evaluation of nonmetallic materials is impossible, because no nonmetallic materials were used.		

附录 2：MG-1 型仪表的 BAM 测试报告

CN

BAM test report

page 3 of 3 pages

BAM reference: 2-485/2012

3 Check of Drawings

In the drawings no. 11554053.00, no. 11505524.01 and 11501766.01 the notice "APPROVAL DRAWING, ZULASSUNGSSUNTERLAGEN" was struck, because here is only a safety-related evaluation.

Other discrepancies in the drawings were not found.

4 Evaluation and Summary

The material CoCr20Ni15Mo, material-no. 2.4711, material X2CrNiMo 17-12-2, material-no. 1.4404 and material X6CrNiMoTi17-12-2, material-no. 1.4571 of the pressure transducer according to assembly drawing no. 11554053.00 for oxygen, shown in the above-mentioned drawings, which should be evaluated here, fulfill the requirements of the attachment 1 annex 1 of the German technical recommendation "Code of Practice M 034e, Oxygen" of "Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie". Only the material X3CrNiMoAl13-8-2, material-no. 1.4534 do not fulfilled the requirements. However, there are no safety related objections if non-metallic materials were not used in the oxygen wetted space.

On this basis, BAM has no objections, with regard to the burn-out safety to oxygen pressure shocks, to use the WIKA-Pressure Transducer according to assembly drawing no. 11554053.00 of February 18, 2010, Index B for a service pressure up to 400 bar and 60 °C oxygen temperature.

The drawings listed in section 1 that are marked by BAM, are part of this report.

5 References

Drawings in the annex.

BAM Federal Institute for Materials Research and Testing
12200 Berlin, March 6, 2012

Division 2.1
"Gases, Gas Plants"


Dr. Christopher Böcker
Head of Working Group

Working Group
"Safe Handling of Oxygen"


Dipl.-Ing. S. Lehne
Engineer in Charge

Distribution list: 1st copy: WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG
2nd copy: BAM - Working Group "Safe Handling of Oxygen"

Europe

Austria

WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
1230 Vienna
Tel. (+43) 1 86916-31
Fax: (+43) 1 86916-34
E-mail: info@wika.at
www.wika.at

Belarus

WIKA Belarus
Ul. Zaharova 50B
Office 3H
220088 Minsk
Tel. (+375) 17-294 57 11
Fax: (+375) 17-294 57 11
E-mail: info@wika.by
www.wika.by

Benelux

WIKA Benelux
6101 WX Echt
Tel. (+31) 475 535-500
Fax: (+31) 475 535-446
E-mail: info@wika.nl
www.wika.nl

Bulgaria

WIKA Bulgaria EOOD
Bul. „Al. Stamboliiski“ 205
1309 Sofia
Tel. (+359) 2 82138-10
Fax: (+359) 2 82138-13
E-mail: info@wika.bg
www.wika.bg

Croatia

WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19
10250 Zagreb-Lucko
Tel. (+385) 1 6531034
Fax: (+385) 1 6531357
E-mail: info@wika.hr
www.wika.hr

Finland

WIKA Finland Oy
00210 Helsinki
Tel. (+358) 9-682 49 20
Fax: (+358) 9-682 49 270
E-mail: info@wika.fi
www.wika.fi

France

WIKA Instruments s.a.r.l.
95610 Eragny-sur-Oise
Tel. (+33) 1 343084-84
Fax: (+33) 1 343084-94
E-mail: info@wika.fr
www.wika.fr

Germany

WIKA Alexander Wiegand
SE & Co. KG
63911 Klingenberg
Tel. (+49) 9372 132-0
Fax: (+49) 9372 132-406
E-mail: info@wika.de
www.wika.de

Italy

WIKA Italia Srl & C. Sas
20020 Arese (Milano)
Tel. (+39) 02 9386-11
Fax: (+39) 02 9386-174
E-mail: info@wika.it
www.wika.it

Poland

WIKA Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
sp. k.
ul. Leg ska 29/35
87-800 Włocławek
Tel. (+48) 542 3011-00
Fax: (+48) 542 3011-01
E-mail: info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania

WIKA Instruments Romania
S.R.L.
Bucuresti, Sector 5
Calea Rahovei Nr. 266-268
Corp 61, Etaj 1
Tel. (+40) 21 4048327
Fax: (+40) 21 4563137
E-mail: m.anghel@wika.ro
www.wika.ro

Russia

ZAO WIKA MERA
127015 Moscow
Tel. (+7) 495-648 01 80
Fax: (+7) 495-648 01 81
E-mail: info@wika.ru
www.wika.ru

Serbia

WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Solaje 15
11060 Belgrade
Tel. (+381) 11 2763722
Fax: (+381) 11 753674
E-mail: info@wika.rs
www.wika.rs

Spain

Instrumentos WIKA, S.A.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. (+34) 933 938630
Fax: (+34) 933 938666
E-mail: info@wika.es
www.wika.es

Switzerland

MANOMETER AG
6285 Hitzkirch
Tel. (+41) 41 91972-72
Fax: (+41) 41 91972-73
E-mail: info@manometer.ch
www.manometer.ch

Turkey

WIKA Instruments Istanbul
Basinc ve Sicaklik Ölçme
Cihazları
İth. Ihr. ve Tic. Ltd. Sti.
Bayraktar Bulvari No. 17

34775 Şerifali-Yukarı Dudullu -
İstanbul
Tel. (+90) 216 41590-66
Fax: (+90) 216 41590-97
E-mail: info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine

TOV WIKA Prylad
M. Raskovoy Str. 11, A
PO 200
02660 Kyiv
Tel. (+38) 044 496-8380
Fax: (+38) 044 496-8380
E-mail: info@wika.ua
www.wika.ua

United Kingdom

WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill RH13LG
Tel. (+44) 1737 644-008
Fax: (+44) 1737 644-403
E-mail: info@wika.co.uk
www.wika.co.uk

North America

Canada

WIKA Instruments Ltd.
Head Office
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Tel. (+1) 780 46370-35
Fax: (+1) 780 46200-17
E-mail: info@wika.ca
www.wika.ca

Mexico

Instrumentos WIKA Mexico
S.A. de C.V.
06600 Mexico D.F.
Tel. (+52) 55 50205300
Fax: (+52) 55 50205300
E-mail: ventas@wika.com
www.wika.com.mx

USA

WIKA Instrument Corporation
Lawrenceville, GA 30043
Tel. (+1) 770 5138200
Fax: (+1) 770 3385118
E-mail: info@wika.com
www.wika.com

WIKA Process Solutions, LP.

950 Hall Court
Deer Park, TX 77536
Tel. (+1) 713-475 0022
Fax: (+1) 713-475 0011
E-mail: info@wikahouston.com
www.wika.com

Mensor Corporation

201 Barnes Drive
San Marcos, TX 78666
Tel. (+1) 512 3964200-15
Fax: (+1) 512 3961820
E-mail: sales@mensor.com
www.mensor.com

South America

Argentina

WIKA Argentina S.A.
Buenos Aires
Tel. (+54) 11 47301800
Fax: (+54) 11 47610050
E-mail: info@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil

WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
CEP 18560-000 Iperó - SP
Tel. (+55) 15 34599700
Fax: (+55) 15 32661650
E-mail: vendas@wika.de
www.wika.com.br

Chile

WIKA Chile S.p.A.
Coronel Pereira 72
Oficina 101
Las Condes
Santiago de Chile
Tel. (+56) 2 23651719
E-mail: info@wika.cl
www.wika.cl

Colombia

Instrumentos WIKA Colombia
S.A.S.
Dorado Plaza,
Avenida Calle 26 No. 85D – 55
Local 126 y 126 A
Bogotá – Colombia
Tel. (+57) 1 744 3455
E-mail: info@wika.co

Weitere WIKA Niederlassungen weltweit finden Sie online unter www.wika.de

Further WIKA subsidiaries worldwide can be found online at www.wika.com

La liste des autres filiales WIKA dans le monde se trouve sur www.wika.fr

Otras sucursales WIKA en todo el mundo puede encontrar en www.wika.es



威卡自动化仪表（苏州）有限公司

威卡国际贸易（上海）有限公司

电话：(+86) 400 9289600

传真：(+86) 512 68780300

邮箱：400@wikachina.com

www.wika.cn